



USB 充电套件

Groundsmaster® 3200 或 3300 系列主机

型号 31984

安装说明

安装


1

准备机器

不需要零件

程序

1. 将机器停在水平地面上。
2. 接合驻车刹车。
3. 放低滚刀组。
4. 关闭发动机并拔下钥匙。
5. 断开电池连接请参阅 *操作员手册* 的“电气系统维护”部分。

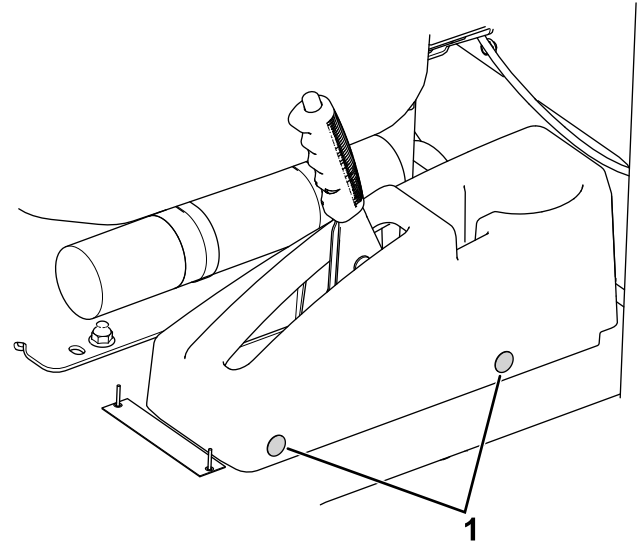

g301501

图 1

1. 堵头总计 4 个——图中所示为 2 个

2. 从机器上卸下手刹盖。
3. 如图 2 所示在盖子前面钻一个孔 3cm。

2

安装套件

此程序中需要的物件

1	USB 接口
4	堵头

程序

1. 从手刹盖两侧拔下现有堵头 图 1。



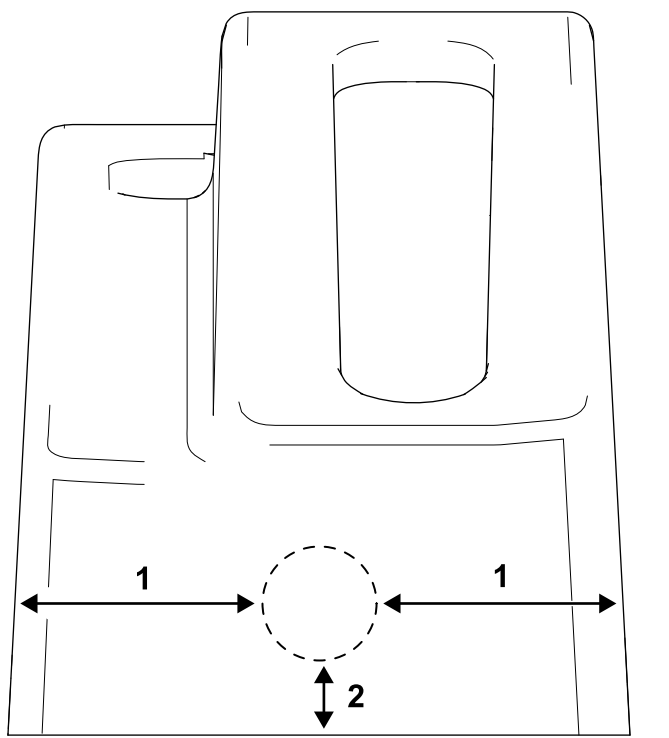


图 2

g301502

1. 6.8cm 2. 2.5cm

4. 从 USB 端口卸下锁紧螺母。
5. 用先前卸下的锁紧螺母将 USB 端口固定到手刹盖上图 3。

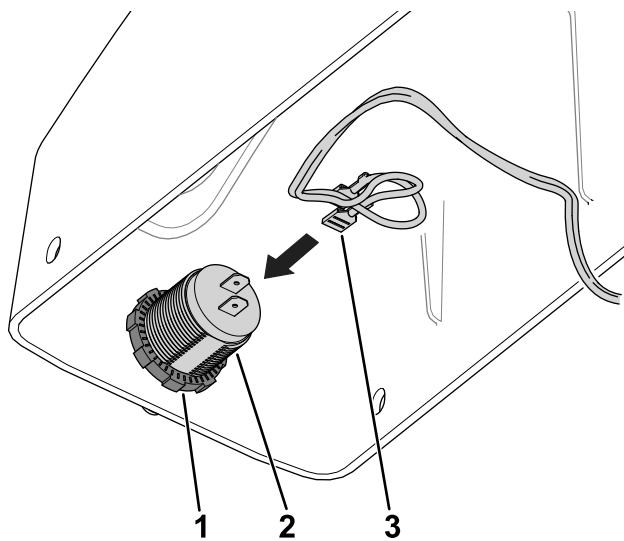


图 3

g302384

1. 锁紧螺母 3. 线束端
2. USB 接口

6. 将标有 USB PORT 的线束端连接到 USB 端口图 3。

注意 线束端位于手刹杆底座附近。

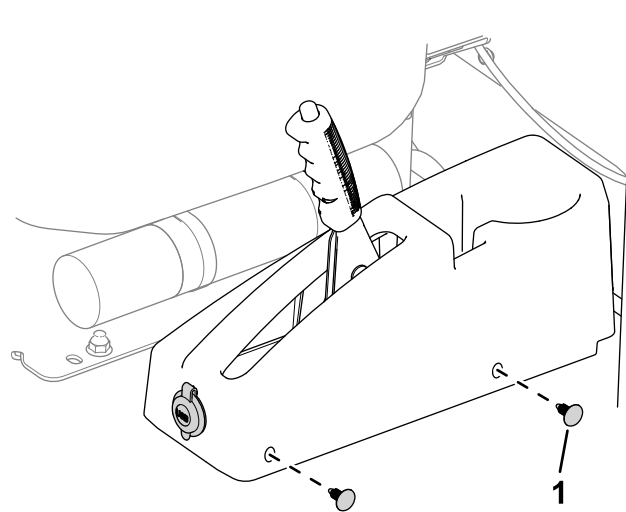


图 4

g301500

1. 堵头 4 个

7. 用 4 个堵头将手刹盖固定到机器上图 4。

3

连接电池

不需要零件

程序

连接电池请参阅 *操作员手册* 的“电气系统维护”部分。