



跳线套件

带三轮驱动套件的 Greensmaster® 3360 或 3370 eTriFlex 主机

型号 139-8599

安装说明

安装

散装零件

使用下表进行核对确保所有零件已装运。

程序	说明	数量	用途
1	不需要零件	—	准备机器。
2	线束支架 夹子接头	1 1	安装线束支架。
3	线束 扎带	1 1	将套件线束连接到机器线束和齿轮箱马达上。
4	不需要零件	—	接合 3 轮驱动模式。
5	不需要零件	—	完成安装。

1

准备机器

不需要零件

程序

1. 将机器停在水平地面上。
2. 接合驻车刹车。
3. 放下滚刀组。
4. 关闭机器并拔下钥匙。
5. 断开主电源接头请参阅机器《操作员手册》。

2

安装线束支架

此程序中需要的物件

1	线束支架
1	夹子接头

卸掉现有线束支架

1. 从马达接头上断开机器线束接头 [图 1](#)。



安装新线束支架

1. 将夹子接头固定到线束支架上 [图 3](#)。

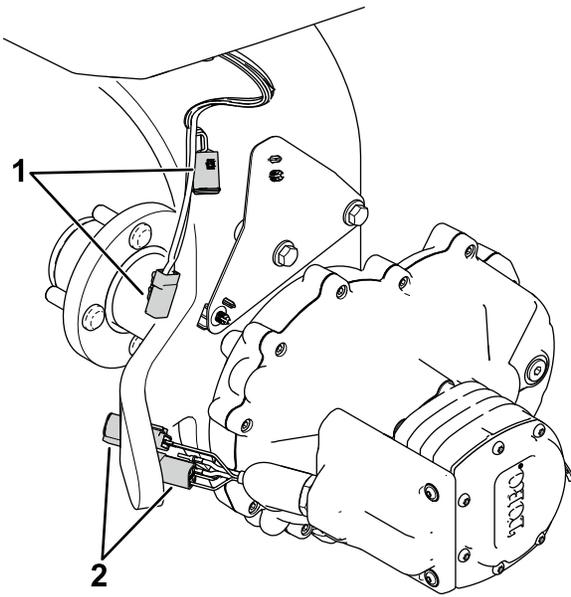


图 1

g301663

1. 机器线束接头
2. 马达接头

2. 卸掉将线束支架固定到脚轮叉的五金件 [图 2](#)。
保留五金件。

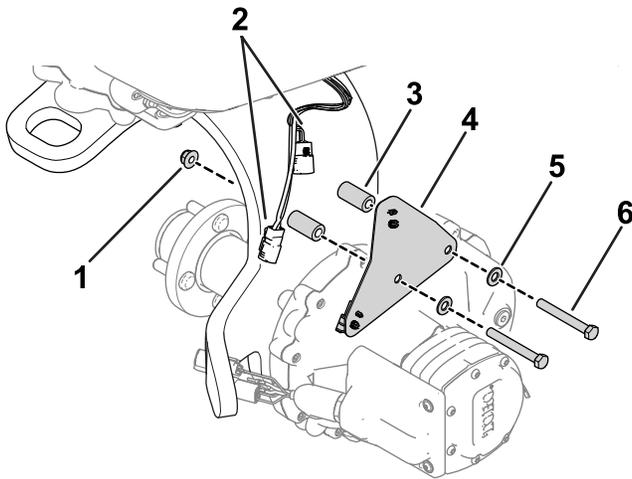


图 2

g344383

1. 凸缘螺母
2. 机器线束连接
3. 隔片
4. 线束支架
5. 垫圈
6. 螺栓

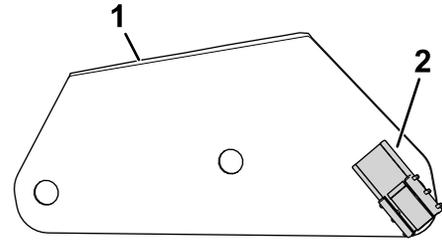


图 3

g344247

1. 线束支架
2. 夹子接头

2. 使用之前卸掉的五金件将新线束支架固定到脚轮叉上 [图 4](#)。

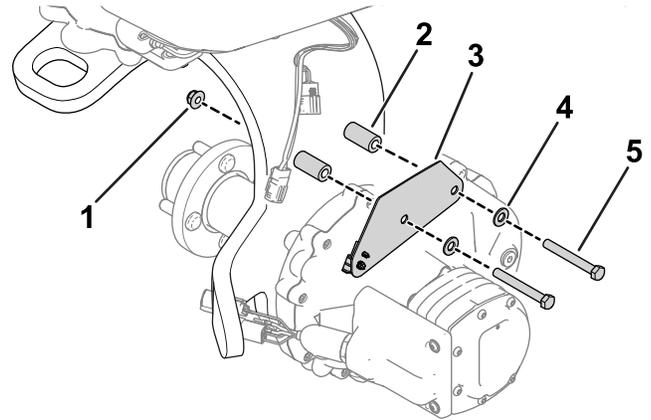


图 4

g344250

1. 凸缘螺母
2. 隔片
3. 线束支架
4. 垫圈
5. 螺栓

3

连接套件线束

此程序中需要的物件

1	线束
1	扎带

程序

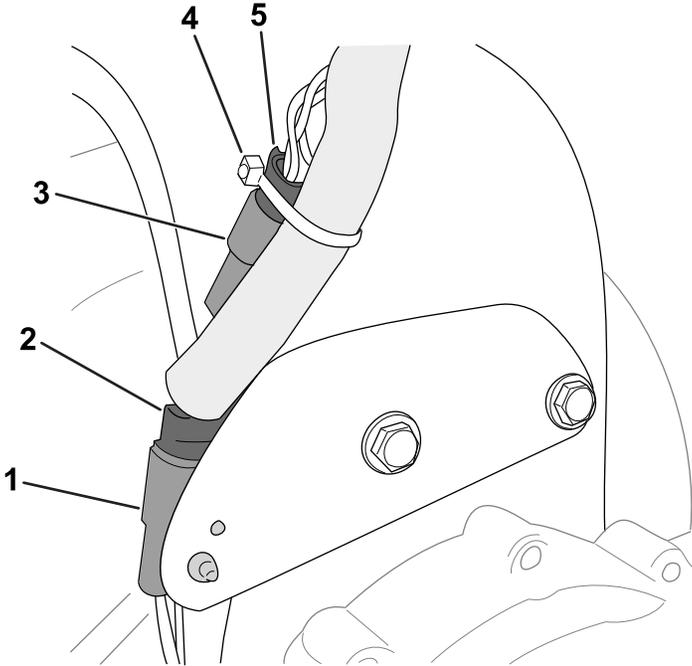


图 5

g344271

1. 2 针接头齿轮箱马达
2. 2 插槽接头套件线束
3. 4 针接头齿轮箱马达
4. 扎带
5. 4 插槽接头套件线束

1. 将马达齿轮箱的 2 针接头连接到线束支架的夹子接头 [图 5](#)。
2. 将马达接头连接到套件线束接头 [图 5](#)
 - 将马达齿轮箱的 2 针接头连接到套件线束的 2 插槽接头
 - 将马达齿轮箱的 4 针接头连接到套件线束的 4 插槽接头
3. 提升机罩。
4. 朝向转向马达安放剩余的套件线束接头 [图 6](#)

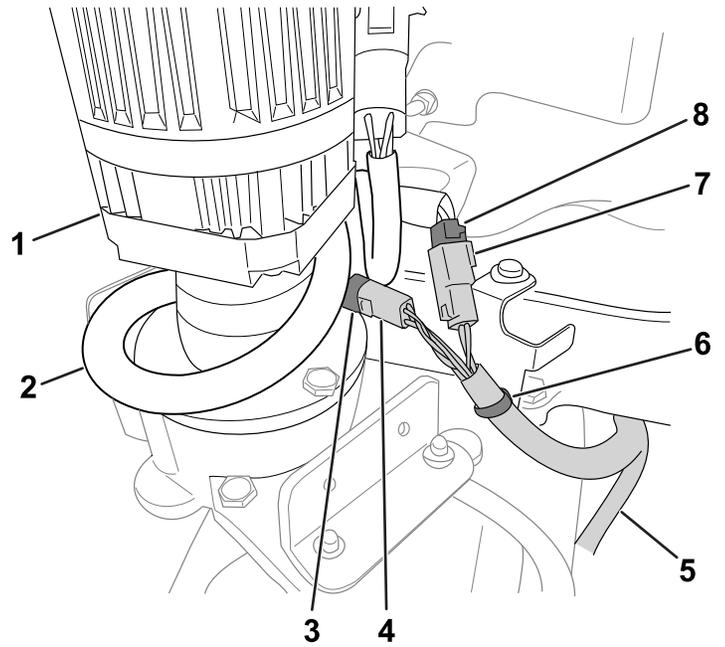


图 6

g344561

1. 转向塔
2. 机器线束
3. 4 插槽接头机器线束
4. 4 针接头套件线束
5. 套件线束
6. 压装式紧固件
7. 2 插槽接头机器线束
8. 2 针接头套件线束

5. 如 [图 6](#) 所示将套件线束上的压装式紧固件连接到支架。
6. 将套件线束接头连接到机器线束接头 [图 6](#)
 - 将套件线束的 2 插槽接头连接到马达齿轮箱的 2 针接头。
 - 将套件线束的 4 插槽接头连接到马达齿轮箱的 4 针接头。
7. 使用扎带将 [图 5](#) 所示的接头固定到套件线束。
8. 如 [图 6](#) 所示将多余的机器线束松弛地缠绕在转向马达周围。
9. 关闭机罩。

4

接合 3 轮驱动模式

不需要零件

程序

将齿轮箱线束连接安装到机器线束时 3 轮驱动模式应自动启用。

要确保 3 轮驱动模式激活请浏览到 InfoCenter 信息中心 SETTINGS 设置 菜单内的 3WD KIT 3 轮驱动套

件选项。项目选中/激活图标 表明 3 轮驱动模式已激活。

5

完成安装

不需要零件

程序

连接主电源接头请参阅机器《操作员手册》。