



Комплект осветительных приборов

Газонокосилка Greensmaster® серии 1000

Номер модели 04135

Инструкции по монтажу

Монтаж

Незакреплённые детали

Используя таблицу, представленную ниже, убедитесь в том, что все детали отгружены

Процедура	Наименование	Количество	Использование
1	Детали не требуются	–	Подготовка машины.
2	Светодиодный индикатор Крепление фонаря Заглушка монтажной стойки Болт (3/8 дюйма) Болт (5/16 дюйма) Гайка (3/8 дюйма) Гайка (5/16 дюйма)	2 2 2 2 2 2 2	Установка фар рабочего освещения.
3	Жгут проводов	1	Установите жгут проводов.
4	Переключатель	1	Установите переключатель.

При установке данного комплекта на тяговый блок модели 04860 или 04861 убедитесь в том, что используется комплект жгута проводов с номером по каталогу 122-2178.

Если у вас более старая версия жгута проводов (номер по каталогу 122-1418) замените ее новым комплектом жгута проводов (номер по каталогу 122-2178). Приобрести новый жгут проводов можно у официального дистрибьютора компании Toro.

1

Подготовка машины

Детали не требуются

Процедура

1. Установите машину на ровной поверхности.
2. Включите стояночный тормоз.
3. Выключите двигатель.
4. Отсоедините провод свечи зажигания от свечи зажигания (*Руководство оператора для вашей машины*).



2

Установка фар рабочего освещения

Детали, требуемые для этой процедуры:

2	Светодиодный индикатор
2	Крепление фонаря
2	Заглушка монтажной стойки
2	Болт (3/8 дюйма)
2	Болт (5/16 дюйма)
2	Гайка (3/8 дюйма)
2	Гайка (5/16 дюйма)

Процедура

1. Для крепления монтажных стоек осветительных приборов к раме машины используйте 2 болта (3/8 дюйма), 2 болта (5/16 дюйма), 2 гайки (3/8 дюйма) и 2 гайки (5/16 дюйма ([Рисунок 1](#))).
2. Установите заглушки монтажных стоек на стойки ([Рисунок 1](#)).
3. Для крепления каждого осветительного прибора к монтажным стойкам используйте шайбы и гайки, входящие в комплект каждого светодиодного осветительного прибора ([Рисунок 1](#)).

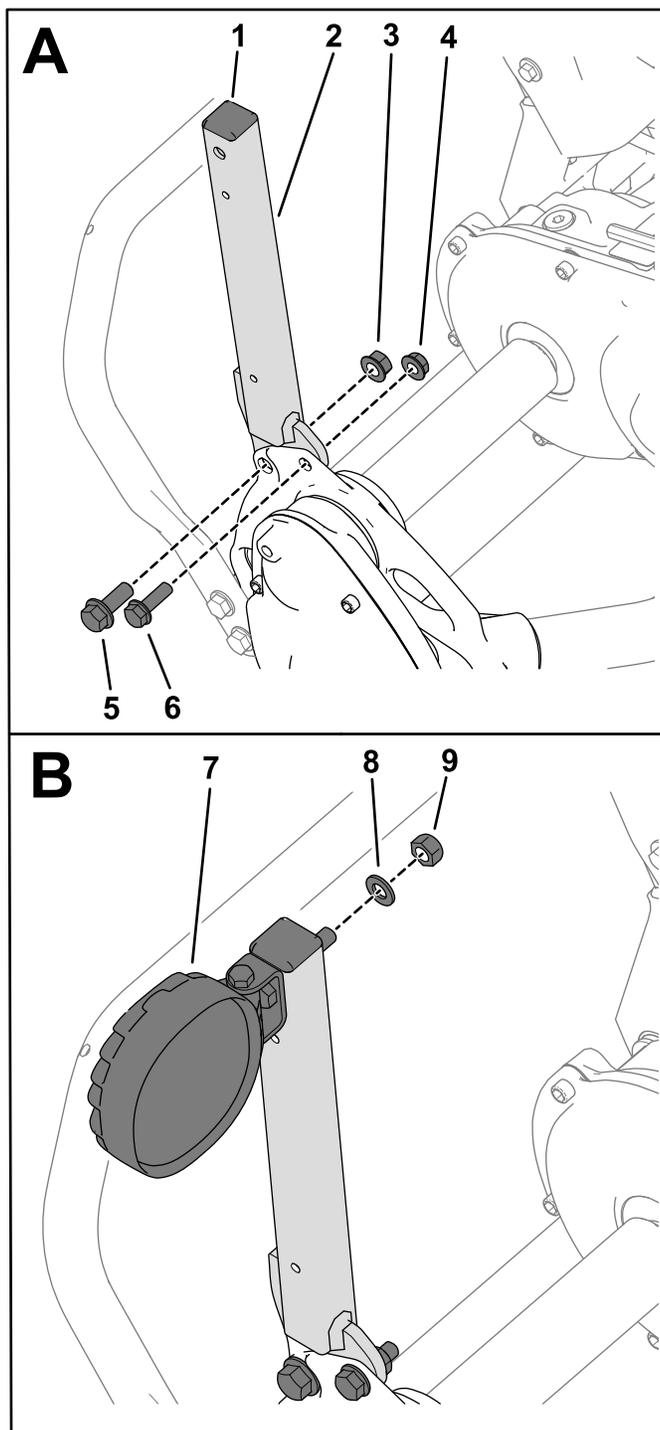


Рисунок 1

g282107

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Заглушка монтажной стойки | 6. Болт (5/16 дюйма) |
| 2. Крепление фонаря | 7. Светодиодный индикатор |
| 3. Гайка (3/8 дюйма) | 8. Шайба – светодиодный осветительный прибор в сборе |
| 4. Гайка (5/16 дюйма) | 9. Гайка – светодиодный осветительный прибор в сборе |
| 5. Болт (3/8 дюйма) | |

3


Монтаж жгута проводов

Детали, требуемые для этой процедуры:

1	Жгут проводов
---	---------------

Процедура

См. [Рисунок 2](#) для выполнения данной процедуры.

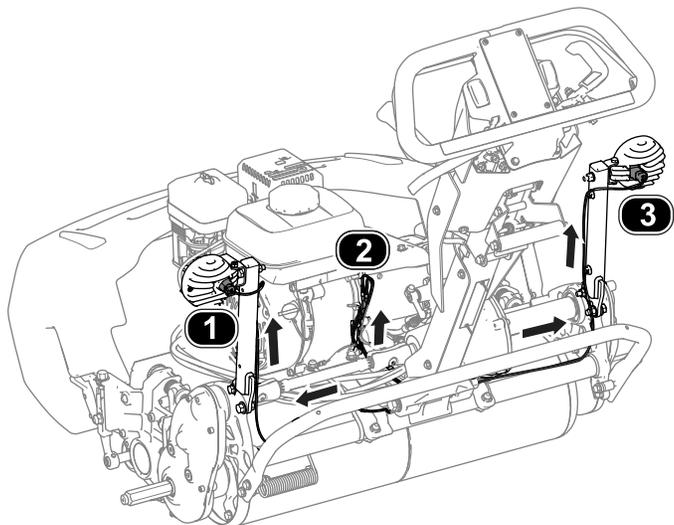

g290476

Рисунок 2

1. P02 (жгут проводов) к левому фонарю
2. См. операцию 3.
3. P01 (жгут проводов) к правому фонарю

1. Подсоедините конец жгута проводов с маркировкой P02 к осветительному прибору на левой стороне машины.
2. Подсоедините конец жгута проводов с маркировкой P01 к осветительному прибору на правой стороне машины.
3. Выполните соответствующие операции на вашей машине в следующем порядке:

Для машин, **не оборудованных** комплектом беспроводного счетчика моточасов (WHM):

- Подсоедините конец жгута проводов из комплекта с маркировкой J02 к белому концу жгута проводов машины с маркировкой J4.
- Подсоедините конец жгута проводов из комплекта с маркировкой J01 к розетке разъема жгута проводов двигателя.

Для машин, **оборудованных** комплектом беспроводного счетчика моточасов (WHM):

- Подсоедините конец жгута проводов WHM с маркировкой J01 к белому концу жгута проводов двигателя.
- Подсоедините конец жгута проводов WHM с маркировкой J02 к черному концу жгута проводов из комплекта осветительных приборов с маркировкой J2.
- Подсоедините конец жгута проводов WHM с маркировкой J03 к болту крепления двигателя на землю.
- Подсоедините конец жгута проводов WHM с маркировкой J04 к белому концу главного жгута проводов.
- Подсоедините конец жгута проводов WHM с маркировкой J05 к зеленому концу жгута проводов двигателя.
- Подсоедините белый конец жгута проводов из комплекта осветительных приборов (с маркировкой J01) к зеленому концу главного жгута проводов.

4

Установка переключателя

Детали, требуемые для этой процедуры:

1	Переключатель
---	---------------

Процедура

1. Удалите заглушку из рукоятки (Рисунок 3).
2. Подсоедините переключатель к 8-гнездовому разъему жгута проводов (Рисунок 3).

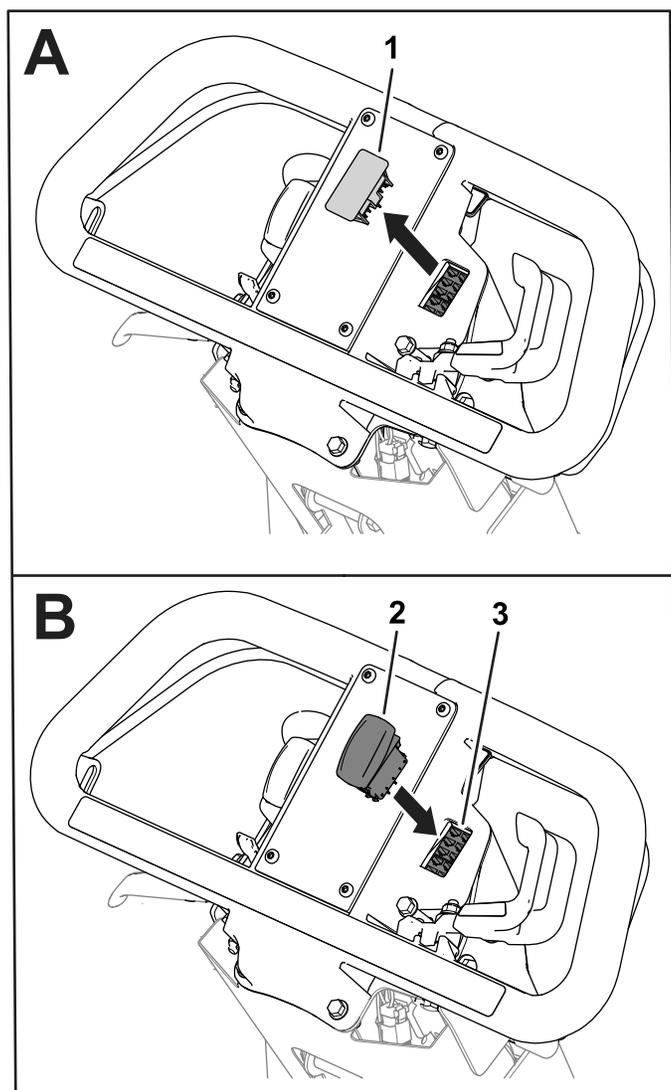


Рисунок 3

1. Заглушка
2. Переключатель
3. 8-гнездовой разъем

Эксплуатация

Управление осветительными приборами

- **Включение освещения:** нажмите на верхнюю часть выключателя (Рисунок 4).
- **Выключение освещения:** нажмите на нижнюю часть выключателя (Рисунок 4).

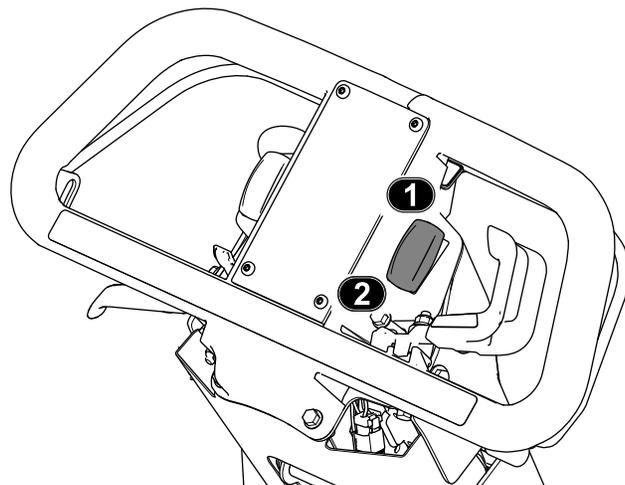


Рисунок 4

1. Включение освещения.
2. Выключение освещения.