



# Комплект кронштейна жгута проводов

## Самоходная ездовая газонокосилка Z Master® серии 7500-D для профессионального применения

Номер модели 147-7843

### Инструкции по монтажу

## Незакреплённые детали

Используя таблицу, представленную ниже, убедитесь в том, что все детали отгружены

Наименование	Количество	Использование
Детали не требуются	–	Подготовьте машину.
Опорный кронштейн	1	Установите комплект.
Кабельная стяжка	6	
Пластмассовая заглушка	3	
Самонарезающий винт (1/4 x 5/8 дюйма)	2	

**Примечание:** Определите левую и правую стороны машины относительно места оператора.

## Подготовка машины

1. Установите машину на ровной поверхности.
2. Переведите рычаги управления движением в НЕЙТРАЛЬНОЕ ФИКСИРОВАННОЕ положение.
3. Включите стояночный тормоз.
4. Прежде чем покинуть рабочее место оператора, выключите двигатель, извлеките ключ и дождитесь остановки всех движущихся частей машины.
5. Дайте машине остыть перед регулировкой, техническим обслуживанием, очисткой или помещением на хранение.



# Установка комплекта

1. Поднимите сиденье в положение обслуживания.
2. Снимите и удалите в отходы 3 кабельных стяжки, фиксирующие жгут проводов ([Рисунок 1](#)).
3. Снимите и удалите в отходы 3 пластмассовые заглушки, фиксирующие теплоотражающую панель ([Рисунок 1](#)).

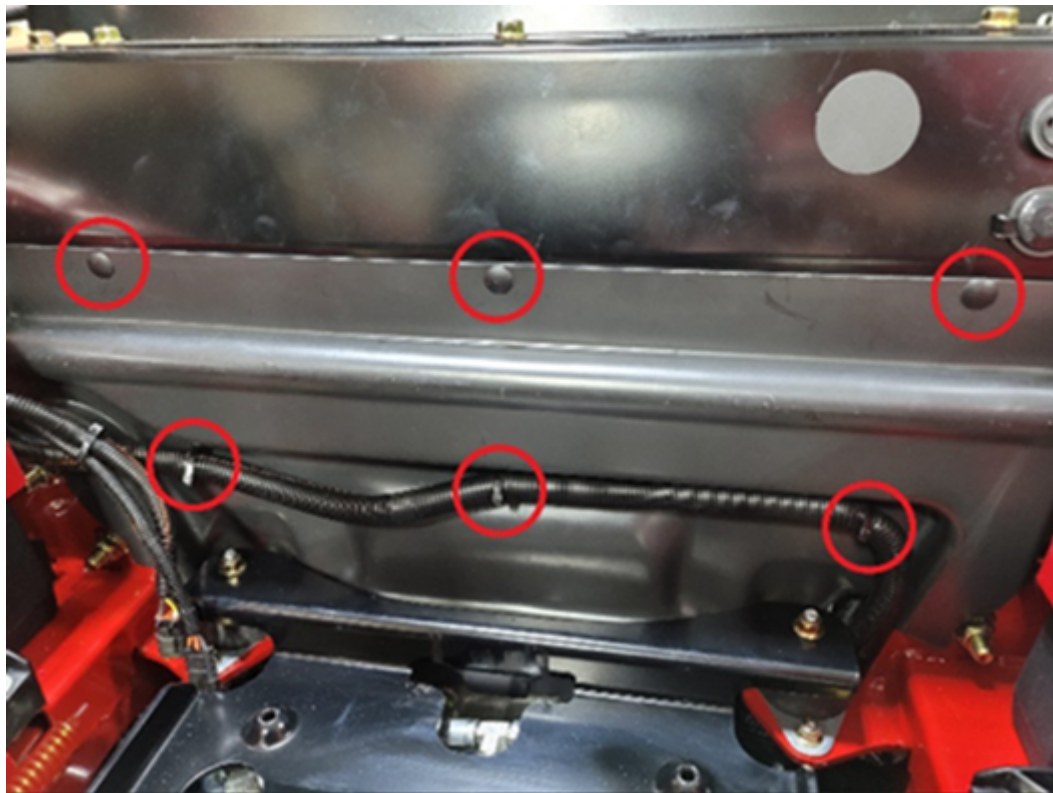


Рисунок 1

g433170

- 
4. Снимите теплоотражающую панель.
  5. Снимите и удалите в отходы 2 кабельных стяжки, фиксирующие жгут проводов ([Рисунок 2](#)).

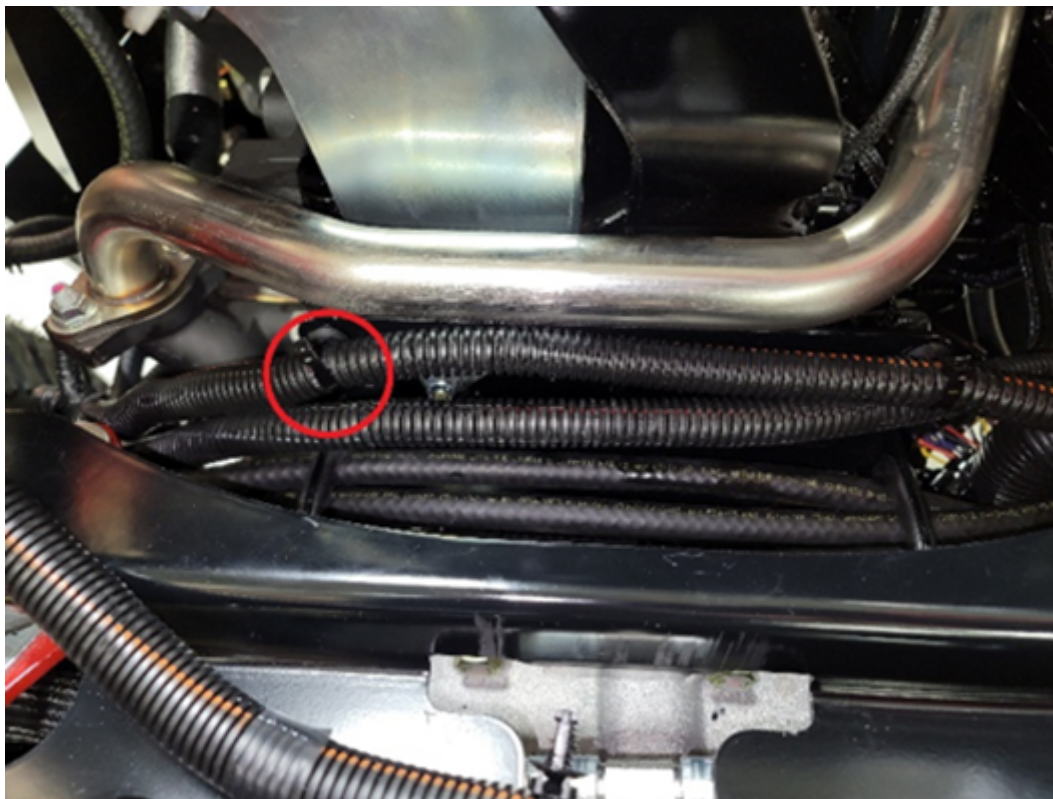


Рисунок 2

g433172

- 
6. Отодвиньте жгут проводов от кронштейна, чтобы получить доступ к двум отверстиям для установки 2 скоб (Рисунок 3).



Рисунок 3

g433175



7. Закрепите новый опорный кронштейн с помощью 2 самонарезающих винтов (1/4 x 5/8 дюйма), как показано на рис. [Рисунок 4](#).



g433174

**Рисунок 4**


8. Закрепите жгут проводов на опорном кронштейне с помощью 2 кабельных стяжек ([Рисунок 5](#)).



g433176

**Рисунок 5**

9. Убедитесь, что оба жгута проводов надежно закреплены, после чего отрежьте избыточную часть кабельных стяжек ([Рисунок 6](#)).

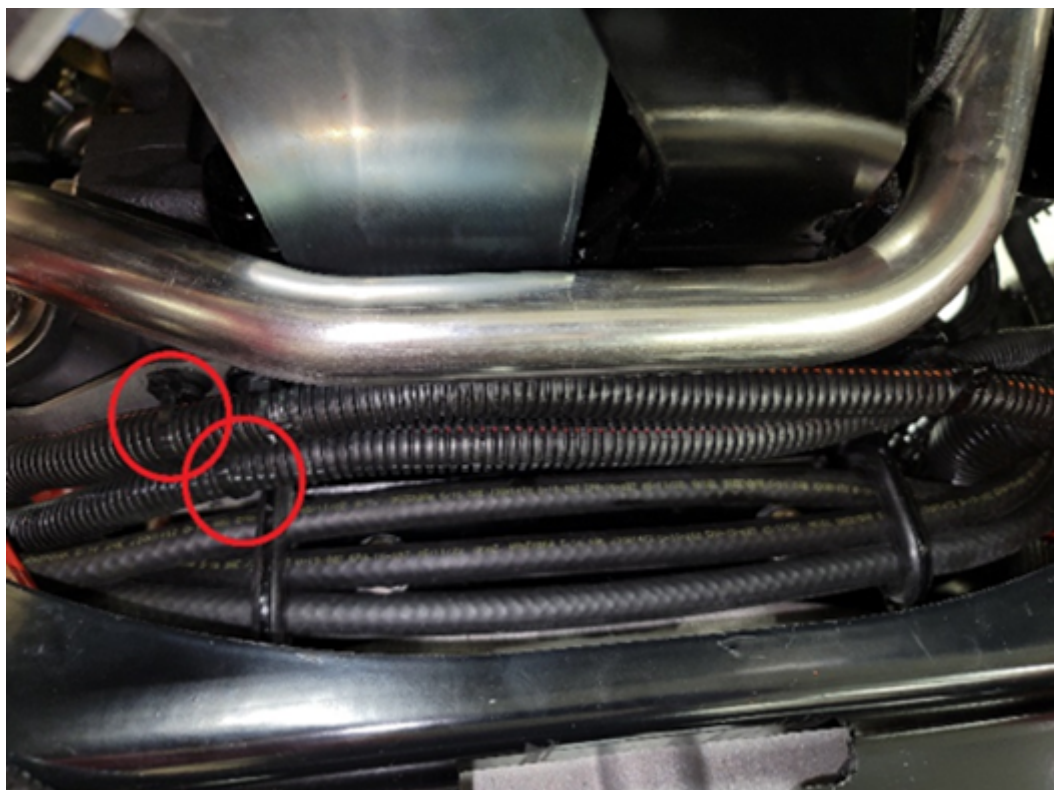

**Рисунок 6**

g433177

- 
10. Закрепите оба жгута проводов на длинном конце кронштейна с помощью одной кабельной стяжки, после чего отрежьте избыточную часть кабельной стяжки ([Рисунок 7](#)).



Рисунок 7

g433179

- 
11. Закрепите теплоотражающую панель с помощью 3 пластмассовых заглушек (Рисунок 8).
  12. Закрепите жгут проводов на теплоотражающей панели с помощью 3 кабельных стяжек (Рисунок 8).



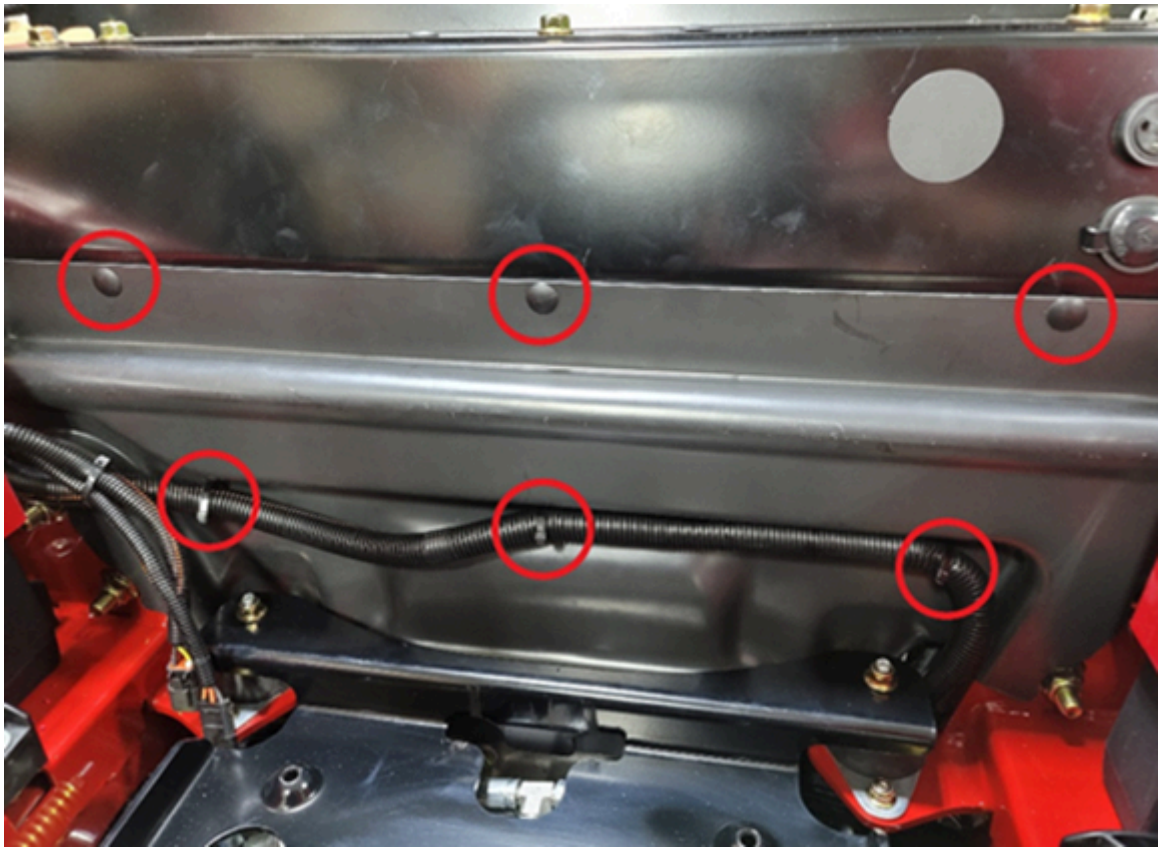


Рисунок 8

g433178



**Count on it.**