



Varmedeflektorsæt

Plænetraktor i Z Master® Professional 7500-D-serien

Modelnr. 147-7913

Monteringsvejledning

Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Beskrivelse	Antal	Anvendelse
Kræver ingen dele	–	Klargøring af maskinen.
Kræver ingen dele	–	Fjern sædet.
Varmeskjold	1	Montering af sættet.
Gevindskærende skrue (5/16" x 3/4")	4	
Flad spændeskive (5/16")	4	

Bemærk: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Klargøring af maskinen


1. Parker maskinen på en plan overflade.
2. Deaktiver kontakten til regulering af skæreknive.
3. Flyt bevægelseshåndtagene udad til positionen NEUTRAL-LOCK (neutral låseposition).
4. Aktiver parkeringsbremsen.
5. Sluk motoren, og tag nøglen ud.
6. Lad maskinen køle af, inden du justerer, efterser, rengør eller stiller den til opbevaring.
7. Frakobl batteriets minuskabel. Se *betjeningsvejledningen*.



Afmontering af sædet

1. Skub sædet helt fremad, og drej derefter sædet opad.
2. Frakobl sædets ledningsnet fra maskinens hovedledningsnet.
3. Fjern kabelbåndet, der fastgør sædets ledningsnet til sædemonteringsstedet.
4. Sænk sædet.
5. Fjern de 4 sædeisolatormøtrikker, og fjern sædet fra stedet (Figur 1).

Gem fastgørelsesanordningerne.

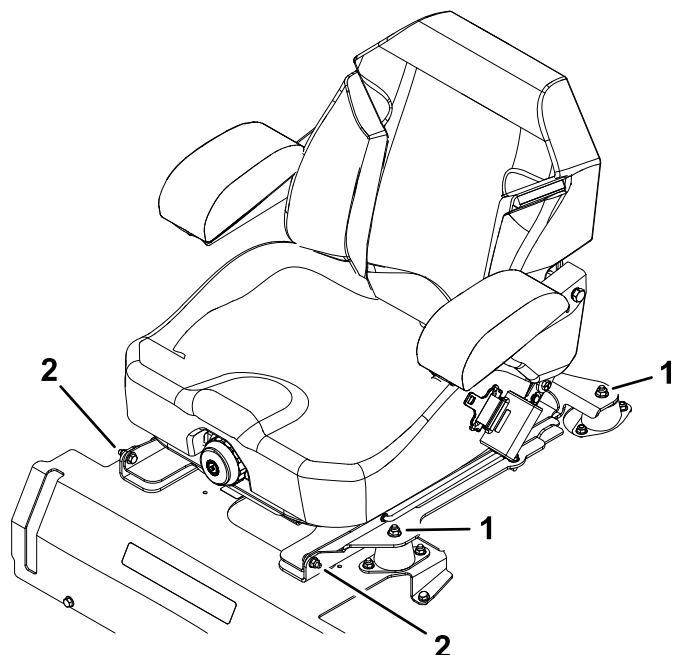

g436061

Figur 1

1. Sædeisolatormøtrikker 2. Fastgørelsesanordninger til sæde

6. Fjern de fastgørelsesanordninger, der fastgør sædet til sædestøttepladen, og frakobl støttepinden.

Gem fastgørelsesanordningerne.

7. Afmonter sædet fra sædestøttepladen.


Montering af sættet

1. Med sædestøttepladen opad skal du måle og markere placeringen af hullet, der er vist i Figur 2.
2. Bor et hul med en diameter på 7 mm på det markerede sted.

⚠ ADVARSEL

Hvis der bores uden at bruge beskyttelsesbriller, kan materiale trænge ind i øjnene og forårsage personskade.

Bær altid beskyttelsesbriller, når der bores.

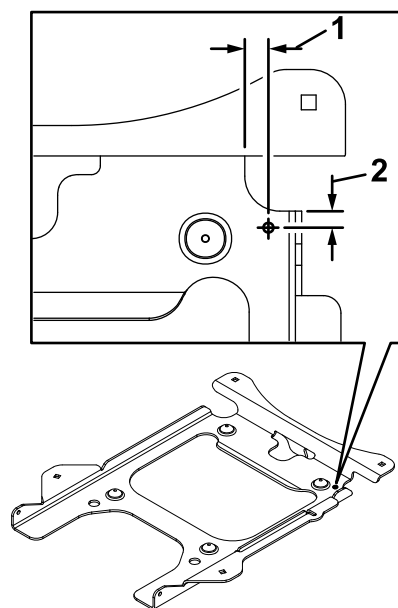


g424088

Figur 2

1. 24 mm 2. 9 mm

3. Vend sædestøttepladen, så undersiden vender opad.
4. Sørg for, at varmeskjoldet vender korrekt ([Figur 3](#)), og placer derefter varmeskjoldet oven på sædestøttepladen, og ret det ind efter det borede hul.
5. Markér varmeskjoldets tre resterende hulplaceringer på sædestøttepladen.
6. Fjern varmeskjoldet.
7. Bor de tre huller (7 mm) i sædestøttepladen.

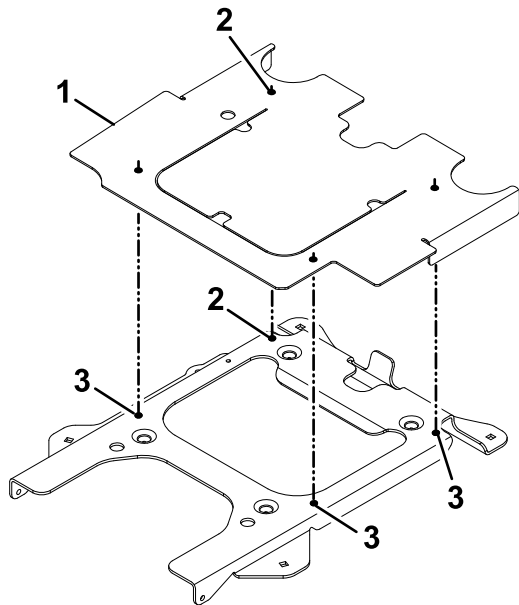


g421739

Figur 3

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Varmeskjold | 3. Markér og bor hullerne her. |
| 2. Ret varmeskjoldet ind efter disse huller. | |

8. Fastgør varmeskjoldet til sædestøttepladen med de 4 gevinddannende skruer (5/16" x 3/4") og 4 flade spændeskiver (5/16") som vist i **Figur 4**.
9. Monter den sædesamling, du fjernede tidligere, på sædestøttepladen, og fastgør derefter enheden på maskinen.
10. Tilslut sædets ledningsnet til maskinens hovedledningsnet, og fastgør ledningsnettet med kabelbånd væk fra alle bevægelige dele.
11. Tilslut batteriets minuskabel.

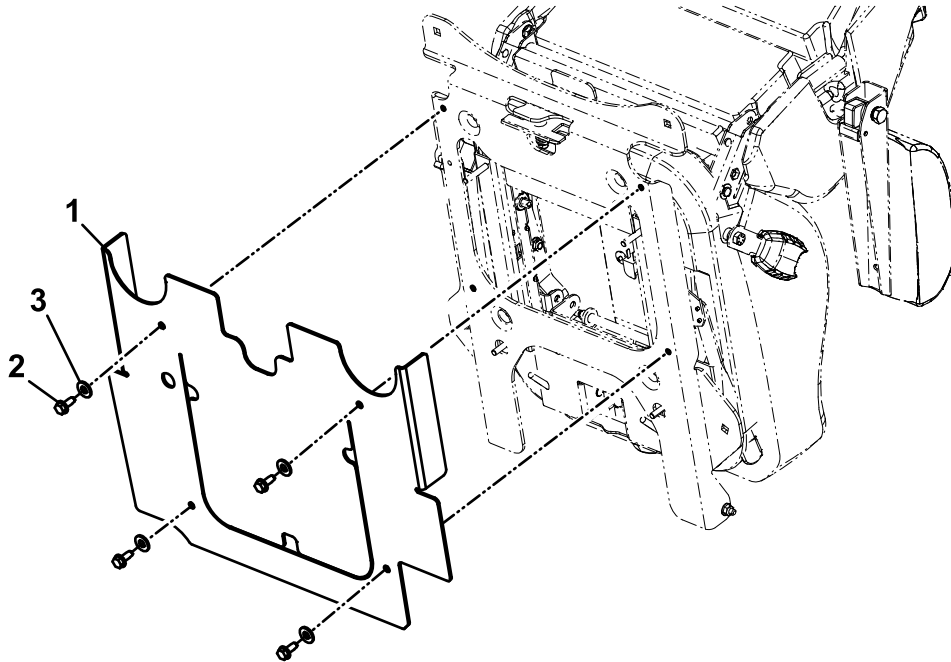

Figur 4

g420322

1. Varmeskjold
2. Gevinddannende skrue (5/16" x 3/4")
3. Flad spændeskive (5/16")