



# Kit tôle pare-chaleur

Tondeuse autoportée Z Master® Professional série 7500-D

N° de modèle 147-7913

Instructions de montage

## Montage

### Pièces détachées

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.

Description	Qté	Utilisation
Aucune pièce requise	–	Préparation de la machine.
Aucune pièce requise	–	Dépose du siège.
Écran pare-chaleur	1	Montage du kit.
Vis autotaraudeuse (5/16" x 3/4")	4	
Rondelle plate (5/16")	4	

**Remarque:** Les côtés gauche et droit de la machine sont déterminés d'après la position d'utilisation normale.

### Préparation de la machine

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale.
2. Désengagez la commande des lames.
3. Poussez les leviers de commande de déplacement vers l'extérieur à la position de VERROUILLAGE AU POINT MORT.
4. Serrez le frein de stationnement.
5. Coupez le moteur et retirez la clé.
6. Laissez refroidir la machine avant de la régler, d'en faire l'entretien, de la nettoyer ou de la remiser.
7. Débranchez le câble négatif de la batterie ; voir le *Manuel de l'utilisateur*.



## Dépose du siège

1. Faites glisser le siège en avant, puis basculez-le vers le haut.
2. Débranchez le faisceau du siège du faisceau principal de la machine.
3. Retirez l'attache-câble qui retient le faisceau du siège sur le cadre de montage du siège.
4. Abaissez le siège.
5. Retirez les écrous des 4 isolateurs et déposez le siège du cadre ().

Conservez les fixations.

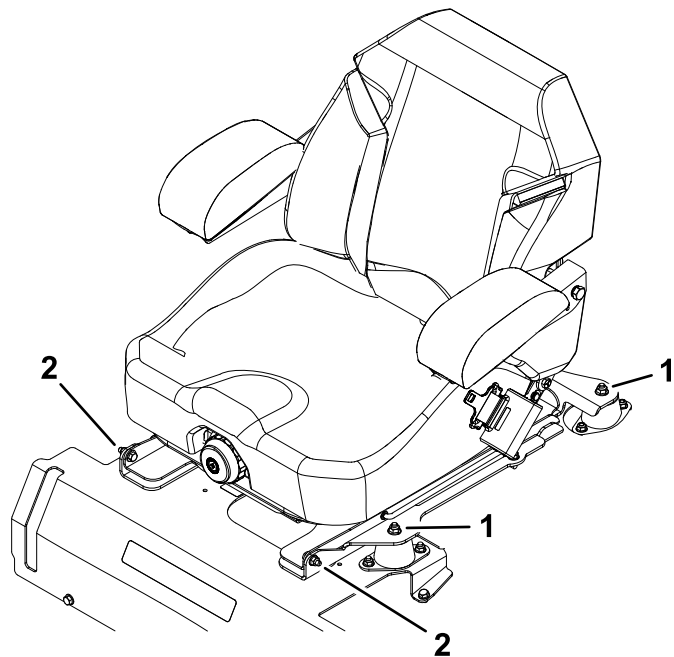


Figure 1

1. Écrous des isolateurs      2. Fixations du siège

- 
6. Retirez les fixations qui maintiennent le siège sur la plaque de support et détachez la béquille.

Conservez les fixations.

7. Déposez le siège de la plaque de support.

## Montage du kit

1. Orientez la plaque de support du siège vers le haut, puis mesurez et repérez l'emplacement du trou, comme montré à la .
2. Percez un trou de 7 mm de diamètre à l'emplacement repéré.

### ⚠ ATTENTION

**Des débris peuvent être projetés dans les yeux et causer des blessures en cas d'utilisation d'une perceuse sans protection oculaire.**

**Portez toujours une protection oculaire pour les opérations de perçage.**


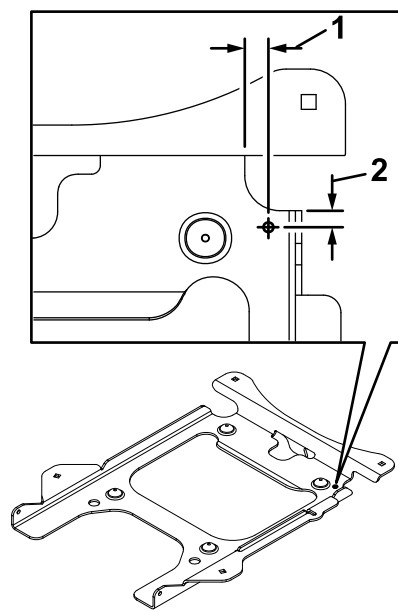


Figure 2

1. 24 mm      2. 9 mm


3. Retournez la plaque de support du siège afin que la face inférieure soit en haut.
4. Orientez la tôle pare-chaleur correctement (), puis placez-la sur la plaque de support du siège en l'alignant sur le trou percé.
5. Repérez l'emplacement des trois autres trous sur la tôle pare-chaleur posée sur la plaque de support du siège.
6. Dépose de la tôle pare-chaleur.
7. Percez les trois trous (7 mm) dans la plaque de support du siège.

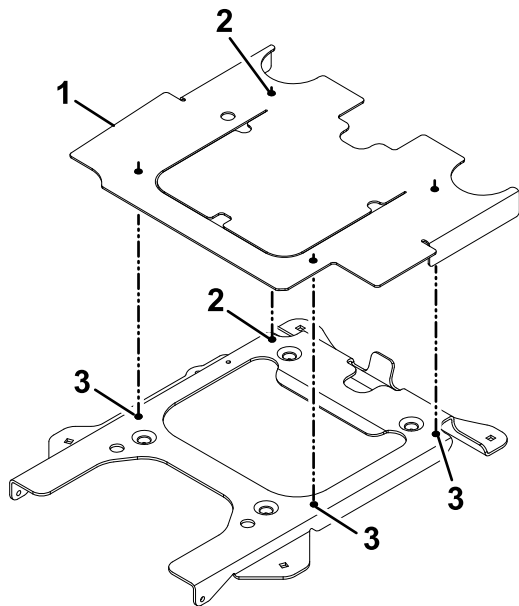

**Figure 3**

1. Écran pare-chaleur
  2. Alignez la tôle pare-chaleur sur ces trous.
  3. Repérez et percez des trous ici.
-

8. Fixez la tôle pare-chaleur sur la plaque de support du siège à l'aide de 4 vis autotaraudeuses (5/16" x 3/4") et 4 rondelles plates (5/16"), comme montré à la .
9. Reposez le siège sur la plaque de support et fixez-le en place sur la machine.
10. Branchez le faisceau du siège au faisceau principal de la machine et fixez-le à l'écart des pièces mobiles avec des attache-câbles.
11. Branchez le câble négatif de la batterie.

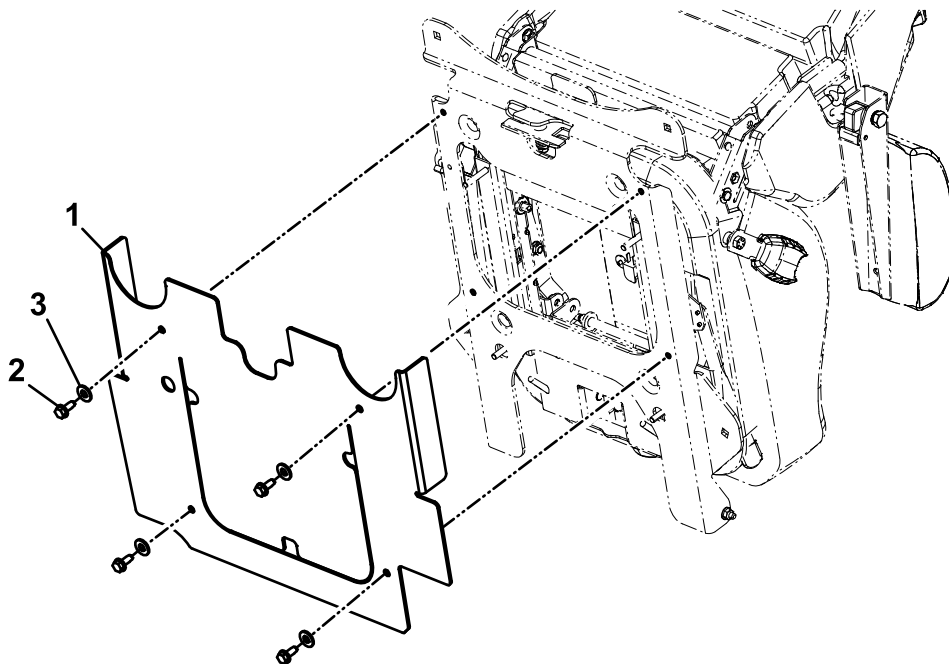

**Figure 4**

1. Écran pare-chaleur
2. Vis autotaraudeuse (5/16" x 3/4")
3. Rondelle plate (5/16")