



Arbeitsscheinwerfer

Kabine für Workman® GTX, MD, MDE, MDX, HDX

Modellnr. 130-5485

Installationsanweisungen

Sicherheit

Sicherheits- und Bedienungsschilder



Die Sicherheits- und Bedienungsaufkleber sind gut sichtbar; sie befinden sich in der Nähe der möglichen Gefahrenbereiche. Tauschen Sie beschädigte oder verloren gegangene Aufkleber aus.



decal130-5989

130-5989

1. Arbeitsscheinwerfer: Ein 2. Arbeitsscheinwerfer: Aus



decal145-7727

145-7727

1. Arbeitsscheinwerfer



Installation

Einzelteile

Prüfen Sie anhand der nachstehenden Tabelle, dass Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile erhalten haben.

Verfahren	Beschreibung	Menge	Verwendung
1	Keine Teile werden benötigt	–	Bereiten Sie die Maschine vor.
2	Linke Befestigung Rechte Befestigung Schraube(M6) Mutter Verlängerungsplatte (nur GTX-Maschinen) Hintere Befestigung Sechskantschraube (1/4" x 7/8") Blechmutter Kabelbinder	1 1 8 8 2 1 1 1 3	Montieren Sie die Befestigungen.
3	Sicherung (5 A) Schalter Aufkleber 130-5989 Aufkleber 145-7727 Kabelbaum Magnetischer Kabelbinder (nur GTX-Maschinen)	1 1 1 1 1 7	Bringen Sie die Sicherung, den Schalter und Kabelbaum an.
4	Arbeitsscheinwerfer-Baugruppe	3	Bauen Sie die Arbeitsscheinwerfer ein.

1

Vorbereiten der Maschine

Keine Teile werden benötigt

Verfahren

1. Stellen Sie die Maschine auf einer ebenen Fläche ab.
2. Aktivieren Sie die Feststellbremse.
3. Stellen Sie den Motor ab und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
4. Klemmen Sie das Minuskabel vom Batteriepol ab.
5. Entfernen Sie die Schrauben, mit denen die Oberseite der Kabine (Bild 1) befestigt ist, und heben Sie die Oberseite der Kabine vorsichtig ab.

Hinweis: Ihre Kabine sieht ggf. anders als die abgebildete aus. Sie müssen ggf. weitere Schrauben entfernen, die nicht in Bild 1 abgebildet sind.

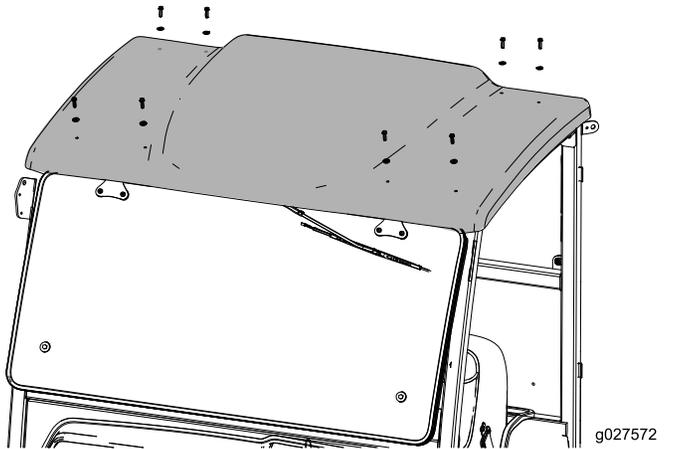


Bild 1

2

Montieren der Befestigungen

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

1	Linke Befestigung
1	Rechte Befestigung
8	Schraube(M6)
8	Mutter
2	Verlängerungsplatte (nur GTX-Maschinen)
1	Hintere Befestigung
1	Sechskantschraube (1/4" x 7/8")
1	Blechmutter
3	Kabelbinder

Einbau der vorderen Halterungen

Nur Workman MD/MDE/MDX/HDX-Maschinen

1. Befestigen Sie die rechte Befestigung mit zwei Schrauben (M6) und zwei Muttern an der Hebestelle vorne rechts an der Kabine (Bild 2).

Hinweis: Wenn die Kabine einen Seitenspiegel hat, entfernen Sie die Schrauben, mit denen die Spiegelhalterungen an den Hebestellen befestigt sind, und verwenden Sie die Schrauben im Kit.

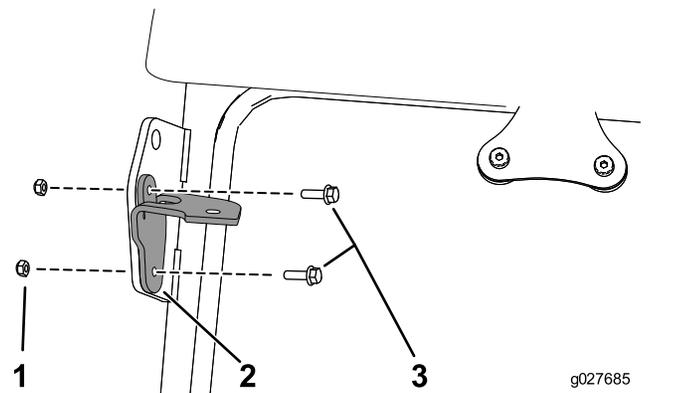


Bild 2


1. Mutter
2. Rechte Befestigung
3. Schrauben

2. Befestigen Sie die linke Befestigung mit zwei Schrauben (M6) und zwei Muttern an der Hebestelle vorne links an der Kabine (Bild 2).

Einbau der vorderen Halterungen

Nur Workman GTX-Maschinen

1. Bringen Sie einen Kabelbinder an der rechten Befestigung an (**Bild 3**).

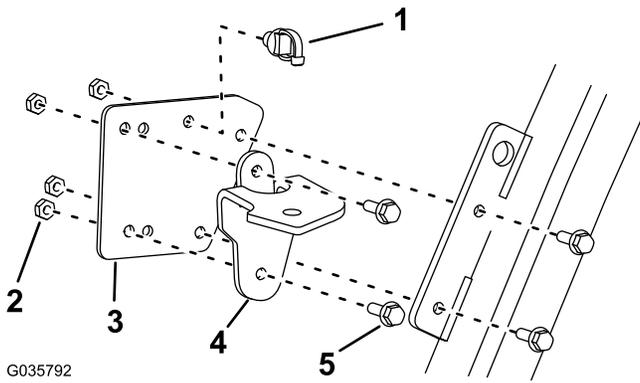

G035792

g035792

Bild 3

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Kabelbinder | 4. Rechte Befestigung |
| 2. Mutter | 5. Schraube |
| 3. Verlängerungsplatte | |

2. Bringen Sie die rechte Befestigung an einer der Verlängerungsplatten mit zwei Schrauben und zwei Muttern an (**Bild 3**).
3. Befestigen Sie die Verlängerungsplatte mit zwei Schrauben und zwei Muttern an der Hebestelle vorne rechts an der Kabine (**Bild 3**).


Hinweis: Wenn die Kabine einen Seitenspiegel hat, entfernen Sie die Schrauben, mit denen die Spiegelhalterungen an den Hebestellen befestigt sind, und verwenden Sie die Schrauben im Kit.

4. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3 um die linke Befestigung an der vorderen linken Hebestelle anzubringen.

Einbauen der hinteren Halterungen

Für alle Maschinen

1. Bohren Sie ein Loch ($\frac{3}{8}$ " in die Rückseite des Dachs (**Bild 4**).

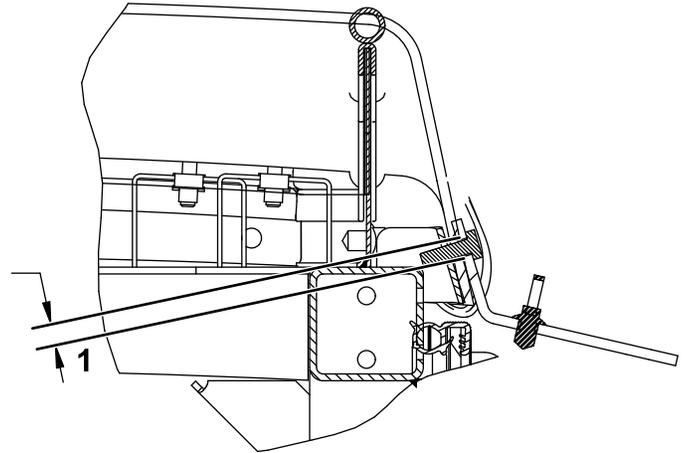


g308107

Bild 4

1. Bohren Sie ein Loch ($\frac{3}{8}$ " in die Rückseite des Dachs.

2. Befestigen Sie die hintere Halterung mit der Sechskantschraube ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{7}{8}$ " und einer Blechmutter an der Dachhalterung (**Bild 5**).

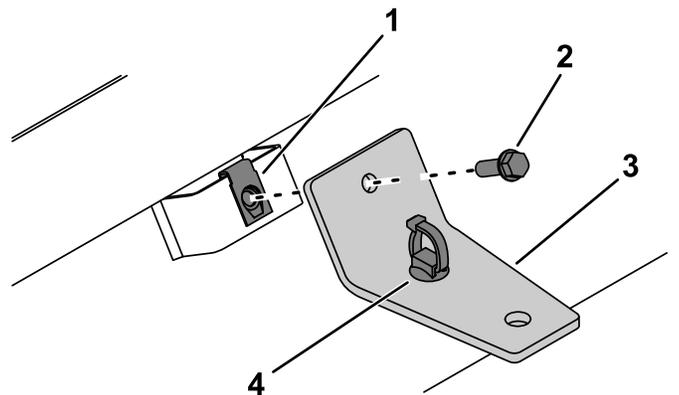

g308096

Bild 5

- | | |
|----------------------------------------------------------|------------------------|
| 1. Blechmutter | 3. Hintere Befestigung |
| 2. Sechskantschraube ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{7}{8}$ " | 4. Kabelbinder |

3. Bringen Sie den Kabelbinder an der hinteren Befestigung an (**Bild 5**).

3

Anbringen der Sicherung, des Schalters und Kabelbaums

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

1	Sicherung (5 A)
1	Schalter
1	Aufkleber 130-5989
1	Aufkleber 145-7727
1	Kabelbaum
7	Magnetischer Kabelbinder (nur GTX-Maschinen)

Einsetzen der Sicherung

Setzen Sie die Sicherung in die Aussparung im Sicherungsblock ein, wie in [Bild 6](#) dargestellt.

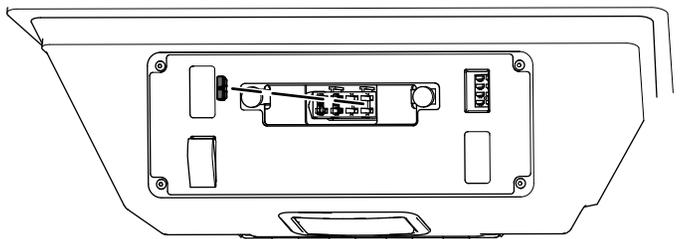


Bild 6

g451600

Einbauen des Schalters

Drücken Sie die Blende von der Unterseite des Armaturenbretts der Kabine aus dem Loch, das in [Bild 7](#) abgebildet ist, und setzen Sie den Arbeitslichtschalter in das Loch ein.

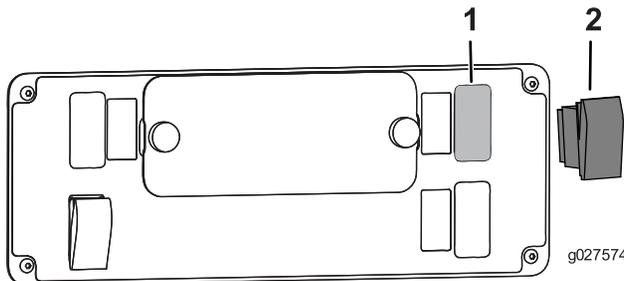


Bild 7

g027574

g027574

1. Blende

2. Schalter

Anbringen der Aufkleber

Bringen Sie die Aufkleber 130-5989 und 145-7727 auf der Konsole an, wie in [Bild 8](#) dargestellt.

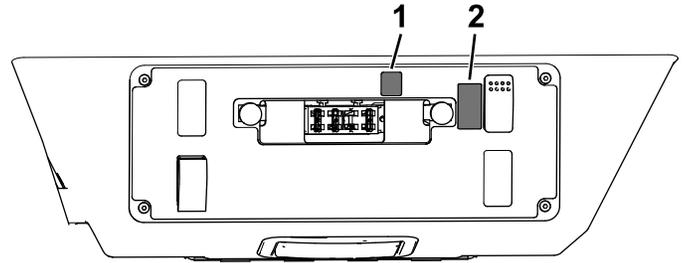


Bild 8

g451598


1. Aufkleber 145-7727

2. Aufkleber 130-5989

Verlegen des Kabelbaums

Nur Workman MD/MDE/MDX/HDX-Maschinen

1. Befestigen Sie den Kabelbaum, wie in [Bild 9](#) abgebildet.

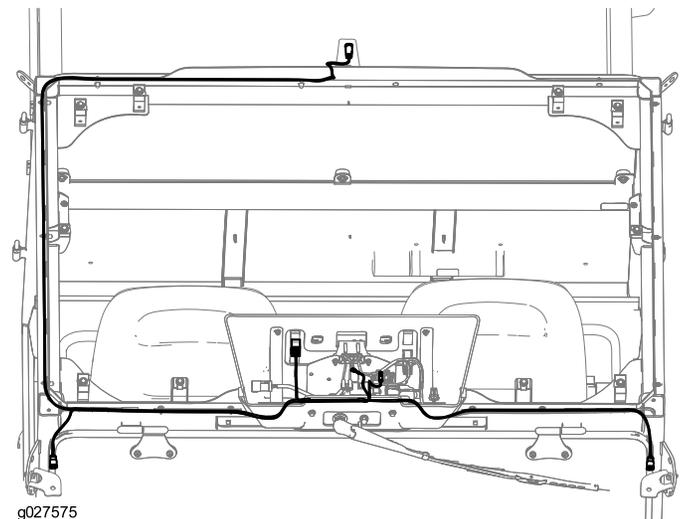

g027575

g027575

Bild 9

Ansicht von oben

2. Schließen Sie den Kabelbaum am Schalter, am Sicherungsblock und an der Erdungsklemme an ([Bild 10](#)).

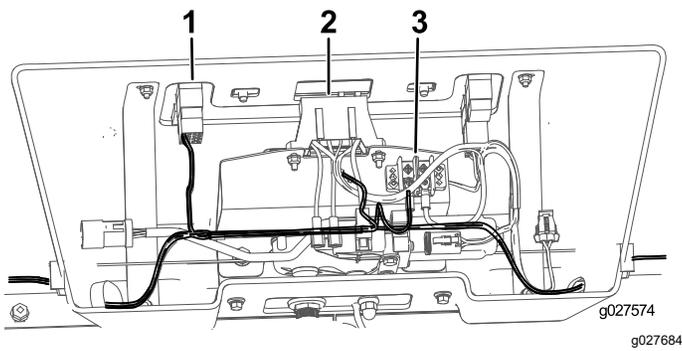


Bild 10

1. Arbeitsscheinwerferschalter
2. Sicherungsblock
3. Erdungsklemme

mit sieben magnetischen Kabelbindern an den in **Bild 11** dargestellten Stellen an der Maschine.

3. Schließen Sie den Kabelbaum am Schalter, am Sicherungsblock und an der Erdungsklemme an (**Bild 12**).

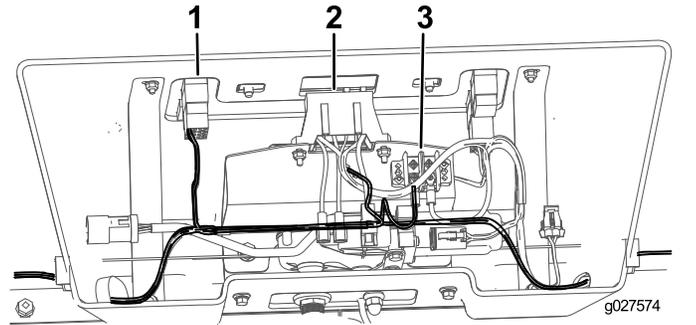


Bild 12

1. Arbeitsscheinwerferschalter
2. Sicherungsblock
3. Erdungsklemme

Verlegen des Kabelbaums

Nur GTX-Maschinen

1. Befestigen Sie den Kabelbaum, wie in **Bild 11** abgebildet.

Hinweis: Schneiden Sie den Schaumstoff an den in **Bild 11** dargestellten Stellen um den Kabelbaum zu verlegen.

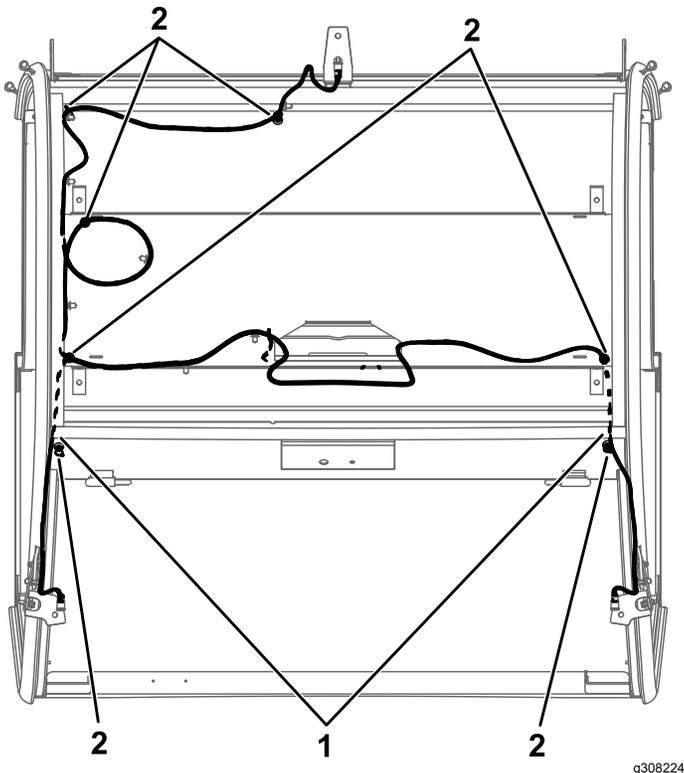


Bild 11

Ansicht von oben

1. Hier Schaumstoff schneiden.
2. Magnetischer Kabelbinder

2. Befestigen Sie den Kabelbaum mit den Kabelbindern in den Verlängerungsplatten und

4


Einbauen der Arbeitsscheinwerfer

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

3	Arbeitsscheinwerfer-Baugruppe
---	-------------------------------

Verfahren

1. Setzen Sie die Oberseite der Kabine, die in **1 Vorbereiten der Maschine (Seite 3)** entfernt wurde, auf die Maschine.
2. Entfernen Sie die Mutter und Schraube von jeder Arbeitsscheinwerfer-Baugruppe und befestigen Sie diese an den Halterungen, wie in **Bild 13** dargestellt.

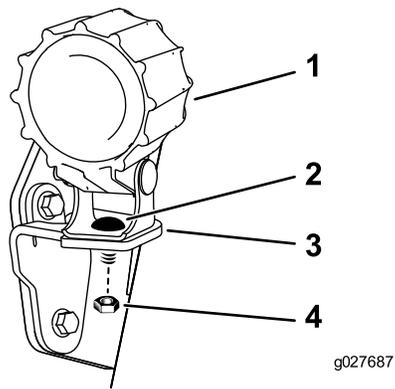

g027687

g027687

Bild 13

- | | |
|------------------------|-----------------------------------------|
| 1. Arbeitsscheinwerfer | 3. Halterung für
Arbeitsscheinwerfer |
| 2. Schraube | 4. Mutter |

-
3. Stecken Sie den Kabelbaum in die Arbeitsscheinwerfer.

5

Anschließen der Batterie

Keine Teile werden benötigt

Verfahren

Schließen Sie das Minuskabel der Batterie am Batteriepol an.



Count on it.