



Kit feux de travail

Kit cabine pour Workman® GTX/MD/MDE/MDX/HDX

N° de modèle 130-5485

Instructions de montage

Sécurité

Autocollants de sécurité et d'instruction



Des autocollants de sécurité et des instructions bien visibles par l'utilisateur sont placés près de tous les endroits potentiellement dangereux. Remplacez tout autocollant endommagé ou manquant.



130-5989

decal130-5989

1. Feux de travail allumés 2. Feux de travail éteints



145-7727

decal145-7727

1. Phares de travail



Montage

Pièces détachées

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.

Procédure	Description	Qté	Utilisation
1	Aucune pièce requise	–	Préparation de la machine.
2	Support gauche Support droit Boulon (M6) Écrou Plaque d'extension (GTX seulement) Support arrière Boulon à tête hexagonale (¼" x ⅞") Écrou rapide Clip attache-câble	1 1 8 8 2 1 1 1 3	Montage des supports.
3	Fusible (5 A) Interrupteur Autocollant 130-5989 Autocollant 145-7727 Faisceau de câblage Serre-câble magnétique (GTX seulement)	1 1 1 1 1 7	Montage du fusible, de l'interrupteur et du faisceau de câblage.
4	Feu de travail	3	Montage des feux de travail.

1

Préparation de la machine

Aucune pièce requise

Procédure

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale.
2. Serrez le frein de stationnement.
3. Coupez le moteur et retirez la clé.
4. Débranchez le câble négatif de la borne de la batterie.
5. Retirez les boulons qui fixent le haut de la cabine (Figure 1) et soulevez le haut de la cabine avec précaution.

Remarque: Votre cabine peut être différente de celle représentée. Vous devrez peut-être retirer plus de boulons que montré à la Figure 1.

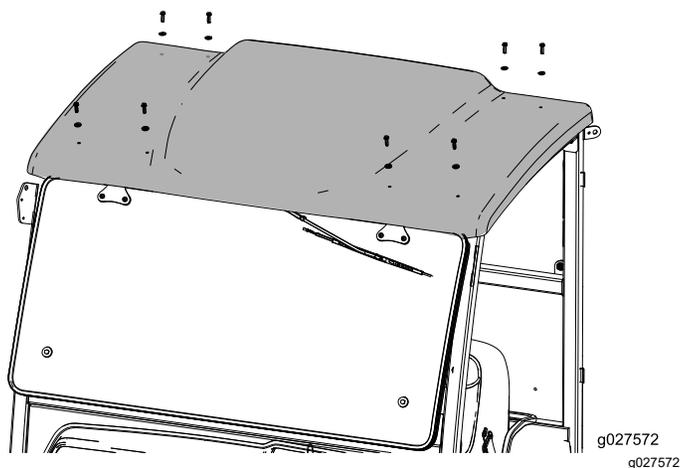


Figure 1

2

Montage des supports

Pièces nécessaires pour cette opération:

1	Support gauche
1	Support droit
8	Boulon (M6)
8	Écrou
2	Plaque d'extension (GTX seulement)
1	Support arrière
1	Boulon à tête hexagonale (1/4" x 7/8")
1	Écrou rapide
3	Clip attache-câble

Montage des supports avant

Workman MD/MDE/MDX/HDX seulement

1. Fixez le support droit au point de levage avant droit de la cabine au moyen de 2 boulons (M6) et 2 écrous (Figure 2).

Remarque: Si votre cabine est équipée du kit rétroviseur, retirez les fixations des supports de rétroviseur sur les points de levage et utilisez les fixations comprises dans ce kit.

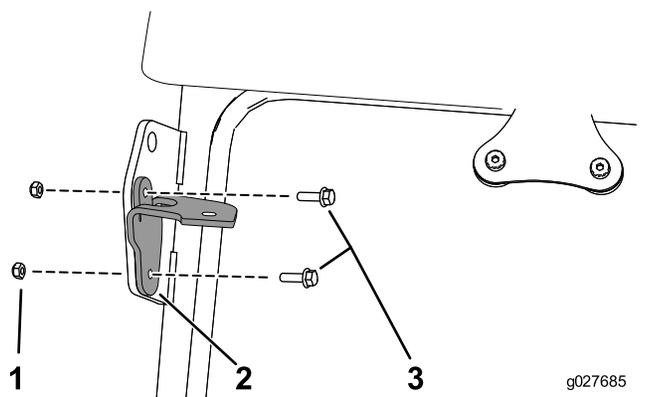


Figure 2


1. Écrou
2. Support droit
3. Boulons

2. Fixez le support gauche au point de levage avant gauche de la cabine au moyen de 2 boulons (M6) et 2 écrous (Figure 2)

Montage des supports avant

Workman GTX seulement

1. Placez le clip serre-câble sur le support droit (Figure 3).

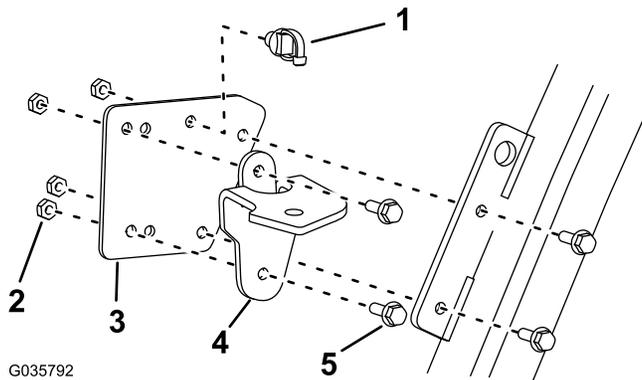

G035792

g035792

Figure 3

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1. Clip attache-câble | 4. Support droit |
| 2. Écrou | 5. Boulon |
| 3. Plaque d'extension | |

2. Fixez le support droit à 1 plaque d'extension à l'aide de 2 boulons et 2 écrous (Figure 3)
3. Fixez la plaque d'extension au point de levage avant droit de la cabine à l'aide des 2 boulons et des 2 écrous (Figure 3).


Remarque: Si votre cabine est équipée du kit rétroviseur, retirez les fixations des supports de rétroviseur sur les points de levage et utilisez les fixations comprises dans ce kit.

4. Répétez les opérations 1 à 3 pour monter le support gauche sur le point de levage avant gauche.

Montage des supports arrière

Toutes machines

1. Percez un trou ($\frac{3}{8}$ ") à l'arrière du toit (Figure 4).

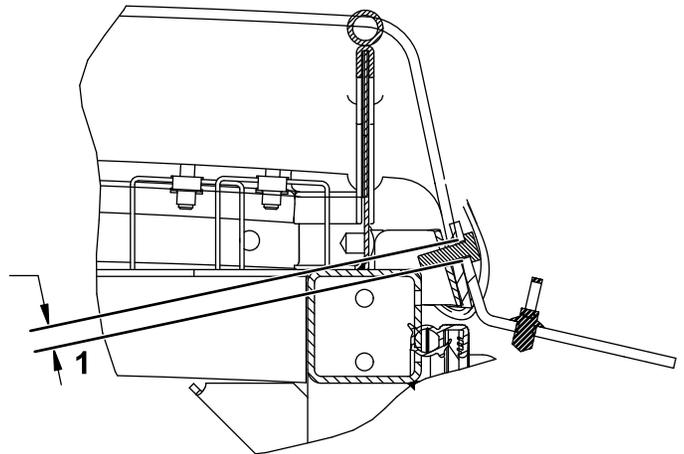


g308107

Figure 4

1. Percer un trou ($\frac{3}{8}$ ") à l'arrière du toit

2. Fixez le support arrière au support sur le toit à l'aide du boulon à tête hexagonale ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{7}{8}$ ") et de l'écrou rapide (Figure 5).

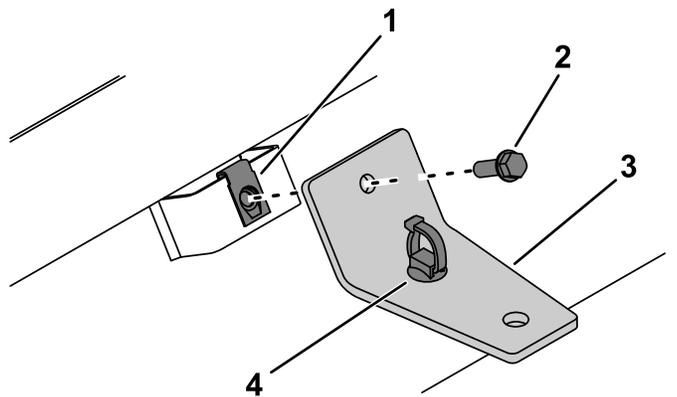

g308096

Figure 5

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Écrou rapide | 3. Support arrière |
| 2. Boulon à tête hexagonale ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{7}{8}$ ") | 4. Clip attache-câble |

3. Placez le clip serre-câble sur le support arrière (Figure 5).

3

Montage du fusible, de l'interrupteur et du faisceau de câblage

Pièces nécessaires pour cette opération:

1	Fusible (5 A)
1	Interrupteur
1	Autocollant 130-5989
1	Autocollant 145-7727
1	Faisceau de câblage
7	Serre-câble magnétique (GTX seulement)

Mise en place du fusible

Placez le fusible dans l'emplacement libre du porte-fusibles, comme montré à la [Figure 6](#).

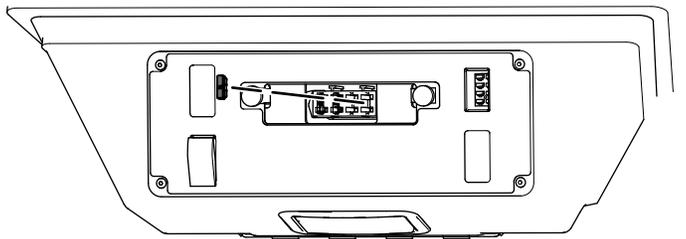


Figure 6

g451600

Montage de l'interrupteur

En passant sous le panneau de commande de la cabine, poussez l'obturateur hors du trou, comme montré à la [Figure 7](#), et insérez l'interrupteur des feux de travail dans ce trou.

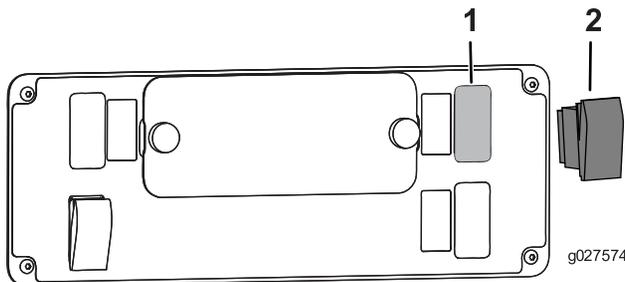


Figure 7

g027574

g027574

1. Obturateur

2. Interrupteur

Mise en place des autocollants

Appelez les autocollants réf. 130-5989 et 145-7727 sur le panneau de la console, comme montré à la [Figure 8](#).

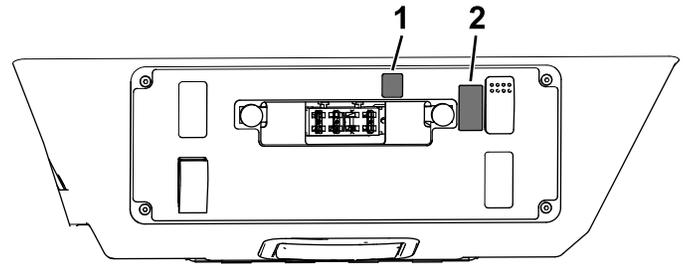


Figure 8

g451598

1. Autocollant réf. 145-7727 2. Autocollant réf. 130-5989

Acheminement du faisceau de câblage

Workman MD/MDE/MDX/HDX seulement

1. Installez le faisceau comme montré à la [Figure 9](#).

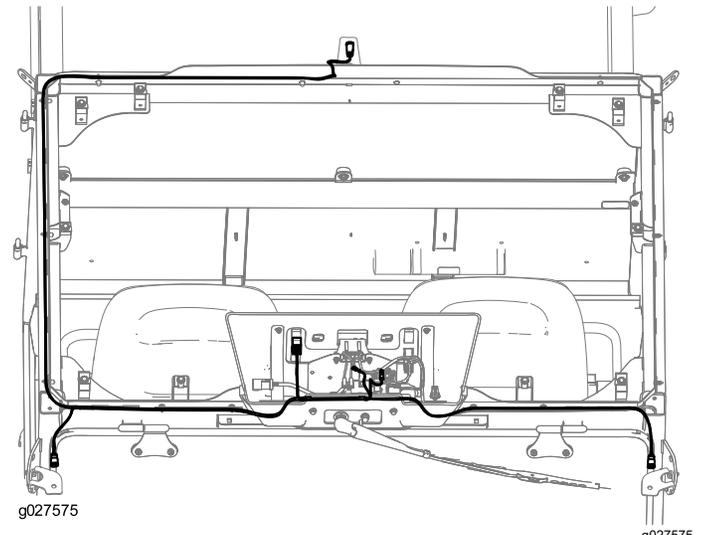


Figure 9

Vue de dessus

g027575

g027575

2. Branchez le faisceau à l'interrupteur, au porte-fusibles et à la borne de masse ([Figure 10](#)).

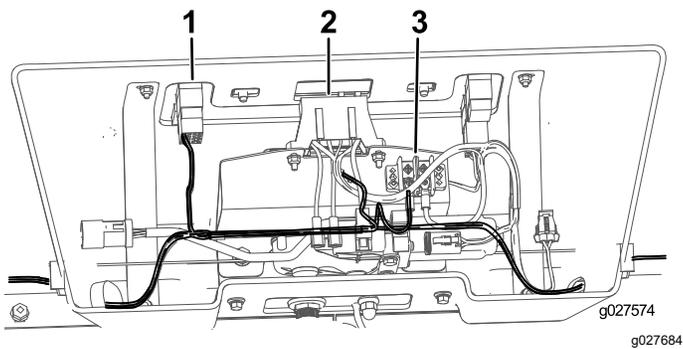


Figure 10

- 1. Interrupteur des feux de travail
- 2. Porte-fusibles
- 3. Borne de masse

Acheminement du faisceau de câblage

GTX seulement

1. Installez le faisceau comme montré à la Figure 11.

Remarque: Fendez la mousse aux emplacements indiqués à la Figure 11 pour faire passer le faisceau de câblage.

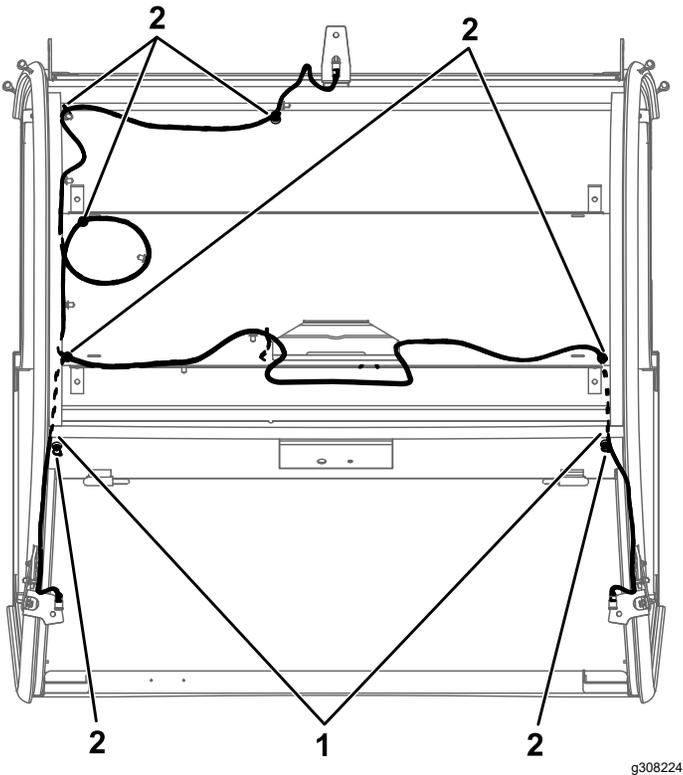


Figure 11
Vue de dessus

- 1. Fendre la mousse ici
- 2. Serre-câble magnétique

2. Attachez le faisceau de câblage à la machine à l'aide des clips serre-câble insérés dans les plaques d'extension et des 7 serre-câbles magnétiques aux emplacements indiqués à la Figure 11.
3. Branchez le faisceau à l'interrupteur, au porte-fusibles et à la borne de masse (Figure 12).

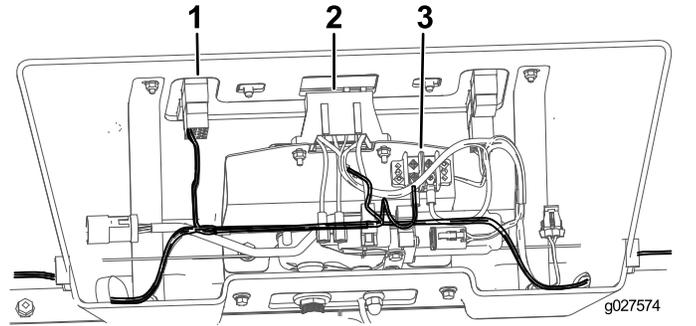


Figure 12

- 1. Interrupteur des feux de travail
- 2. Porte-fusibles
- 3. Borne de masse

4

Montage des feux de travail

Pièces nécessaires pour cette opération:

3	Feu de travail
---	----------------

Procédure

1. Reposez le haut de la cabine, déposé à la 1 Préparation de la machine (page 3), sur la machine.
2. Retirez l'écrou et le boulon de chaque feu de travail et fixez-les sur les supports comme montré à la Figure 13.

Utilisation

Commandes

Interrupteur des feux de travail

Appuyez sur l'interrupteur pour le placer en position ACTIVÉE pour allumer les feux de travail.

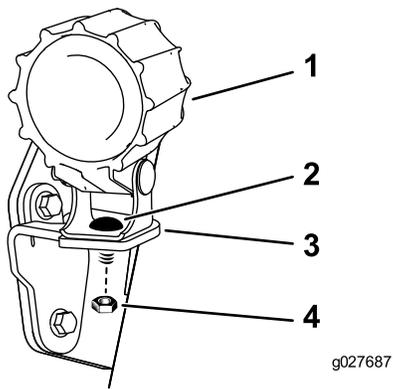


Figure 13

g027687

- | | |
|-------------------|------------------------------|
| 1. Feu de travail | 3. Support de feu de travail |
| 2. Boulon | 4. Écrou |

-
3. Branchez le faisceau aux feux de travail.

5

Branchement de la batterie

Aucune pièce requise

Procédure

Branchez le câble négatif de la batterie à la borne de batterie.



Count on it.