



Комплект рабочего освещения

Комплект кабины, технологический автомобиль Workman®
GTX/MD/MDE/MDX/HDX

Номер модели 130-5485

Инструкции по монтажу

Техника безопасности

Наклейки с правилами техники безопасности и инструкциями



Предупреждающие наклейки и инструкции по технике безопасности должны быть хорошо видны оператору и установлены во всех местах потенциальной опасности. При отсутствии или повреждении наклейки следует установить новую наклейку.



decal130-5989

130-5989

1. Рабочее освещение – включено 2. Рабочее освещение – выключено



decal145-7727

145-7727

1. Рабочие осветительные приборы



Монтаж

Незакреплённые детали

Используя таблицу, представленную ниже, убедитесь в том, что все детали отгружены

Процедура	Наименование	Количество	Использование
1	Детали не требуются	–	Подготовьте машину.
2	Левое крепление Правое крепление Болт (M6) Гайка Удлинительная пластина (только машины GTX) Заднее крепление Болт с шестигранной головкой (¼ дюйма x 7/8 дюйма) Гайка-скоба Кабельная стяжка	1 1 8 8 2 1 1 1 3	Установите крепления.
3	Предохранитель (5 А) Переключатель Наклейка 130-5989 Наклейка 145-7727 Жгут проводов Магнитная кабельная стяжка (только машины GTX)	1 1 1 1 1 7	Установите предохранитель, переключатель и жгут проводов.
4	Рабочий осветительный прибор в сборе	3	Установите рабочие осветительные приборы.

1

Подготовка машины

Детали не требуются

Процедура

1. Установите машину на ровной поверхности.
2. Включите стояночный тормоз.
3. Выключите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
4. Отсоедините отрицательный провод от клеммы аккумулятора.
5. Выверните болты крепления верха кабины (Рисунок 1) и осторожно поднимите верх кабины.

Примечание: Кабина машины может несколько отличаться от изображенной на рисунке. Возможно, потребуется вывернуть большее количество болтов, чем показано на Рисунок 1.

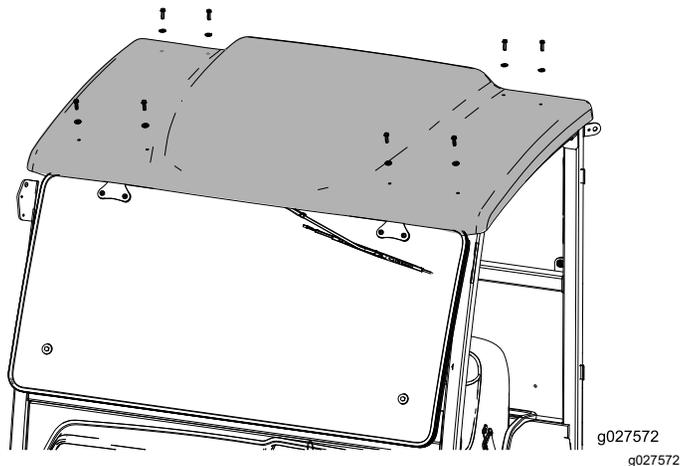


Рисунок 1

g027572
g027572

2

Установка креплений

Детали, требуемые для этой процедуры:

1	Левое крепление
1	Правое крепление
8	Болт (M6)
8	Гайка
2	Удлинительная пластина (только машины GTX)
1	Заднее крепление
1	Болт с шестигранной головкой (¼ дюйма x 7/8 дюйма)
1	Гайка-скоба
3	Кабельная стяжка

Установка передних креплений

Только для машин Workman MD/MDE/MDX/HDX

1. Закрепите правое крепление на передней правой точке подъема кабины с помощью двух болтов (M6) и двух гаек (Рисунок 2).

Примечание: Если ваша кабина оборудована комплектом зеркала бокового вида, снимите крепежные изделия, с помощью которых крепятся кронштейны зеркала к точкам подъема, и используйте крепежные изделия, включенные в данный комплект.

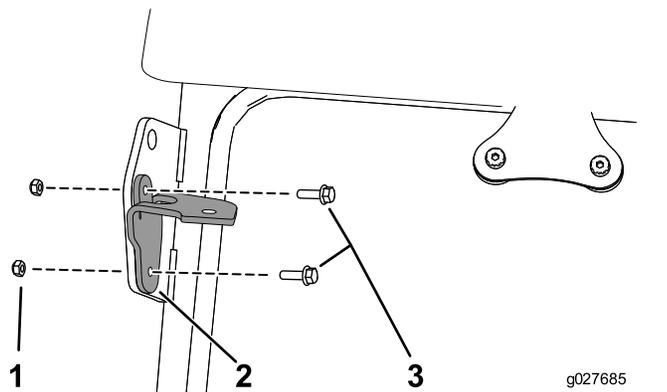


Рисунок 2

g027685
g027685


1. Гайка
2. Правое крепление
3. Болты

2. Закрепите левое крепление на передней левой точке подъема кабины с помощью 2 болтов (M6) и 2 гаек (Рисунок 2).

Установка передних креплений

Только для машин Workman GTX

1. Установите кабельную стяжку на правое крепление (Рисунок 3).

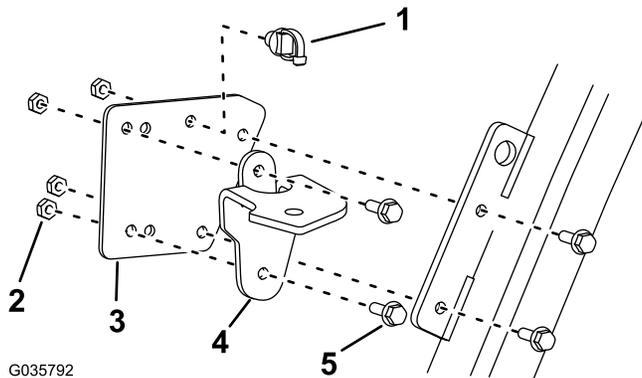

G035792

g035792

Рисунок 3

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Кабельная стяжка | 4. Правое крепление |
| 2. Гайка | 5. Болт |
| 3. Удлинительная пластина | |

2. Установите правое крепление на одну удлинительную пластину с помощью 2 болтов и 2 гаек (Рисунок 3).
3. Прикрепите удлинительную пластину к передней правой точке подъема кабины с помощью 2 болтов и 2 гаек (Рисунок 3).


Примечание: Если ваша кабина оборудована комплектом зеркала бокового вида, снимите крепежные изделия, с помощью которых крепятся кронштейны зеркала к точкам подъема, и используйте крепежные изделия, включенные в данный комплект.

4. Повторите действия, описанные в пунктах 1 – 3, чтобы установить левое крепление на переднюю левую точку подъема.

Установка заднего крепления

Для всех машин

1. Просверлите отверстие ($\frac{3}{8}$ дюйма) в задней части крыши (Рисунок 4).

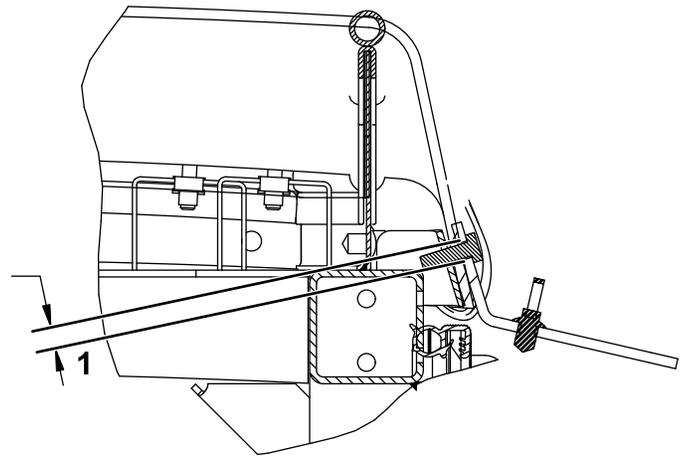


g308107

Рисунок 4

1. Просверлите отверстие ($\frac{3}{8}$ дюйма) в задней части крыши.

2. Подсоедините заднее крепление к монтажному кронштейну крыши при помощи болта с шестигранной головкой ($\frac{1}{4}$ дюйма x $\frac{7}{8}$ дюйма) и гаек из листового металла (Рисунок 5).

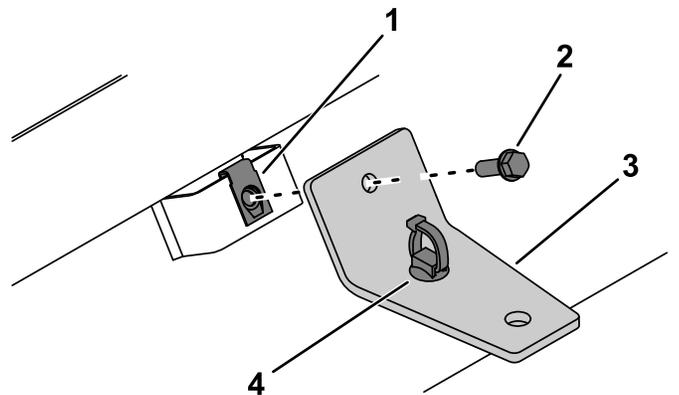

g308096

Рисунок 5

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Гайка-скоба | 3. Заднее крепление |
| 2. Болт с шестигранной головкой ($\frac{1}{4}$ дюйма x $\frac{7}{8}$ дюйма) | 4. Кабельная стяжка |

3. Установите кабельную стяжку на заднее крепление (Рисунок 5).

3

Установка предохранителя, переключателя и жгута проводов

Детали, требуемые для этой процедуры:

1	Предохранитель (5 А)
1	Переключатель
1	Наклейка 130-5989
1	Наклейка 145-7727
1	Жгут проводов
7	Магнитная кабельная стяжка (только машины GTX)

Установка предохранителя

Установите предохранитель в отверстие блока предохранителей, как показано на [Рисунок 6](#).

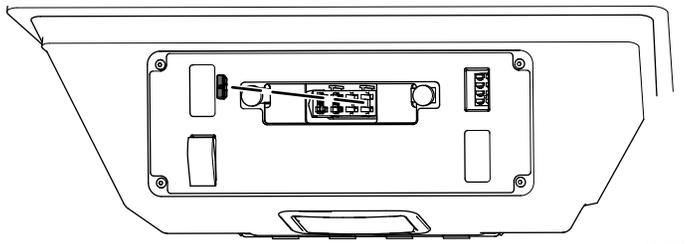


Рисунок 6

g451600

Монтаж переключателя

В нижней части панели управления кабины выдавите заглушку из отверстия, показанного на [Рисунок 7](#), и установите переключатель рабочего освещения в это отверстие.

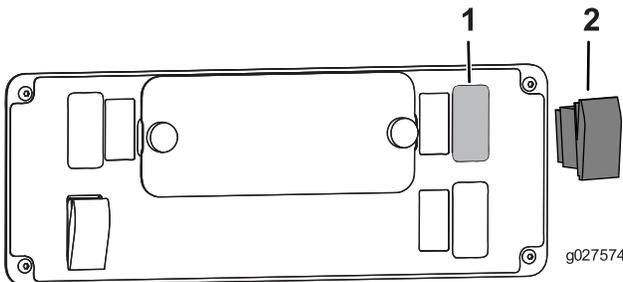


Рисунок 7

g027574

g027574

1. Заглушка

2. Переключатель

Приклеивание наклеек

Приклейте наклейки 130-5989 и 145-7727 на панели консоли в сборе, как показано на [Рисунок 8](#).

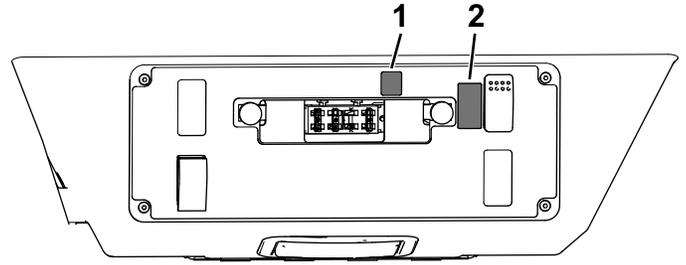


Рисунок 8

g451598

1. Наклейка 145-7727

2. Наклейка 130-5989

Прокладка жгута проводов

Только для машин Workman MD/MDE/MDX/HDX

1. Проложите жгут проводки, как показано на [Рисунок 9](#).

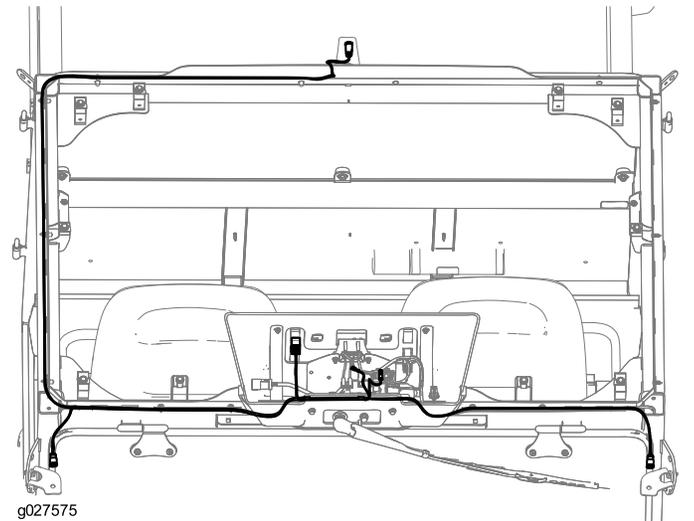


Рисунок 9

Вид сверху

g027575

g027575

2. Присоедините жгут проводки к переключателю, блоку предохранителей и клемме заземления ([Рисунок 10](#)).

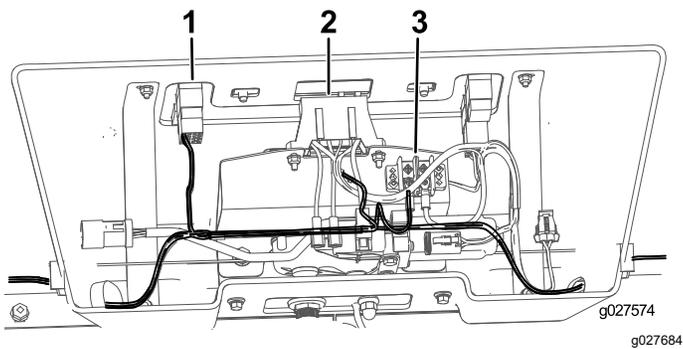


Рисунок 10

1. Переключатель рабочего освещения
2. Блок предохранителей
3. Клемма заземления

Прокладка жгута проводов

Только для машин GTX

1. Проложите жгут проводов, как показано на [Рисунок 11](#).

Примечание: Сделайте разрезы в пеноматериале в местах, указанных на [Рисунок 11](#), чтобы проложить жгут проводов.

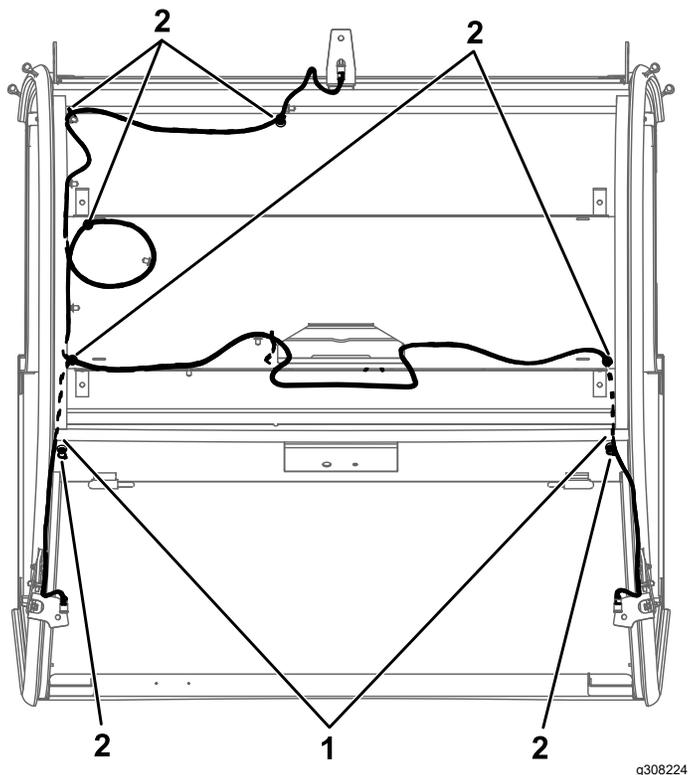


Рисунок 11

Вид сверху

1. Сделайте здесь разрез в пеноматериале.
2. Магнитная кабельная стяжка

2. Закрепите жгут проводки на машине, используя кабельные стяжки в удлинительных пластинах и 7 магнитных кабельных стяжек, установленных в местах, показанных на [Рисунок 11](#).

3. Присоедините жгут проводки к переключателю, блоку предохранителей и клемме заземления ([Рисунок 12](#)).

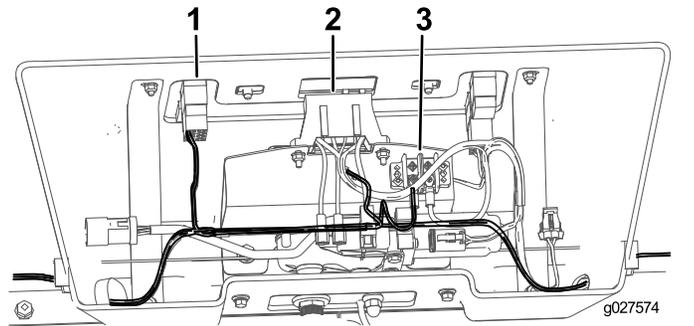


Рисунок 12

1. Переключатель рабочего освещения
2. Блок предохранителей
3. Клемма заземления

4

Установка рабочих осветительных приборов

Детали, требуемые для этой процедуры:

3	Рабочий осветительный прибор в сборе
---	--------------------------------------

Процедура

1. Установите верх кабины, снятый при выполнении действий, описанных в пункте [1 Подготовка машины \(страница 3\)](#), на машину.
2. Выверните гайку и шайбу из каждого рабочего осветительного прибора в сборе и закрепите их на кронштейнах, как показано на [Рисунок 13](#).

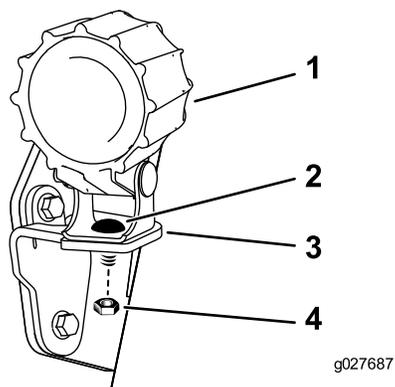


Рисунок 13

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Рабочий осветительный прибор | 3. Крепление рабочего осветительного прибора |
| 2. Болт | 4. Гайка |

-
3. Вставьте разъемы жгута проводки в рабочие осветительные приборы.

5

Подсоединение аккумулятора

Детали не требуются

Процедура

Подсоедините отрицательный кабель к клемме аккумулятора.

Эксплуатация

Органы управления

Переключатель рабочего освещения

Переведите переключатель рабочего освещения в положение ВКЛ, чтобы включить рабочие осветительные приборы.



Count on it.