



Zestaw świateł LED

Kosiarka samojezdna TimeCutter® Max lub TITAN®

Model nr 147-8757

Instrukcja instalacji

Instalacja

Elementy luzem

Za pomocą poniższego zestawienia sprawdź, czy zostały dostarczone wszystkie elementy.

Opis	Ilość	Sposób użycia
Nie są potrzebne żadne części	–	Przygotuj maszynę.
Wspornik lamp	1	Zamontuj zestaw świateł LED.
Wkręt samogwintujący z łbem podkładkowym sześciokątnym (5/16 x 3/4 cala)	2	
Światło LED	1	
Wkręt z łbem podkładkowym sześciokątnym	2	
Wiązka przewodów	1	
Opaska kablowa	1	

Przygotowanie maszyny

Tylko modele z zasilaniem gazowym

1. Zatrzymaj maszynę na równym podłożu.
2. Zwolnij przełącznik sterujący ostrzem.
3. Przesuń dźwignie kierujące na zewnątrz do położenia PARKOWANIA.
4. Zaciągnij hamulec postojowy (jeśli występuje).
5. Wyłącz silnik maszyny i wyjmij kluczyk zapłonu.
6. Zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają.
7. Odczekaj, aż elementy maszyny ostygną.

Tylko modele elektryczne


1. Zatrzymaj maszynę na równym podłożu.
2. Zwolnij przełącznik sterujący ostrzem.
3. Przesuń dźwignie sterowania na zewnątrz w położenie NEUTRALNE.
4. Załącz hamulec postojowy.
5. Wyłącz maszynę i wyjmij kluczyk ze stacyjki.
6. Zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają.
7. Odczekaj, aż elementy maszyny ostygną.
8. Zdemontuj akumulator z maszyny.



Montaż zestawu świateł LED

Informacja: W celu uzyskania pomocy dotyczącej montażu skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.


1. Na przodzie maszyny zamontuj wspornik świateł za pomocą 2 wkrętów samogwintujących z łbem podkładkowym sześciokątnym (5/16 x 3/4 cala).

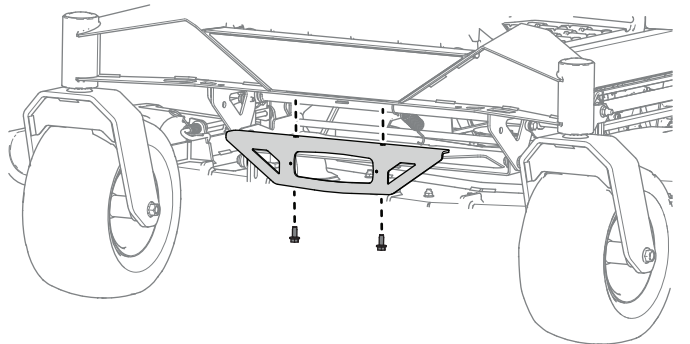

Rysunek 1

g468945


2. Zamontuj światła do wspornika świateł za pomocą 2 wkrętów z łbem podkładkowym sześciokątnym.

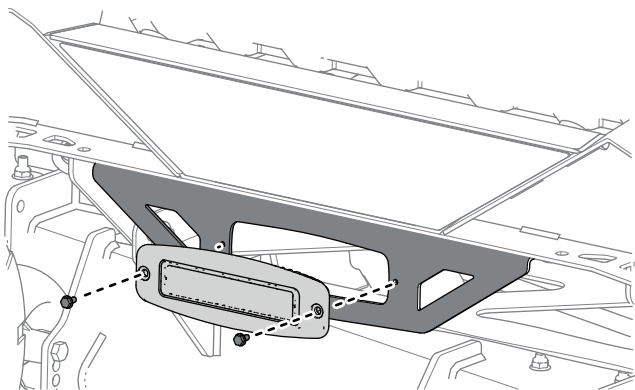

Rysunek 2

g468946

3. Podłącz wiązkę przewodów z tyłu świateł i zamocuj wiązkę do przedniego profilu ramy za pomocą spinki wiązki przewodów.

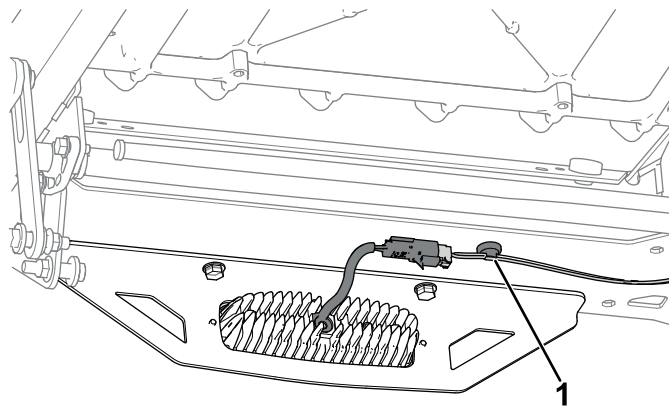


Rysunek 3

g468947

1. Spinka wiązki przewodów

4. Poprowadź wiązkę przewodów wzdłuż prawego profilu ramy i zamocuj ją do profilu za pomocą spinek do wiązki przewodów.

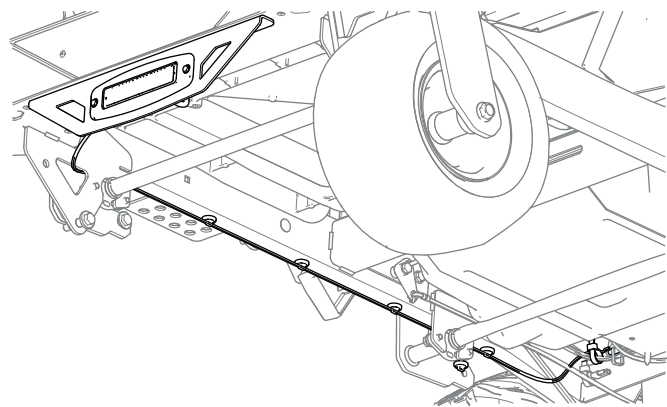

Rysunek 4

g468948

5. Przetnij opaskę kablową mocującą złącze osprzętu do głównej wiązki i usuń zatyczkę złącza.
6. Podłącz wiązkę przewodów świateł do złącza osprzętu.
7. Zamocuj wiązkę przewodów zestawu do wiązki przewodów maszyny zgodnie za pomocą opaski kablowej.
8. **Tylko maszyny elektryczne:** zamontuj akumulatory.