

Hulphandgreep en opstapje

Zitmaaier

Modelnr.: 79339

Installatie-instructies

Losse onderdelen


Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
Geen onderdelen vereist	–	Boor gaten voor de hulphandgreep.
Hulphandgreep	1	Monteer de hulphandgreep.
Bout (5/16 x 1 inch)	4	
Flensmoer (5/16 inch)	4	

Gaten boren voor de hulphandgreep

Opmerking: Deze procedure is alleen voor machines zonder gaten links vooraan in het frame.

- Controleer of uw frame al gaten heeft links vooraan. Als het frame niet voorzien is van gaten, dient u deze zelf te boren.
- Plaats de hulphandgreep aan de linkerkant van het frame, gelijk met de bovenzijde van het frame, en 3 mm achter de zwenkwielbeugel (Figuur 1).
- Gebruik de hulphandgreep als sjabloon om de locatie van de gaten te markeren.
- Boor 4 gaten met een diameter van 8,7 mm in het frame (Figuur 1).

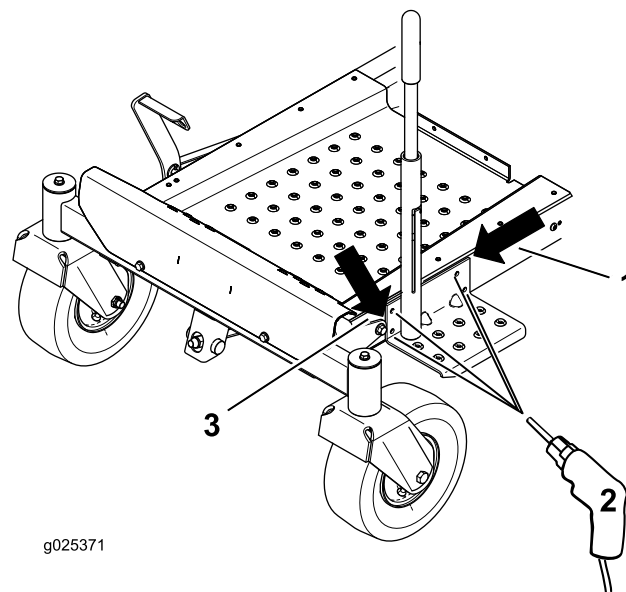


g025371

Figuur 1

- Gelijk met de bovenkant van het frame
- Markeer en boor 4 gaten (diameter 8,7 mm)
- 3 mm achter de zwenkwielbeugel

De hulphandgreep monteren

Monteer de hulphandgreep aan de machine met 4 bouten (5/16 x 1 inch) en 4 flensmoeren (5/16 inch) (Figuur 2).

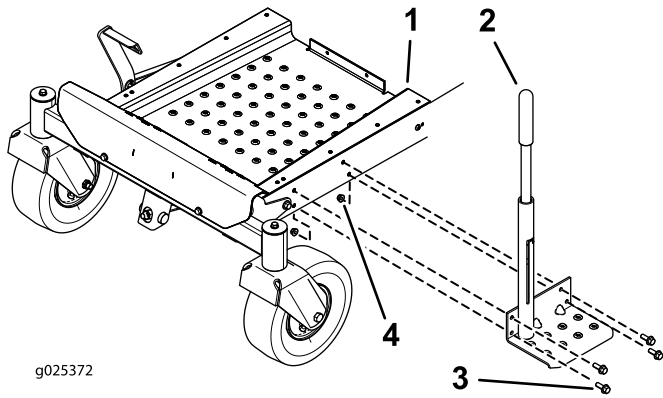


Figuur 2

- | | |
|------------------|--------------------------|
| 1. Frame | 3. Bout (5/16 x 1 inch) |
| 2. Hulphandgreep | 4. Flensmoer (5/16 inch) |

Gebruiksaanwijzing

De handgreep gebruiken

Om de handgreep omhoog te brengen, dient u deze omhoog te trekken en te draaien (Figuur 3).

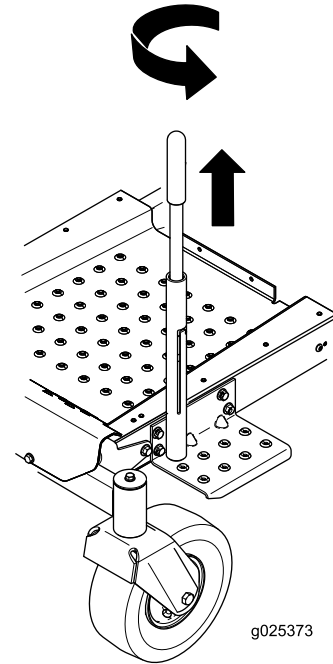

Figuur 3