

# Sett med støttehåndtak og -trinn

## Plentractor

Modellnr. 79339

### Installasjonsveiledning

## Løse deler


Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Beskrivelse	Ant.	Bruk
Ingen deler er nødvendige	–	Bor hull for støttehåndtaket.
Støttehåndtak	1	Monter støttehåndtaket.
Bolt (5/16 x 1 tomme)	4	
Flensmutter (5/16 tomme)	4	

## Bore hull for støttehåndtaket

**Merk:** Denne prosedyren gjelder kun for enheter som ikke har eksisterende hull i rammens venstre front.

1. Kontroller rammen for eksisterende hull på rammens venstre front. Bor hullene hvis det ikke finnes eksisterende hull i rammen.
2. Plasser støttehåndtaket på rammens venstre side, i flukt med rammens topp, og 3 mm bak styrehjulbraketten (Figur 1).
3. Bruk støttehåndtaket som en mal, og merk hullenes plassering.
4. Bor fire hull, 8,7 mm i diameter, i rammen (Figur 1).

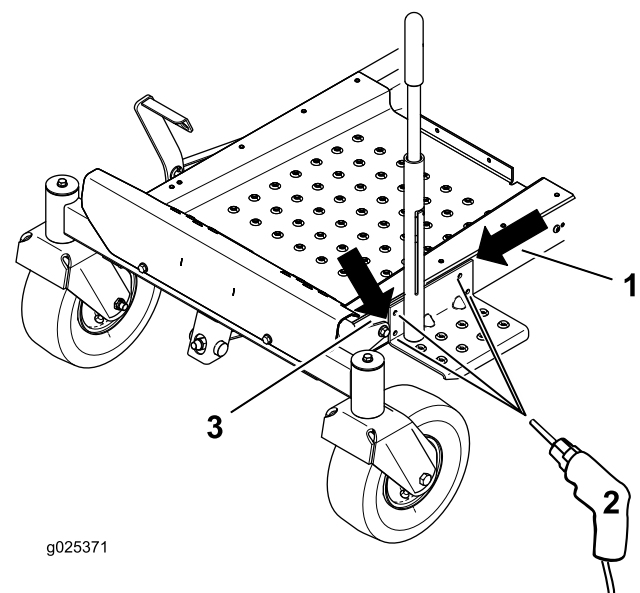


Figur 1

1. I flukt med rammens topp
3. 3 mm bak styrehjulbraketten
2. Merk og bor fire hull (8,7 mm i diameter)



## Montere støttehåndtaket

Monter støttehåndtaket på maskinen med fire bolter (5/16 x 1 tomme) og fire flensmuttere (5/16 tomme) (Figur 2).

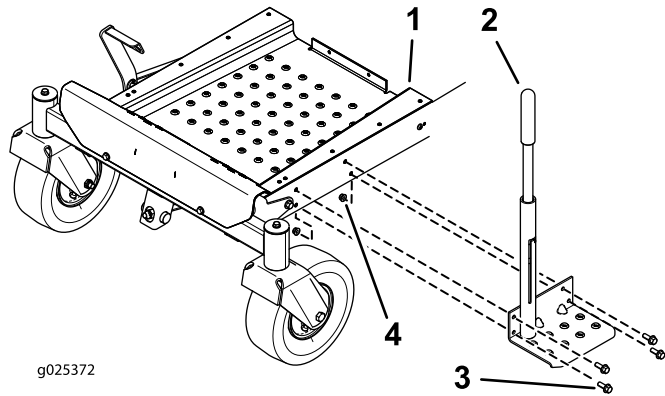


Figur 2

- |                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| 1. Ramme         | 3. Skruer (5/16 x 1 tomme)   |
| 2. Støttehåndtak | 4. Flensmuttere (5/16 tomme) |

## Bruk

### Bruke håndtaket

For å heve håndtaket, dra det opp og roter det til opp-posisjon (Figur 3).

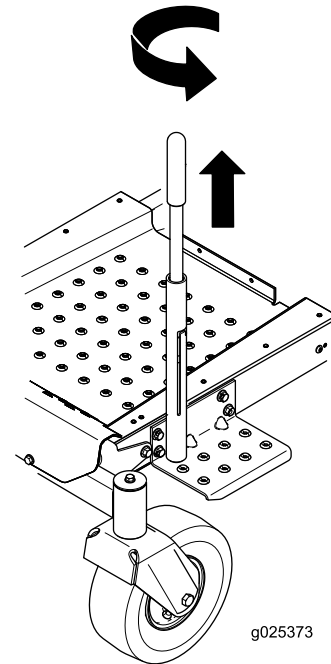

Figur 3