



HoverPro® 500 garðsláttuvél

Tegundarnúmer 02604—Raðnúmer 400000000 og upp úr

Tegundarnúmer 02606—Raðnúmer 400000000 og upp úr


Notendahandbók

Inngangur

Lesið þessar upplýsingar vandlega til að læra að stjórna og sinna réttu viðhaldi á vörunni og til að koma í veg fyrir meiðsl á fólki og skemmdir á vörunni. Eigandi ber ábyrgð á réttri og öruggri notkun vörunnar. Geymið þessa handbók til síðari nota.

Hægt er að hafa samband við Toro í gegnum www.Toro.com til að nálgast upplýsingar um aukabúnað, upplýsingar um staðsetningu söluaðila og vöruskráningu.

Þegar þörf er á þjónustu, varahlutum frá Toro eða frekari upplýsingum skal hafa samband við viðurkenndan þjónustu- og söluaðila eða þjónustuver Toro og hafa tegundar- og raðnúmer vörunnar við höndina. **Mynd 1** sýnir hvar tegundar- og raðnúmerin eru á vörunni.

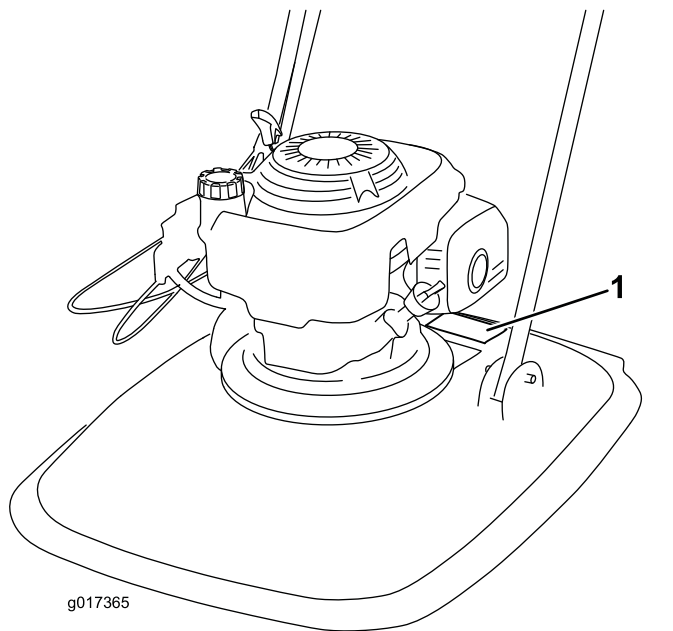

Mynd 1

1. Plata með gerð og raðnúmeri

Skrifið gerð og raðnúmer í reitina hér að neðan:

Tegundarnúmer _____

Raðnúmer _____

Í þessari handbók er bent á mögulega hættu og í henni eru öryggismerkingar auðkenndar með öryggistáknum (**Mynd 2**), sem sýna hættu sem kann að valda alvarlegum meiðslum eða dauða ef ráðlögðum varúðarráðstöfunum er ekki fylgt.



Mynd 2

g000502

1. Öryggistákn

Þessi handbók notar tvö orð til að auðkenna upplýsingar. „**Mikilvægt**“ vekur athygli á sérstökum vélrænum upplýsingum og „**Athugið**“ undirstrikar almennar upplýsingar sem vert er að lesa vandlega.

Þegar hestöfl vélar eru tilgreind fyrir tiltekna gerð, voru heildarhestöfl vélarinnar mæld í rannsóknarstofu af vélarframleiðandanum samkvæmt SAE J1349. Raunveruleg hestöfl véla í þessum flokki sláttuvéla er mun lægra þegar búið er að stilla vélarnar í samræmi við öryggis-, útblásturs- og vinnslukröfur.

Efnisyfirlit

Inngangur	1
Öryggi	2
Almennt öryggi	2
Öryggi fyrir notkun	2
Öryggi við notkun.....	3
Öryggi eftir notkun	4
Öryggi við viðhaldsvinnu.....	4
Öryggis- og leiðbeiningarmerkingar	4
Uppsetning	6
1 Handfangið sett saman	6
2 Fótskörinni komið fyrir	6
3 Fyllt á vélna með olíu.....	7
Yfirlit yfir vöru	8
Tæknilysing	9
Notkun	9



Fyllt á eldsneytisgeyminn.....	9
Smurolíuhæð könnuð	10
Sláttuhæð stillt	10
Vélin gangsett.....	11
Innsogið stillt.....	11
Drepið á vélinni	12
Flutningur	12
Ábendingar um notkun	12
Viðhald	14
Ráðlögð viðhaldsáætlun/-áætlanir	14
Undirbúningur fyrir viðhaldsvinnu	14
Skipt um loftsíuna	15
Skipt um smurolíu	15
Viðhald kertis	16
Skipt um hníf.....	16
Vinnuvélin þriffin	17
Bilanaleit	18

Öryggi

Þessi sláttuvél er hönnuð í samræmi við tilskipun EN ISO 5395.

Almennt öryggi

Þessi vara getur valdið hættu á aflímun og skotið hlutum frá sér. Fylgið alltaf öryggisleiðbeiningum til að koma í veg fyrir meiðsl á fólki.

Notkun þessarar vöru við annað en tilætlaða notkun getur skapað hættu fyrir stjórnanda og nærstadda.

- Lesið vandlega efni þessara *notandahandbókar* áður en vélin er gangsett.
- Ekki setja hendur eða fætur nærri íhlutum á hreyfingu.
- Ekki nota vinnuvélina án hlífa og annars öryggisbúnaðar á sínum stað á vinnuvélinni og í nothæfu ástandi.
- Haldið öruggri fjarlægð frá losunaropum. Haldið öllum nærstöddum í öruggri fjarlægð frá sláttuvélinni.
- Haldið börnum utan vinnusvæðisins. Aldrei skal leyfa börnum að vinna á vinnubílnum.
- Stöðvið sláttuvélina og drepið á vélinni áður en viðhaldsvinnu er sinnt, fyllt er á eldsneytið eða losað er um stíflur.

Röng notkun eða viðhald þessarar sláttuvélar getur leitt til meiðsla. Til að draga úr slyshættu skal fara eftir þessum öryggisleiðbeiningum og vera ávallt vakandi fyrir öryggistákninu, sem merkir „Aðgát“, „Viðvörðun“ eða „Hætta“ – öryggisleiðbeiningar. Ef ekki er farið eftir þessum leiðbeiningum er hætta á meiðslum á fólki eða dauða.

Frekari öryggisupplýsingar er að finna á viðeigandi stöðum í þessari handbók.

Öryggi fyrir notkun

Almennt öryggi

- Skoðið sláttuvélina reglulega til að kanna hvort slit eða skemmdir séu á hnífum, boltum hnífanna og skurðarbúnaðinum.
- Skoðið svæðið þar sem nota á vinnuvélina og fjarlægð hluti sem hún getur skotið frá sér.
- Lærið á örugga notkun búnaðarins, stjórn tækin og öryggismerkingarnar.

- Gangið úr skugga um að allar hlífar og öryggisbúnaður sé á sínum stað og starfi á réttan hátt.
- Við stillingu skurðarhæðar getur aðilinn sem stillir komist í snertingu við hnífinn sem er á hreyfingu og orðið fyrir alvarlegum meiðslum.
 - Drepið á vélinni og bíðið þar til allir hlutar á hreyfingu hafa stöðvast.
 - Takið kertavírinn úr kertinu á meðan skurðarhæðin er stillt.

Öryggi í kringum eldsneyti

▲ HÆTTA

Eldsneyti er mjög eldfimt og mjög sprengifimt. Eldur eða sprenging af völdum eldsneytis getur valdið brunasárum og eignatjóni.

- Til að koma í veg fyrir að stöðurafragn valdi íkveikju í eldsneytinu skal setja ílátið og/eða sláttuvélina beint á jörðina áður en fyllt er á, ekki á ökutæki eða annan hlut.
- Fyllið á eldsneytisgeyminn utandyra, á opnu svæði, með kalda vél. Þurrkið upp eldsneytisleka.
- Ekki meðhöndla eldsneyti á meðan reykt er eða nálægt óvörðum loga eða neistaflugi.
- Geymið eldsneyti í samþykktu íláti og geymið þar sem börn ná ekki til.

▲ VIÐVÖRUN

Eldsneyti er skaðlegt eða lífshættulegt við inntöku. Langtímaváhrif frá gufum geta valdið alvarlegum meiðslum og veikindum.

- Forðist innöndun gufa í langan tíma.
- Haldið höndum og andliti í öruggri fjarlægð frá stútnum og opi eldsneytisgeymisins.
- Haldið eldsneyti í öruggri fjarlægð frá augum og húð.

Öryggi við notkun

Almennt öryggi

- Klæðist viðeigandi klæðnaði, þar á meðal hlífðargleraugum, sterkum skófatnaði með skrikvörn og heyrnarhlífum. Takið sítt hár í tagl og berið ekki skartgrip.
- Notið ekki sláttuvélina veik, þreytt eða undir áhrifum áfengis eða annarra vímuefna.

- Hnífurinn er beittur; snerting við hnífinn getur leitt til alvarlegra meiðsla á fólki. Drepið á vélinni og bíðið eftir að allir hlutar hafi stöðvast áður en vinnustaðan er yfirgefin.
- Þegar losað er um stjórnþæki fyrir nærveru stjórnanda ætti vélina að drepa á sér og blaðið ætti að stöðvast innan 3 sekúndna. Ef slíkt gerist ekki, skal umsvifalaust hætta notkun sláttuvélarinnar og hafa samband við viðurkenndan þjónustuaðila.
- Vinnið eingöngu á sláttuvélinni með góða yfirsýn og við viðeigandi veðurskilyrði. Ekki nota sláttuvélina þegar hætta er á eldingum.
- Blautt gras eða lauf geta leitt til alvarlegra meiðsla ef einstaklingur rennur og kemst í snertingu við hnífinn. Forðist að slá í bleytu, ef hægt er.
- Sýnið sérstaka aðgát þegar komið er að blindhornum, runnum, trjám eða öðrum hlutum sem kunna að takmarka útsýnið.
- Verið vakandi fyrir holum, skorningum, ójöfnum, grjóti eða öðrum huldum hlutum. Ójafnt undirlag getur valdið slysi vegna falls.
- Stöðvið sláttuvélina og skoðið hnífana ef þeir rekast í hlut eða ef sláttuvélin titrar óeðlilega. Sinnið öllum nauðsynlegum viðgerðum áður en vinnu er haldið áfram.
- Drepið á vélinni og bíðið eftir að allir hlutar hafi stöðvast áður en vinnustaðan er yfirgefin.
- Hljóðkúturinn kann að vera heitur ef vélin var í gangi og getur valdið alvarlegum brunasárum. Haldið öruggri fjarlægð frá heitum hljóðkútnum.
- Notið eingöngu aukabúnað og tengitæki sem samþykktur er af Toro® Company.

Öryggi í halla

▲ VIÐVÖRUN

Akstur vélarinnar í meira en 45 gráðu halla veldur alvarlegum vélarskemmdum vegna skorts á smurningu. Meðal annars geta lokarnir fests, stimplarnir geta rispast og legur sveifarinnar geta brunnið.

- Áður en unnið er í brekku skal skoða svæði gaumgæfilega og mæla raunverulegan halla þar sem sláttuvélin verður notuð.
- Í sláttuvélinni er 4-strokka Honda-vél sem ekki skal keyra í meira en 45 gráðu halla.
- Ekki slá blautt gras. Léleg fótfesta getur valdið slysi vegna falls.
- Sýnið aðgát þegar slegið er nálægt háum bökkum, skurðum eða vegköntum.

- Gætið þess að hafa hendurnar ávallt á handföngunum við notkun sláttuvélarinnar.
- Þegar slegið er ofan frá í miklum halla og auka þarf skurðarbreiddina skal nota stækkanlegt handfang af réttri gerð.

Öryggi eftir notkun

Almennt öryggi

- Hreinsið gras og óhreinindi af sláttuvélinni til að koma í veg fyrir eldhættu. Hreinsið upp olíu- eða eldsneytisleka.
- Leyfið vélinni að kólna áður en vinnuvélin er sett í geymslu innandyra.
- Aldrei geyma vinnuvélina eða eldsneytisílát nærri óvörðum lögum, neistaflugum eða kveikilögum, á borð við vatnshitara eða öðrum heimilistækjum.

Öryggi við flutning

- Sýnið aðgát þegar sláttuvélin er fermd eða affermd.


- Gangið tryggilega frá sláttuvélinni.
- Ekki grípa í vélina til að lyfta sláttuvélinni vegna þess að hvassar brúnir geta valdið meiðslum.

Öryggi við viðhaldsvinnu

- Aftengið kertavírinn frá kertinu áður en viðhaldi er sinnt.
- Klæðist hönskum og hlífðargleraugum þegar unnið er við sláttuvélina.
- Hnífurinn er beittur; snerting við hnífinn getur leitt til alvarlegra meiðsla á fólki. Klæðist hönskum þegar unnið er við hnífinn.
- Aldrei eiga við öryggisbúnað. Kannið hvort hann virki rétt með reglulegu millibili.
- Eldsneytisleki getur átt sér stað þegar sláttuvélinni er hallað. Eldsneyti er eldfimt og sprengifimt og getur valdið meiðslum á fólki. Látið vélina ganga þar til eldsneyti klárast eða tappið eldsneyti af með handdælu; aldrei sjúga eldsneytið úr geyminum.

Öryggis- og leiðbeiningarmerkingar

Mikilvægt: Öryggismerkingar og leiðbeiningar sjást greinilega og eru hjá öllum svæðum þar sem möguleg hættu er til staðar. Skiptið um skemmdar eða týndar merkingar.

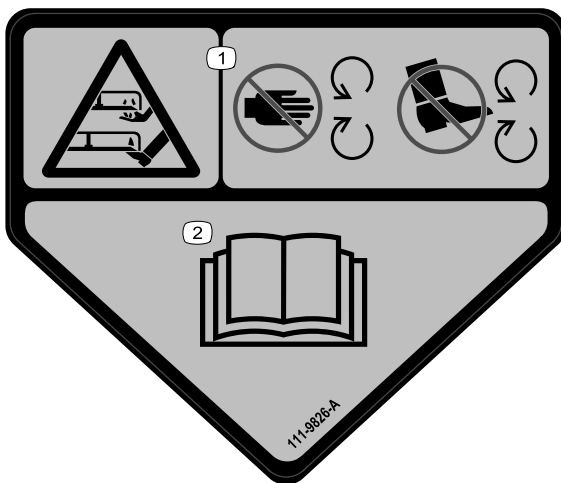

111-9826

decal111-9826

1. Hætta á skurði/ handa- eða fótamissi, skurðareining - Haldið höndum og fótum fjarri hlutum sem hreyfast.
2. Lesið *notendahandbókina*.



111-5393-A

decal111-5393

111-5393

1. Viðvörðun - Þjálfað ykkur fyrst í notkun sláttuvélarinnar, lesið *notendahandbókina*.
2. Hætta á skurði/ handa- eða fótamissi, sláttuvélarhnífur, takið kertavírinn úr kertinu áður en unnið er á sláttuvélinni, komið aldrei fyrir málmíhlutum til skurðar.
3. Viðvörðun – notið heyrnar- og augnhlífur.
4. Hætta á fljúgandi hlutum – haldið nærstöddum í öruggri fjarlægð frá sláttuvélinni.
5. Viðvörðun – snertið ekki heitt yfirborð, gætið þess að hlífar haldist á sínum stað, farið ekki nærri hlutum á hreyfingu, gætið þess að hlífar séu á sínum stað.



g017410

g017410

H295159

1. Vélarstöðvun (drepið á vél)

Uppsetning


1

Handfangið sett saman

Engir hlutar nauðsynlegir

Verklag

1. Rennið tveimur fóðringum á grindina.

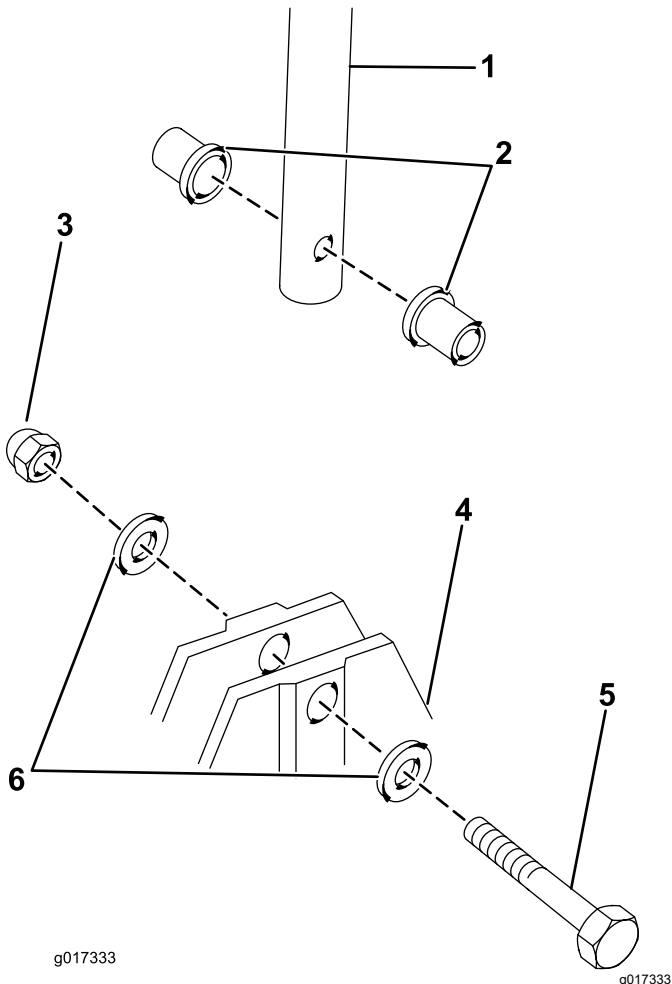


Mynd 3

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1. Neðra handfang | 4. Grind |
| 2. Fóðringar | 5. Bolti |
| 3. Ró | 6. Skífur |

2. Komið neðra handfanginu fyrir á milli fóðringanna og festið það með einum bolta fyrir handfangið, tveimur skínum og einni ró.

Ath.: Komið neðra handfanginu fyrir á milli fóðringanna hægra megin við hemlasamstæðuna.


3. Endurtakið þetta á hinni hlið sláttuvélarinnar.
4. Látið opin á efra handfanginu flúttu við neðra handfangið.

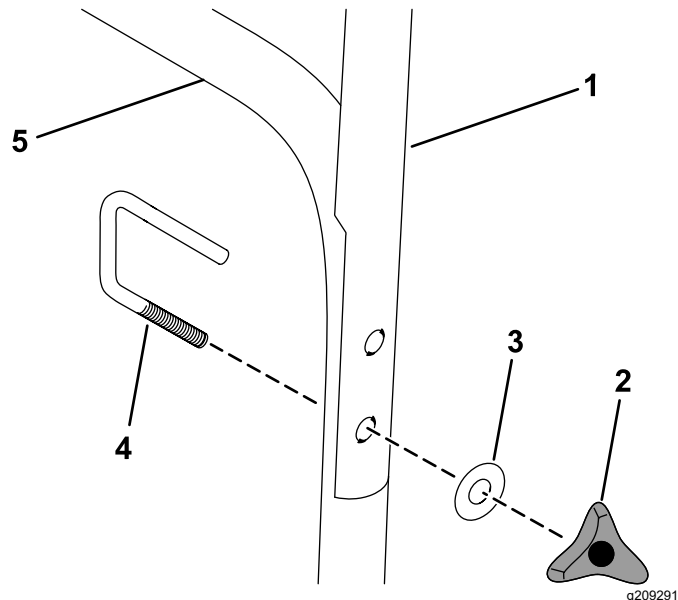

Mynd 4

- | | |
|------------------|-------------------|
| 1. Efra handfang | 4. U-bolti |
| 2. Handhjól | 5. Neðra handfang |
| 3. Skinna | |

5. Rennið U-boltanum í gegnum efra og neðra handfangið og festið hann með skínum og handhjól.
6. Tengið inngjöfina við handfangið að utanverðu og festið með ró og stjörnuskrúfu.

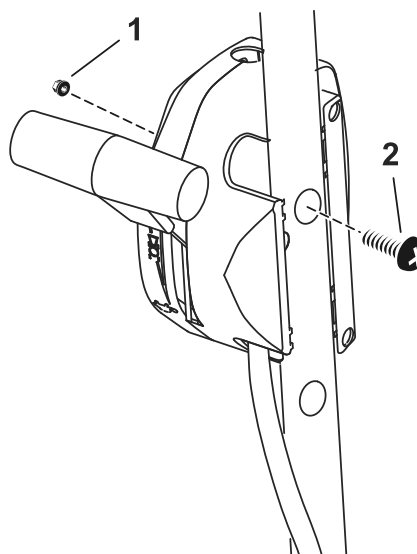

Mynd 5

- | | |
|-------|------------------|
| 1. Ró | 2. Stjörnuskrúfa |
|-------|------------------|

2


Fótskörinni komið fyrir

Engir hlutar nauðsynlegir

Verklag

Festið fótskörina við boltann hægra megin við neðra handfangið með ró og tveimur skinnum (Mynd 6).

Ath.: Komið fótskörinni fyrir með því að nota neðra opið í fótskörinni eins og sýnt er á Mynd 6.

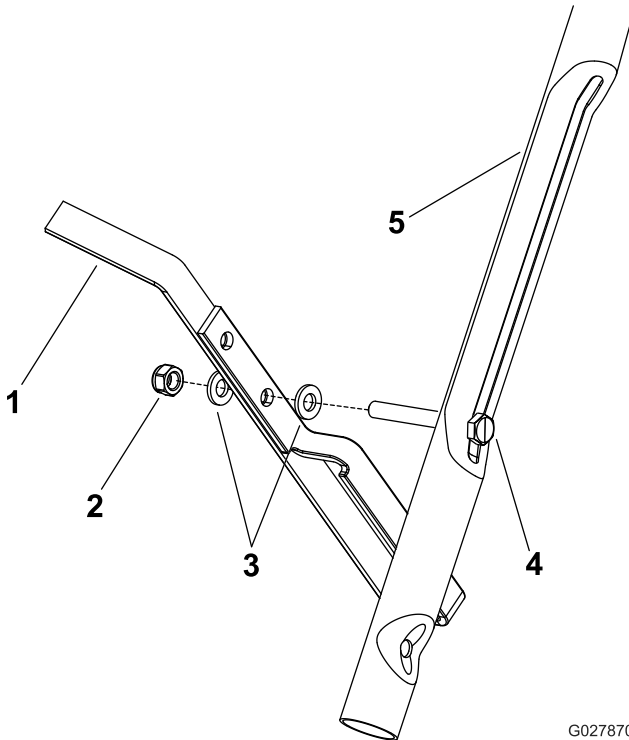

Mynd 6

G027870
g027870

- | | |
|------------|-------------------|
| 1. Fótskör | 4. Bolti |
| 2. Ró | 5. Neðra handfang |
| 3. Skinna | |

3

Fyllt á vélina með olíu


Engir hlutar nauðsynlegir

Verklag

Mikilvægt: Sláttuvélin er afhent án olíu á vél. Fyllið á vélina með olíu áður en vélin er gangsett.

Hámarksafylling: 0,59 l (20 fl oz), gerð: Multigrade Mineral 10W-30 olía með API-þjónustuflokk SF, SG, SH, SJ, SL eða betra.

1. Færið sláttuvélina á jafnsléttu.
2. Fjarlægið olíukvarðann (Mynd 7).

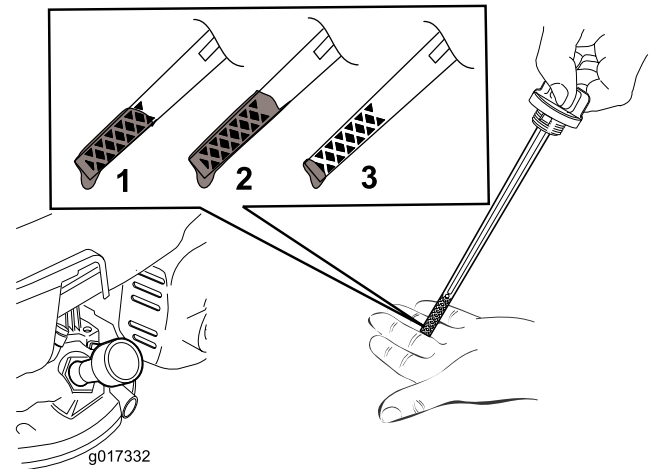


g017332

g017332

Mynd 7

1. Hámarksolíuhæð er náð.
 2. Of mikil olíuhæð – tappið olíu af sveifarhúsinu.
 3. Of lág olíuhæð – fyllið olíu á sveifarhúsið.
-
3. Hellið olíu **varlega** um olíuáfyllingaropið, bíðið í 3 mínútur og athugið olíuhæðina á olíukvarðanum með því að þurrka af olíukvarðanum og síðan stinga honum inn **en ekki skrífa** olíuáfyllingaropið á (Mynd 8).

Yfirlit yfir vöru

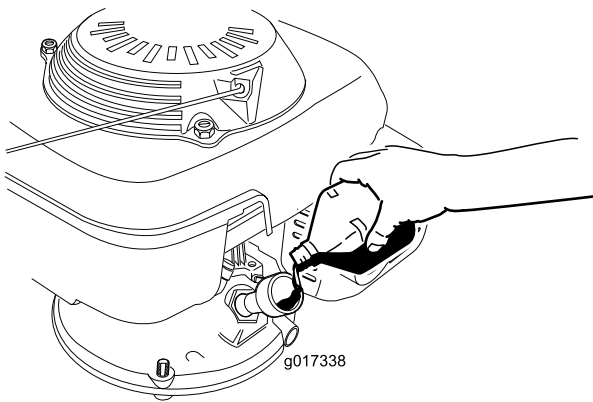


Mynd 8

g017338

Ath.: Fyllið olíu á sveifarhúsið þar til olíukvarðinn tilgreinir að smurolíuhæðin sé rétt eins og kemur fram á [Mynd 7](#). Ef vélin er yfirfyllt af olíu skal fjarlægja umframolíuna samkvæmt leiðbeiningum í [Skipt um smurolíu \(síða 15\)](#).

4. Stingið olíukvarðanum á sinn stað og herðið kyrfilega með höndunum.

Mikilvægt: *Skiptið um smurolíu eftir fyrstu 5 vinnustundirnar og skiptið síðan um hana árlega þar á eftir. Frekari upplýsingar eru í [Skipt um smurolíu \(síða 15\)](#).*

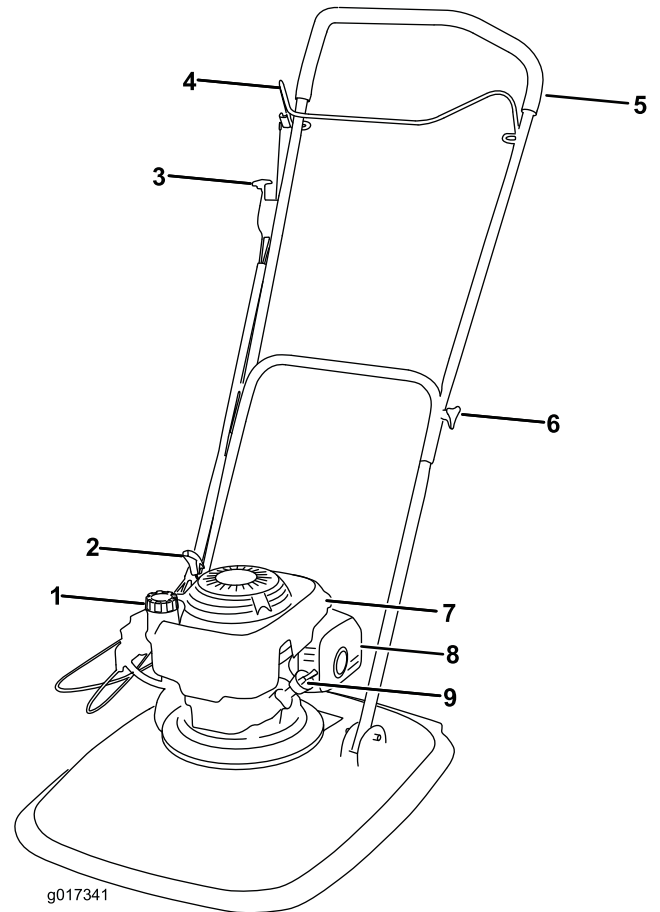


Mynd 9

g017341

g017341

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Eldsneytislok | 6. Festihnúður á handfangi |
| 2. Vél ræst | 7. Vélarhlíf |
| 3. Inngjöf | 8. Hlíf á útblástursrör |
| 4. Stjórnþæki fyrir viðveru stjórnanda | 9. Olíukvarði |
| 5. Handfang | |

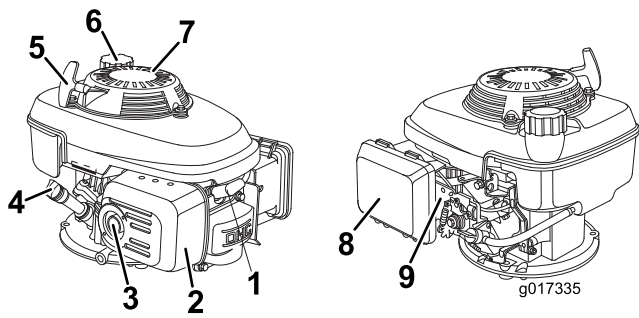

Mynd 10

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. Kerti | 6. Eldsneytislok |
| 2. Hlíf á útblástursrör | 7. Fingrahlíf |
| 3. Útblástur | 8. Loftsía |
| 4. Olíukvarði | 9. Blöndungur |
| 5. Grip á startara | |

Tæknilysing

Gerð	Breidd sláttar	Breidd vöru
02604	510 mm	635 mm
02606	535 mm	635 mm

Notkun


Fyllt á eldsneytisgeyminn

- Best er að nota eingöngu hreint, nýtt og blýlaust bensín með oktantölu upp á 87 eða hærrí (flokkunaraðferð (R+M)/2).
- Ildað eldsneyti sem inniheldur allt að 10% etanól eða 15% MTBE miðað við rúmmál er ásættanlegt.
- **Notið ekki** etanólblöndur af bensíni eins og E15 eða E85 sem innihalda meira en 10% af etanóli miðað við rúmmál. Komið geta fram vandamál við afkastagetu og/eða vélarskemmdir sem hugsanlega falla ekki undir ábyrgðina.
- **Ekki** nota bensín sem inniheldur metanól.
- **Ekki** geyma bensín í eldsneytisgeyminum eða eldsneytisílátum yfir vetrartímann nema notað sé varðveisluefni fyrir eldsneyti.
- **Ekki** blanda olíu saman við bensín.

Fyllið á eldsneytisgeyminn með nýju, blýlausu bensíni af næstu bensínstöð ([Mynd 11](#)).

Mikilvægt: Bæta skal varðveisluefni í eldsneytið allt árið um kring og blanda því við eldsneyti sem er ekki eldra en 30 daga gamalt til að koma í veg fyrir að vandamál verði við gangsetningu.

Frekari upplýsingar eru í notendahandbók vélarinnar.

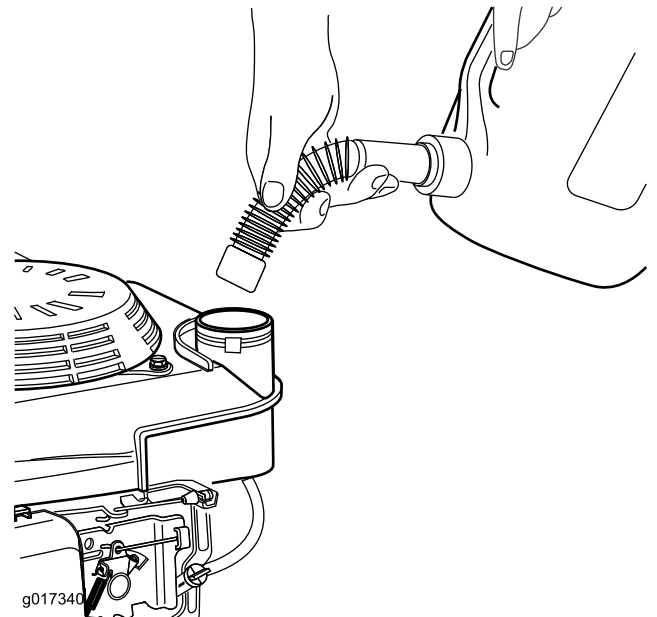


Mynd 11

g017340

Smurolíuhæð könnuð

Viðhaldstími: Fyrir hverja notkun eða daglega

1. Færið sláttuvélina á jafnsléttu.
2. Takið olúkuvarðann úr og strjúkið af honum með hreinum klút.
3. Stingið olúkuvarðanum inn í olúuáfyllingaropið **en gætið þess að skrúfa hann ekki fastan.**
4. Fjarlægið olúkuvarðann og athugið olíuhæðina.
5. Frekari upplýsingar um hvernig skal ákvarða viðeigandi olíuhæð á olúkuvarðanum er að finna í [Mynd 12](#)).

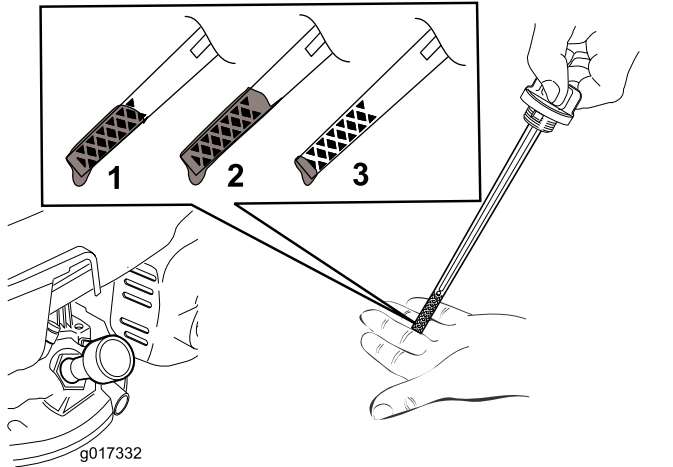

Mynd 12

1. Hámarksolíuhæð er náð.
2. Of mikil olíuhæð – tappið olíu af sveifarhúsinu.
3. Of lág olíuhæð – fyllið olíu á sveifarhúsið.

6. Þegar olíuhæðin er lág skal hella olíu **varlega** um olúuáfyllingaropið, bíða í 3 mínútur og athuga olíuhæðina á olúkuvarðanum með því að þurrka af olúkuvarðanum og síðan stinga honum inn **en ekki skrúfa** olúuáfyllingarlokið á opið.

Ath.: Hámarksáfylling: 0,59 l (20 fl oz)
Multigrade Mineral 10W-30 olía með API-þjónustuflokk SF, SG, SH, SJ, SL eða betra.

Ath.: Fyllið olíu á sveifarhúsið þar til olúkuvarðinn tilgreinir að smurolíuhæðin sé rétt eins og kemur fram á [Mynd 12](#). Ef vélin er yfirfyllt af olíu skal fjarlægja umframolíuna samkvæmt leiðbeiningum í [Skipt um smurolíu \(síða 15\)](#).

7. Stingið olúkuvarðanum á sinn stað og herðið kyrfilega með höndunum.

Mikilvægt: [Skiptið um smurolíu eftir fyrstu 5 vinnustundirnar](#) og skiptið síðan um hana árlega þar á eftir. Frekari upplýsingar eru í [Skipt um smurolíu \(síða 15\)](#).

Sláttuhæð stillt

⚠ VÍÐVÖRUN

Við stillingu skurðarhæðar getur aðillinn sem stillir komist í snertingu við hnifinn sem er á hreyfingu og orðið fyrir alvarlegum meiðslum.


- Drepið á vélinni og bíðið þar til allir hlutar á hreyfingu hafa stöðvast.
- Notið hlífðarhanska þegar skurðareiningin er meðhöndluð.

⚠ VARÚÐ

Hljóðkúturinn kann að vera heitur ef vélin var í gangi og getur valdið alvarlegum brunasárum. Haldið öruggri fjarlægð frá heitum hljóðkútnum.

Stillið sláttuhæðina eins og hentar hverju sinni.

1. Snúið eldsneytisrofanum í SLÖKKTA stöðu.
2. Aftengið vírinn frá kertinu.
3. Leggið sláttuvélina á hliðina og látið olúkuvarðann snúa niður.
4. **Notið hlífðarhanska** og fjarlægið bolta hnífsins og skurðareininguna.
5. Færið milliskinnurnar í rétta hæð og komið síðan skurðareiningunni aftur fyrir eins og sýnt er á [Mynd 13](#).

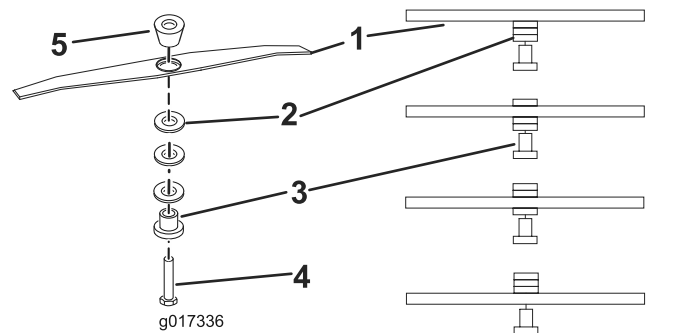

Mynd 13


1. Skurðarstöng
2. Stöðuhólkar
3. Festing fyrir hníf
4. Bolti hnífs
5. Stór milliskinna

Ath.: Stóra milliskinnan skal á öllum stundum vera beint fyrir neðan spaðahjólið.


6. Notið átaksmæli til að herða bolta hnífsins með 25 N-m hersluátaki.

Vélin gangsett

1. Færið stjórnþæki inngjafar í innsogsstöðu og gangið úr skugga um að eldsneytisrofinn sé í KVEIKTRI stöðu.

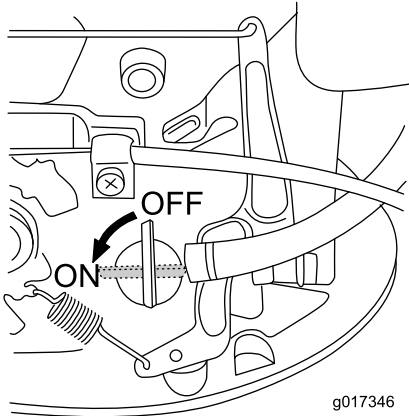


Mynd 14

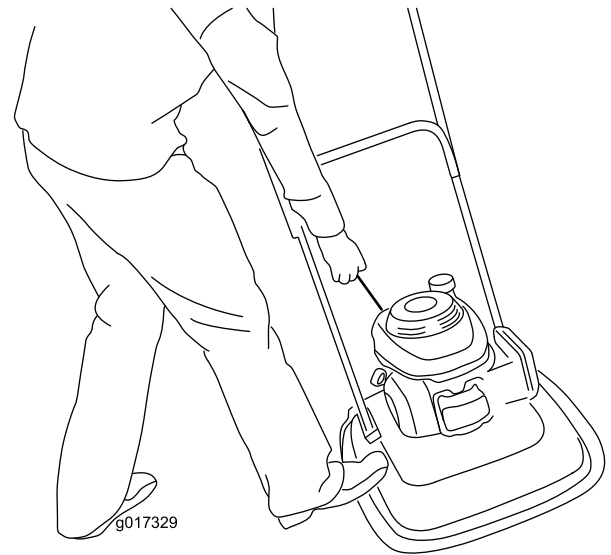

Mynd 16

2. Haldið stjórnþækjum fyrir viðveru stjórnandans að handfanginu.

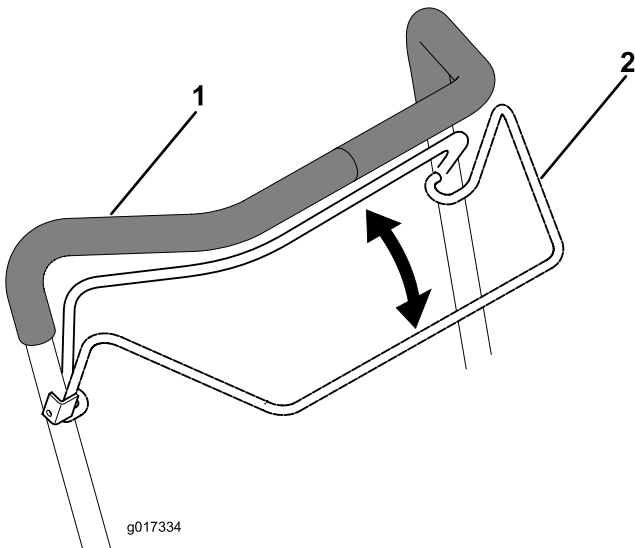

Mynd 15

1. Handfang
2. Stjórnþæki fyrir viðveru stjórnanda


3. Setjið fótinn á þiljuna og hallið sláttuvélinni að ykkur (Mynd 16).

4. Togið snúningsveifina út.

Ath.: Hafið samband við viðurkenndan þjónustuaðila ef sláttuvélin fer ekki í gang eftir nokkrar tilraunir.

Innsogið stillt


Notið stjórnþæki inngjafarinnar til að stilla innsogið (Mynd 17).

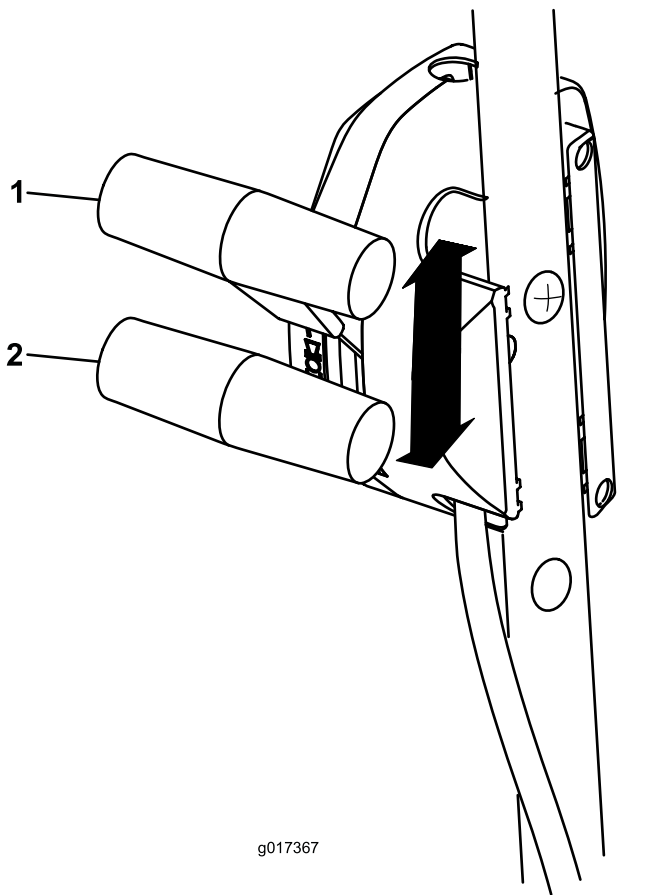

Mynd 17

1. Innsog á

2. Innsog af

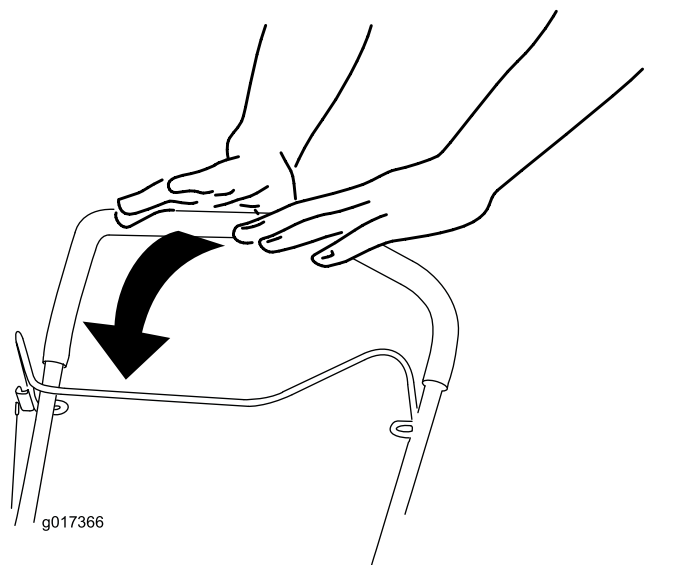

Mynd 18

Flutningur

- Sýnið aðgát þegar vinnubíllinn er settur á eða tekinn af eftirvagni eða palli.
- Bindið sláttuvélina tryggilega niður með stroffum, keðjum eða reipum. Stroffurnar að framan og aftan verða að liggja niður og út frá sláttuvélinni.

Ábendingar um notkun

Almennar ráðleggingar varðandi slátt

- Skoðið svæðið þar sem nota á vinnuvélina og fjarlægjið hluti sem hún getur skotið frá sér.
- Forðist að slá í harða hluti. Aldrei ýta/aka sláttuvélinni viljandi yfir hluti.
- Ef hnífarnir slást í hlut eða sláttuvélina byrjar að titra skal tafarlaust drepa á vélinni, aftengja vírinn frá kertinu og leita eftir skemmdum á sláttuvélinni.
- Virknin verður best ef skipt er um hnífa fyrir hvert sláttutímabil.
- Skiptið hnífum út fyrir nýja hnífa frá Toro þegar með þarf.

Grassláttur

- Sláið eingöngu einn þriðja af hæð grass í hvert skipti. Ekki slá gras niður fyrir hæstu stillingu (34 mm eða 1,3 tommur) nema það sé gisið eða komið sé fram á haust og grasvöxtur orðinn hægur. Frekari upplýsingar eru í [Sláttuhæð stillt \(síða 10\)](#).

Drepið á vélinni

Viðhaldstími: Fyrir hverja notkun eða daglega

Sleppið stjórnækjum fyrir viðveru stjórnanda til að drepa á vélinni ([Mynd 18](#)).

Mikilvægt: Þegar stjórnækjum fyrir nærveru stjórnanda er sleppt ætti bæði vélin og hnífurinn að stöðvast innan 3 sekúnda. Ef búnaðurinn stöðvast ekki á fullnægjandi hátt skal umsvifalaust hætta notkun sláttuvélarinnar og hafa samband við viðurkenndan þjónustuaðila.

- Ekki er ráðlagt að slá gras sem er hærra en 15 cm. Ef grasið er of hátt gæti sláttuvélin stíflast og vélin stöðvast.
- Blautt gras eða lauf eiga það til að klessast saman og valda stíflum í sláttuvélinni eða stöðva vélin. Sláið eingöngu þurrt gras, ef slíku er við komið.

⚠ VIÐVÖRUN

Blautt gras eða lauf geta valdið alvarlegum meiðslum ef einstaklingur rennur og kemst í snertingu við hnifinn. Sláið eingöngu þurrt gras, ef slíku er við komið.

- Varist mögulega eldhættu í miklu þurrviðri. Fylgið öllum staðbundnum viðvörðunum um eldhættu og losið allt þurrt gras og lauf úr sláttuvélinni.
- Ef útlit grassvarðarins er óviðunandi skal reyna eitt eða fleira af eftirfarandi:
 - Skiptið um hnífa eða látið brýna þá.
 - Farið hægar yfir við slátt.
 - Hækkið sláttuhæðina.
 - Sláið grasið oftar.
 - Tryggið að yfirferðir skarist við slátt.

Lauf slegin

- Að slætti loknum skal ganga úr skugga um að um helmingur grassvarðarins sjáist í gegnum slegið lauffykknið. Hugsanlega þarf að fara oftar en einu sinni yfir lauf.
- Ekki er ráðlagt að slá gras sem er hærra en 15 cm. Ef laufblaðspekjan er of há gæti sláttuvélin stíflast og mótörinn stöðvast.
- Farið hægar yfir ef sláttuvélin nær ekki að tæta laufin nógu fínt.

Viðhald

Ath.: Miðað vinstri og hægri hlið sláttuvélarinnar út frá hefðbundinni vinnustöðu.

Ráðlögð viðhaldsáætlun/-áætlanir

Tíðni viðhaldsþjónustu	Viðhaldsferli
Eftir fyrstu 5 klukkustundirnar	<ul style="list-style-type: none">• Skiptið um smurolíu.
Fyrir hverja notkun eða daglega	<ul style="list-style-type: none">• Kannið stöðu smurolíu.• Gangið úr skugga um að vélin drepi á sér innan 3 sekúndna frá því að stjórnækjum fyrir viðveru stjórnandans er sleppt.• Hreinsið gras og óhreinindi undan allri sláttuvélinni.
Eftir hverja notkun	<ul style="list-style-type: none">• Hreinsið gras og óhreinindi undan allri sláttuvélinni.
Á 100 klukkustunda fresti	<ul style="list-style-type: none">• Skoðið kertið og skiptið um ef með þarf.
Árlega	<ul style="list-style-type: none">• Skiptið um loftsíuna. Skipta verður oftast um loftsíuna þegar unnið er við mjög rykugar aðstæður.• Skiptið um smurolíu.• Árlega skal skipta um hníf eða láta brýna hann (oftast ef bitið tapast hratt).

Undirbúningur fyrir viðhaldsvinnu


⚠ VIÐVÖRUN

Eldsneytisleki getur átt sér stað þegar sláttuvélinni er hallað. Eldsneyti er eldfimt og sprengifimt og getur valdið meiðslum á fólki.

Látið vélina ganga þar eldsneyti klárast eða tappið eldsneyti af með handdælu, aldrei sjúga eldsneytið úr geyminum.

1. Drepið á vélinni og bíðið þar til allir hlutar á hreyfingu hafa stöðvast.
2. Aftengið kertavírinn frá kertinu ([Mynd 19](#)) áður en viðhaldsvinnu er sinnt.

Mikilvægt: Leggið ávallt sláttuvélina á hliðina og látið olíukvarðann snúa upp. Þegar sláttuvélinni er hallað í aðra átt kann olía að fylla ventlabúnaðinn og í slíku tilviki tekur um 30 mínútur að tappa olíunni af.

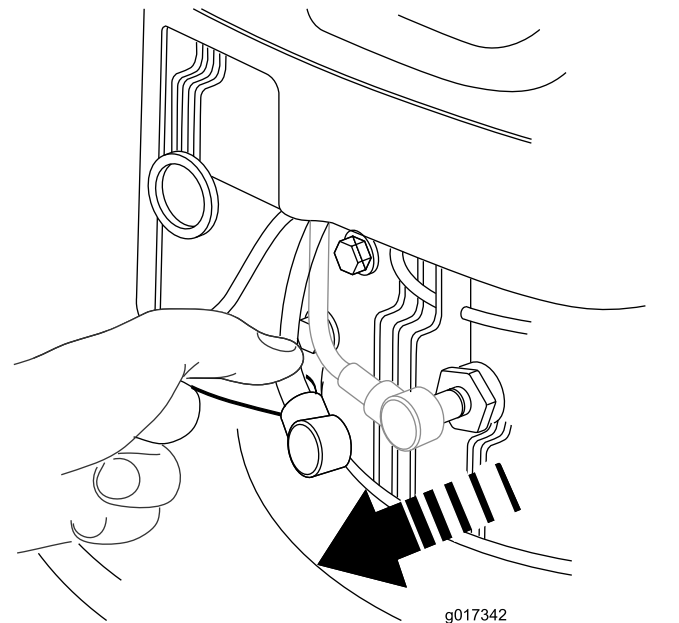

Mynd 19


1. Kertavír

3. Tengjið kertavírinn við kertið þegar viðhaldsvinnu er lokið.

Skipt um loftsíuna

Viðhaldstími: Árlega

1. Ýtið klinkuflípanum efst á loftsúhlífinni niður (Mynd 20).

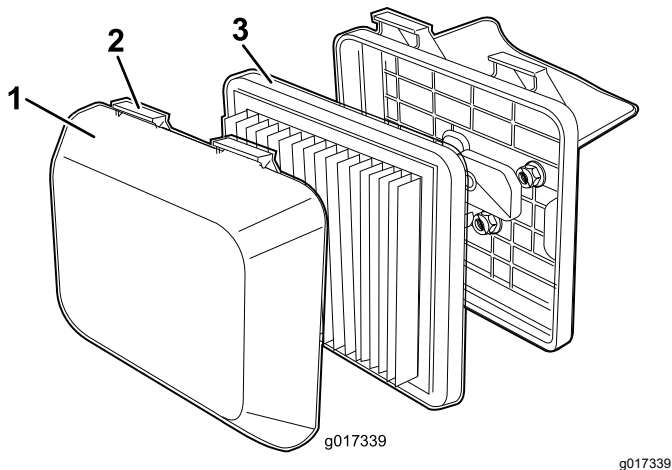

Mynd 20

1. Lok
2. Klinkuflípar
3. Sía

2. Opnið hlífina.
3. Fjarlægjið síuna (Mynd 20).
4. Skoðið síuna og skiptið um ef hún er skemmd eða mjög óhrein.
5. Skoðið loftsíuna.

- A. Skiptið um síuna ef hún er skemmd eða gegnumdreypt í olíu eða eldsneyti.
- B. Þegar sían er óhrein skal slá henni í hart yfirborð nokkrum sinnum eða blása þrýstilofti af minni þrýstingi en 207 kPa (30 psi) í gegnum þá hlið síunnar sem snýr að vélinni.

Ath.: Ekki bursta óhreinindin af síunni, burstun þrýstir óhreinindum inn í trefjarnar.

6. Notið rakan klút til að þrifa óhreinindi af loftsúhúsinu og -hlífinni.

Mikilvægt: Gætið þess að óhreinindi berist ekki í loftrásina þegar þurrkað er.

7. Komið síunni fyrir á sínum stað.
8. Setjið lokið á.

Skipt um smurolíu


Viðhaldstími: Eftir fyrstu 5 klukkustundirnar

Árlega

1. Látið vélina ganga í nokkrar mínútur til að hita olíuna upp áður en skipt er um hana.
Ath.: Heit olía rennur betur og ber meiri óhreinindi með sér.
2. Gangið úr skugga um að eldsneytisgeymirinn innihaldi lítið sem ekkert eldsneyti og að eldsneytið leki ekki þegar sláttuvélin er lögð á hliðina.
3. Aftengið vírinn frá kertinu. Frekari upplýsingar eru í [Undirbúningur fyrir viðhaldsvinnu \(síða 14\)](#).
4. Fjarlægjið olúkvarðann.
5. Leggið sláttuvélina á hliðina og látið olúkvarðann snúa niður til að tappa af notaðri olíu um olíuáfyllingarönguna.
6. Komið sláttuvélinni aftur í vinnslustöðu.
7. Hellið olíu **varlega** um olíuáfyllingaropið, bíðið í 3 mínútur og athugið olíuhæðina á olúkvarðanum með því að þurrka af olúkvarðanum og síðan stinga honum inn **en ekki skrúfa** olíuáfyllingarlokið á opið.

Ath.: Hámarksáfylling: 0,59 l (20 fl oz), gerð: Multigrade Mineral 10W-30 olía með API-þjónustuflokk SF, SG, SH, SJ, SL eða betra.

Ath.: Fyllið olíu á sveifarhúsið þar til olúkvarðinn tilgreinir að smurolíuhæðin sé rétt eins og kemur fram á (Mynd 21). Ef vélin er yfirfyllt af olíu skal fjarlægja umframolíu samkvæmt leiðbeiningum í 5.

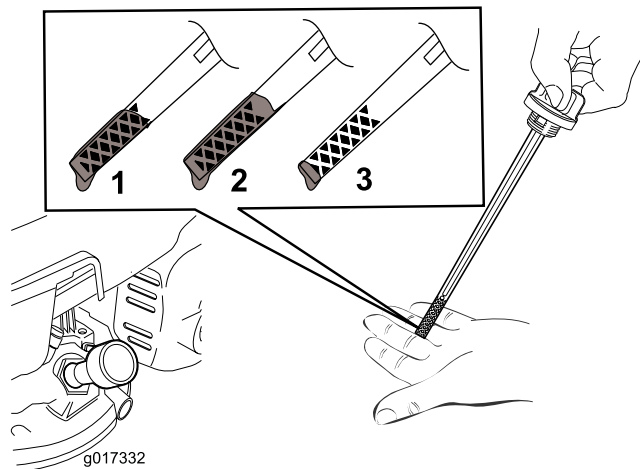

Mynd 21

1. Hámarksolíuhæð er náð.
2. Of mikil olíuhæð - tappið olíu af sveifarhúsinu.
3. Of lág olíuhæð - fyllið olíu á sveifarhúsið.

8. Stingið olíukvarðanum á sinn stað og herðið kyrfilega með höndunum.
9. Fargið notaðri olíu á endurvinnslustöð.

Viðhald kertis


Viðhaldstími: Á 100 klukkustunda fresti

Notið **Champion RN9YC**-kerti eða samsvarandi.

1. Drepið á vélinni og bíðið þar til allir hlutar á hreyfingu hafa stöðvast.
2. Aftengið vírinn frá kertinu.
3. Hreinsið svæðið í kringum kertið.
4. Takið kertið úr strokklokinnu.

Mikilvægt: Skiptið um sprungin, menguð eða skítug kerti. Ekki þrifa rafskautin vegna þess að aðskotahlutir sem komast í strokk geta skemmt vélina.

5. Stillið kertabilið á 0,76 mm eins og sýnt er á [Mynd 22](#).

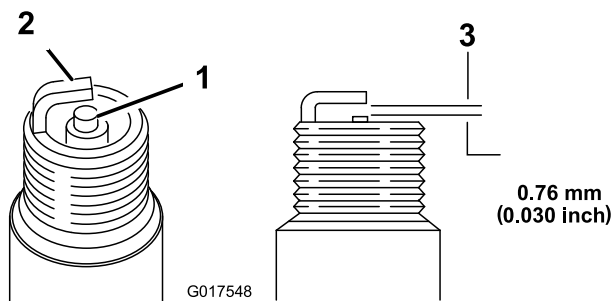

Mynd 22

1. Einangrun á miðjurafskauti
2. Hliðarrafskaut
3. Loftbil (ekki raunstærð)

6. Setjið kertið og pakkninguna í.
7. Herðið kertið með 20 N-m snúningsátaki.
8. Tengjið vírinn við kertið.

Skipt um hníf

Viðhaldstími: Árlega


Mikilvægt: Notaðu þarf herslulykil til að festa hnífinn rétt. Ef herslulykill er ekki til staðar eða stjórnandi treystir sér ekki til að sinna þessari vinnu skal hafa samband við viðurkenndan sölu- og þjónustuaðila.

Skoðið hnífinn í hvert sinn sem sláttuvélin verður eldsneytisláus. Skiptið tafarlaust um hnífinn ef hann skemmist eða brotnar. Ef brún hnífs er bitlaus eða skörðótt þarf að brýna hnífinn eða skipta honum út fyrir nýjan.

⚠ VIÐVÖRUN

Hnífurinn er beittur. Snerting við hnífinn getur leitt til alvarlegra meiðsla á fólki.

- Aftengið vírinn frá kertinu.
 - Klæðist hönskum þegar unnið er við hnífinn.
1. Takið kertavírinn úr kertinu. Frekari upplýsingar er að finna í kaflanum um undirbúning viðhaldsvinnu.
 2. Leggjið sláttuvélina á hliðina og látið olíukvarðann snúa upp.
 3. Notið viðarbút til að halda hnífnum stöðugum.

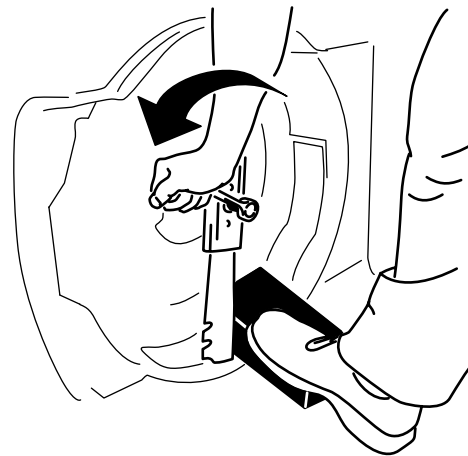

Mynd 23

4. Fjarlægið hnífinn (snúðið bolta hnífsins rangsælis) og geymið allar festingar á öruggum stað.
5. Komið nýja hnífnum (snúðið bolta hnífsins réttsælis) og öllum festingunum fyrir á sínum stað.

Mikilvægt: Látið sveigða enda hnífsins snúa að vélarhúsinu.

6. Notið átaksmæli til að herða bolta hnífsins með 25 N-m hersluátaki.

Mikilvægt: Bolti sem er hertur með 25 N-m (18 ft-lb) hersluátaki er mjög vel hertur. Á meðan hnífurinn hvílir á viðarbút skal setja líkamsþyngdina á skrallið eða skiptilykilinn og herða boltann þéttingsfast. Afar erfitt er að ofherða þennan bolta.

Vinnuvélin þrífín

Viðhaldstími: Fyrir hverja notkun eða daglega

Eftir hverja notkun

⚠ VIÐVÖRUN

Sláttuvélin kann að losa um óhreinindi undan vélarhúsinu.

- Notið hlífðargleraugu.
 - Verið áfram í vinnslustöðu (fyrir aftan handfangið).
 - Ekki leyfa óviðkomandi aðilum að standa á svæðinu.
1. Leggið sláttuvélina á hliðina og látið olíukvarðann snúa niður.
 2. Notið bursta eða þrýstiloft til að fjarlægja gras og óhreinindi af útblásturshlífinni, efra skerminum og nálægum þiljum.

Bilanaleit

Vandamál	Möguleg orsök	Aðgerð til úrbóta
Vélin fer ekki í gang.	<ol style="list-style-type: none"> Vírinn er ekki tengdur við kertið. Loftgat í eldsneytisloki er stíflað. Kertið er holótt eða mengað eða bil þess rangt. Eldsneytisgeymirinn er tómur eða staðið eldsneyti er í eldsneytiskerfinu. 	<ol style="list-style-type: none"> Tengið vírinn við kertið. Þrifið op eldsneytisloksins eða skiptið um eldsneytislokið. Skoðið kertið og stillið bilið ef með þarf. Skiptið um holótt, mengað eða sprungið kerti. Tappið af og/eða fyllið á eldsneytisgeyminn með nýju eldsneyti. Ef vandamálið er viðvarandi skal hafa samband við viðurkenndan sölu- og þjónustuaðila.
Erfitt er að gangsetja vélina eða hún missir afl.	<ol style="list-style-type: none"> Loftgat í eldsneytisloki er stíflað. Loftsían er óhrein og heftir loftflæði. Afskurður og óhreinindi eru föst undir sláttuvélinni. Kertið er holótt eða mengað eða bil þess rangt. Smurolíustaða vélarinnar er of lág, of há eða smurolían er mjög óhrein. Gamalt eldsneyti er í eldsneytisgeyminum. 	<ol style="list-style-type: none"> Þrifið op eldsneytisloksins eða skiptið um eldsneytislokið. Hreinsið forhrensara loftsíunnar og/eða skiptið um pappírssiuna. Hreinsið undan sláttuvélinni. Skoðið kertið og stillið bilið ef með þarf. Skiptið um holótt, mengað eða sprungið kerti. Athugið smurolíuna. Skiptið um olíuna ef hún er óhrein, fyllið á eða tappið af olíu til að olíuhæðin nái merkingunni „Full“ á olíukvarðanum. Tappið af og fyllið á eldsneytisgeyminn með nýju eldsneyti.
Vélin höktir.	<ol style="list-style-type: none"> Vírinn er ekki tengdur við kertið. Kertið er holótt eða mengað eða bil þess rangt. Loftsían er óhrein og heftir loftflæði. 	<ol style="list-style-type: none"> Tengið vírinn við kertið. Skoðið kertið og stillið bilið ef með þarf. Skiptið um holótt, mengað eða sprungið kerti. Hreinsið forhrensara loftsíunnar og/eða skiptið um pappírssiuna.
Sláttuvélin eða vélin titrar óeðlilega mikið.	<ol style="list-style-type: none"> Afskurður og óhreinindi eru föst undir sláttuvélinni. Festiboltar vélarinnar eru lausir. Festibolti blaðsins er laus. Blaðið er beyglað eða er ekki í jafnvægi. 	<ol style="list-style-type: none"> Hreinsið undan sláttuvélinni. Herðið festiboltana. Herðið festiboltann. Jafnvægisstillið blaðið. Skiptið um blaðið ef það er beyglað.
Sláttur er ójafn.	<ol style="list-style-type: none"> Alltaf er slegið í sömu átt. Afskurður og óhreinindi eru föst undir sláttuvélinni. Hnífurinn er bitlaus. 	<ol style="list-style-type: none"> Breytið sláttumynstrinu. Hreinsið undan sláttuvélinni. Brýnið og jafnvægisstillið blöðin.

Persónuverndaryfirlýsing fyrir Evrópu

Upplýsingarnar sem Toro safnar

Toro Warranty Company (Toro) leggur áherslu á persónuvernd þína. Til að geta afgreitt ábyrgðarkröfur viðskiptavina og haft samband við þá vegna innköllunar vöru óskum við eftir því að viðskiptavinir okkar deili með okkur tilteknum persónuupplýsingum, annaðhvort beint eða í gegnum næsta útibú eða söluaðila Toro.

Ábyrgðarkerfi Toro er vistað á netþjónum utan Bandaríkjanna þar sem persónuverndarlög kunna að vera slakari en í landi viðskiptavinarins.

ÞEGAR VIÐSKIPTAVINUR DEILIR PERSÓNUUPPLÝSINGUM MEÐ OKKUR SAMÞYKKIR VIÐKOMANDI VINNSLU ÞEIRRA EINS OG HENNI ER LYST Í ÞESSARI PERSÓNUVERNDARYFIRLÝSINGU.

Hvernig Toro notar upplýsingar

Toro kann að nota persónuupplýsingar viðskiptavinar til að vinna ábyrgðarkröfur, hafa samband við viðkomandi vegna innköllunar vöru og á annan hátt sem við tilgreinum nánar fyrir viðskiptavini. Toro kann að deila upplýsingum viðskiptavina með hlutdeildarfélögum Toro, söluaðilum eða öðrum samstarfsaðilum í tengslum við þetta. Við munum aldrei selja persónuupplýsingar viðskiptavina öðru fyrirtæki. Við áskiljum okkur rétt til að birta persónuupplýsingar til að fara eftir viðeigandi lögum og í tengslum við beiðnir viðeigandi yfirvalda, til að tryggja að kerfin okkar virki rétt eða til að verja okkur eða aðra notendur.

Geymsla persónuupplýsinga

Við geymum persónuupplýsingar viðskiptavina eins lengi og við þurfum í þeim tilgangi sem þeim var fyrst aflað fyrir eða af öðrum lagalegum ástæðum (svo sem reglufylgni) eða eins og krafist er samkvæmt lögum.

Áhersla Toro á öryggi persónuupplýsinga viðskiptavina

Við grípum til viðeigandi ráðstafana til að verja öryggi persónuupplýsinga viðskiptavina. Við grípum einnig til ráðstafana til að tryggja nákvæmni og rétta stöðu persónuupplýsinga.

Aðgangur að og leiðrétting á persónuupplýsingum

Ef viðskiptavinur vill fara yfir eða leiðrétta persónuupplýsingar sínar skal viðkomandi hafa samband við okkur í gegnum netfangið legal@toro.com.

Áströlsk neytendalöggjöf

Viðskiptavinir í Ástralíu geta fundið upplýsingar sem tengjast ástralskri neytendalöggjöf annaðhvort í umbúðunum eða hjá næsta söluaðila Toro.



Ábyrgð Toro

Takmörkuð tveggja ára ábyrgð

Skilmálar og vörur sem falla undir ábyrgð

Toro Company og tengdur aðili þess, Toro Warranty Company ábyrgjast sameiginlega gagnvart þér, samkvæmt samkomulagi á milli þessara tveggja aðila, að Toro-varan („vara“) þín sé laus við efnis- og smíðagalla í tvö ár eða 1500 vinnustundir*, hvort sem kemur á undan. Þessi ábyrgð nær til allra vara nema loftunarbúnaðar (sjá aðskildar ábyrgðaryfirlýsingar fyrir þær vörur). Komi upp tilvik sem falla undir ábyrgð önnur en viðgerð á vörunni þér að kostnaðarlausu, þar með talið greining, vinna, varahlutir og flutningur. Þessi ábyrgð tekur gildi þegar varan er afhent fyrsta kaupanda. * Varan er búin vinnustundamæli.

Leiðbeiningar um hvernig skal nálgast ábyrgðarþjónustu

Þú berð ábyrgð á að tilkynna dreifingaraðila eða vottuðum söluaðila sem þú keyptir vöruna frá um ábyrgðartilvik um leið og það kemur í ljós. Ef þú þarfnast aðstoðar við að finna næsta dreifingaraðila eða vottaða söluaðila eða ef þú hefur spurningar um ábyrgðarréttindi þín eða skyldur geturðu haft samband við okkur á:

Toro Commercial Products Service Department
Toro Warranty Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196
952-888-8801 eða 800-952-2740
Netfang: commercial.warranty@toro.com

Skyldur eiganda

Sem eigandi vörunnar berð þú ábyrgð á nauðsynlegu viðhaldi og stillingum sem lýst er í *notendahandbókinni*. Ef reglubundið viðhald og stillingar eru ekki framkvæmd er möguleiki á að ábyrgð falli úr gildi.

Hlutir og ástand sem ekki fellur undir ábyrgð

Ekki eru allar bilanir sem upp koma innan ábyrgðartímabilsins vegna efnis- eða smíðagalla. Þessi ábyrgð nær ekki yfir eftirfarandi:

- Bilanir í vöru sem rekja má til notkunar varahluta sem ekki eru frá Toro eða uppsetningar og notkunar viðbóta eða aukahluta og vara sem ekki eru frá Toro. Hugsanlega býður framleiðandi þessara hluta upp á að sína eigin ábyrgð.
- Bilanir í vöru sem rekja má til þess að ráðlögðu viðhaldi og/eða stillingum var ekki sinnt. Ef Toro-vörunni er ekki viðhaldið í samræmi við ráðlagt viðhald í *notendahandbókinni* kann ábyrgðarkröfum að verða hafnað.
- Bilanir í vöru sem rekja má til misnotkunar, hirðulausrar eða ógætilegrar notkunar.
- Íhlutir sem slitna við notkun, nema þeir reynist gallaðar. Dæmi um varahluti sem eru notaðir, eða gernýttir, við hefðbundna notkun eru, en ekki takmarkaðir við, bremsuklossar og -borðar, kúplingsborðar, hnifar, kefli, rúllur og legur (einangraðar og smurðar), fastir hnifar, kerti, eltihljól og legur, hjólbarðar, síur, reimar og tiltekni úðarahlutir á borð við himnur, stúta og einstefnuloka o.s.frv.
- Bilanir vegna utanaðkomandi þátta. Aðstæður sem teljast til utanaðkomandi þátta teljast vera, en eru ekki takmarkaðar við, geymsluvenjur, mengun, notkun ósamþykks eldsneytis, kælivökva, smurefni, íblöndunarefni, áburð, vatn eða iðefni o.s.frv.
- Bilanir eða skert afköst vegna notkunar eldsneytis (t.d. bensins, díslilólú eða lífdísils) sem ekki uppfyllir viðeigandi iðnaðarstaðla.

Önnur lönd en Bandaríkin eða Kanada

Viðskiptavinir sem kaupa Toro-vörur sem fluttar er út frá Bandaríkjunum eða Kanada skulu hafa samband við viðkomandi dreifingaraðila (söluaðila) Toro vegna upplýsinga um ábyrgð í viðkomandi landi, héraði eða ríki. Ef þú ert af einhverjum sökum óánægð(ur) með þjónustu dreifingaraðilans eða átt í erfiðleikum með að nálgast ábyrgðarupplýsingar skaltu hafa samband við innflytjanda Toro.

- Eðlilegan hávaða, titring, slit og tæringu.
- Eðlilegt slit telst t.d., en er ekki takmarkað við, skemmdir á sætum vegna slits eða svörfunar, slit á máluðum flötum, rispur á merkingum eða rúðum o.s.frv.

Íhlutir

Íhlutir sem skipta þarf um í tengslum við nauðsynlegt viðhald falla undir ábyrgð fram að þeim tíma sem skipta þarf um þá samkvæmt reglubundnu viðhaldi. Íhlutir sem skipt er út í tengslum við þessa ábyrgð falla undir ábyrgð út gildistíma upprunalegrar ábyrgðar vörunnar og þeir eru eign Toro. Toro tekur lokaákvörðun um hvort á að gera við fyrirgjandi íhlut eða samstæðu eða hvort skipta eigi um hana. Toro kann að nota endurgerða varahluti við viðgerðir sem falla undir ábyrgð.

Ábyrgð á Li-ion djúphleðslurafhlöðu:

Li-ion djúphleðslurafhlöður eru með tiltekinn heildarfjöldá kílóvattstunda sem þær geta afkastað út endingartíma sinn. Notkun, hleðsla og viðhald geta lengt eða dregið úr endingartíma rafhlöðunnar. Þegar rafhlöður eru notaðar í þessari vöru minnkar sú vinna sem hægt er að sinna á milli hleðslulota þar til á endanum að rafhláðan heldur ekki lengur hleðslu. Skipti á úrsérgengnum rafhlöðum, eftir eðlilega notkun, er á ábyrgð eiganda vörunnar. Hugsanlega þarf að skipta um rafgeymi innan hefðbundins ábyrgðartímabils vörunnar á kostnað eiganda. Athugið: (eingöngu Li-ion rafhlöður): Li-ion rafhláða er eingöngu með hlutfallslega ábyrgð á varahlutum frá og með þriðja ári og út það fimmta, á grunni vinnustunda og kílóvattstunda. Frekari upplýsingar er að finna í *notendahandbókinni*.

Eigandi greiðir fyrir viðhald

Vélarstilling, smurning, þrif og bón, síuskipti, kælivöskvaskipti og framkvæmd reglulegs viðhalds er á meðal hefðbundinnar þjónustu sem sinna þarf á vörum Toro og sem er á kostnað eigandans.

Almennir skilmálar

Viðgerð hjá vottuðum dreifingar- eða söluaðila Toro er þitt eina úrræði samkvæmt þessari ábyrgð.

Hvorki Toro Company né Toro Warranty Company ber ekki ábyrgð á óbeinu, tilfallandi eða afleiddu tjóni vegna notkunar Toro-vara sem undir þessa ábyrgð falla, þar á meðal kostnaði eða útgjöldum vegna staðgöngubúnaðar eða þjónustu á bilunartíma eða stöðvunar fram að lokum viðgerða samkvæmt þessari ábyrgð. Engin önnur bein ábyrgð er í boði, utan útblástursábyrgðarinnar sem vísar er til hér að neðan, ef hún á við. Allar óbeinar ábyrgðir á söluháfi og notagildi takmarkast við endingartíma þessarar beinu ábyrgðar.

Sum ríki leyfa ekki takmörkun á ábyrgð vegna tilfallandi eða afleidds tjóns, eða takmörkun á því hversu lengi óbein ábyrgð er í gildi, og því kunna takmarkanirnar hér á undan ekki að gilda um þig. Þessi ábyrgð veitir eiganda sérstök lagaleg réttindi, auk annarra mögulegra réttinda sem kunna að vera mismunandi á milli ríkja.

Varðandi ábyrgð á vél:

Útblástursstjórnkerfi vörunnar þinnar kann að falla undir aðskilda ábyrgð sem uppfyllir kröfur Umhverfisverndarstofnunar Bandaríkjanna (EPA) og/eða loftslagsráðs Kaliforníu (CARB). Vinnustundamörk sem gefin eru upp hér á undan tengjast ekki ábyrgð útblástursstjórnkerfisins. Frekari upplýsingar eru í ábyrgðaryfirlýsingu Kaliforníu fyrir útblástursstjórnkerfi sem fylgir vörunni eða sem er að finna í fylgiskjöldum vélarframleiðanda