


**TORO®**

**Count on it.**

## Návod na obsluhu

# Postrekovač na trávniky Multi Pro® WM

Číslo modelu 41240—Výrobné číslo 401321101 a vyššie

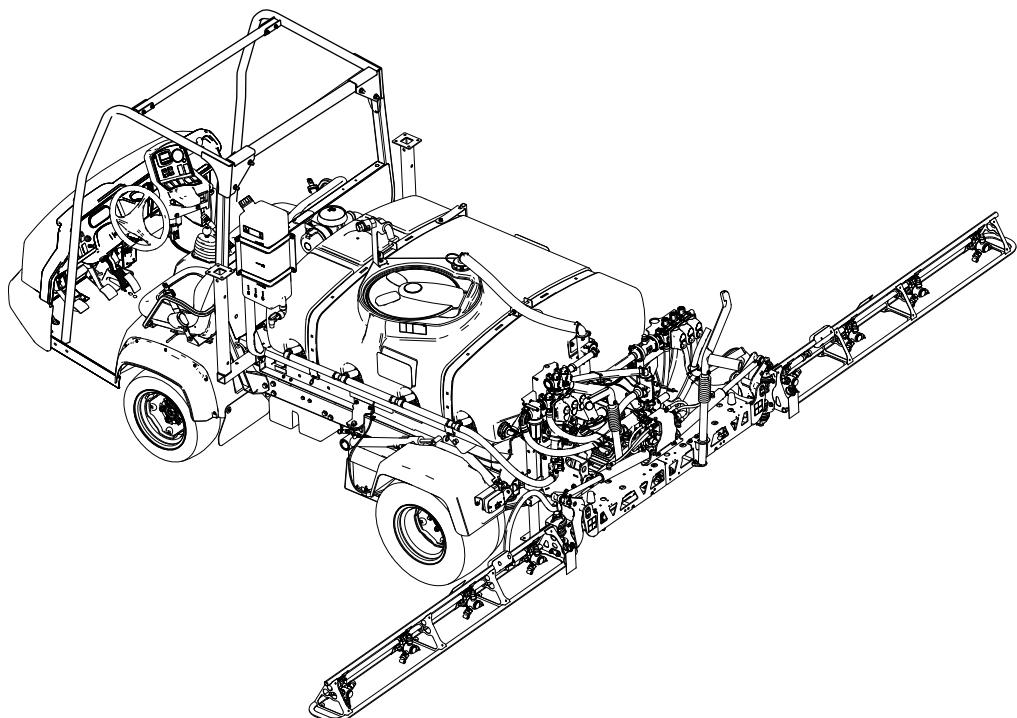

**Poznámka:** Montáž postrekovača na trávniky Multi Pro WM vyžaduje montáž 1 alebo viacerých navzájom prepojených súprav. Ďalšie informácie vám poskytne autorizovaný distribútor spoločnosti Toro.

Výrobok vyhovuje všetkým príslušným európskym smerniciam. Podrobnosti nájdete v samostatnom hárku so špecifickým vyhlásením o zhode.

V prípade používania alebo prevádzkovania motora v akomkoľvek lesnom, krovinovom alebo trávnatom prostredí ak nie je vybavený zachytávačom iskier, ako je uvedené v časti 4442, ktorý je udržiavaný v efektívnom prevádzkyschopnom stave alebo motorom skonštruovaným, vybaveným a udržiavaným tak, aby sa predchádzalo požiaru, ide o porušenie Kalifornského zákonníka pre verejné zdroje 4442 alebo 4443.


## ⚠ DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

### KALIFORNIE

#### Dôležité upozornenie, poučka 65

Používanie tohto produktu môže spôsobiť vystavenie pôsobeniu chemických látok, o ktorých je v štáte Kalifornia známe, že spôsobujú rakovinu a vrodené chyby alebo poškodzujú reprodukčné orgány.

so sériovým číslom (ak sa nachádza na stroji) a získeť tak prístup k informáciám o záruke, náhradných dieloch a k ďalším informáciám o produkte.

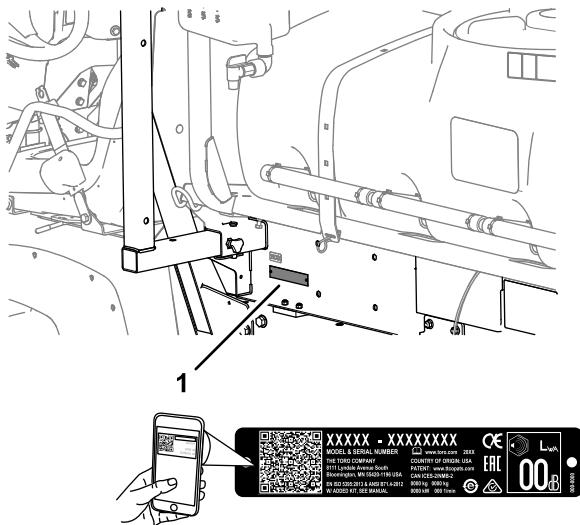

g238191

Obrázok 1

1. Umiestnenie čísla modelu a sériového čísla

Číslo modelu \_\_\_\_\_

Výrobné číslo \_\_\_\_\_

Táto príručka identifikuje potenciálne riziká. Bezpečnostné upozornenia sú označené symbolom (Obrázok 2), ktorý signalizuje, že v prípade nedodržania odporúčaných opatrení môže dôjsť k vážnemu zraneniu alebo smrti.



Obrázok 2

g000502

1. Symboly bezpečnostného upozornenia

V tejto príručke sa používajú na zvýraznenie informácií dve slová. **Dôležité** upriamuje pozornosť na špeciálne mechanické informácie a **Poznámka** zdôrazňuje všeobecné informácie, ktorým treba venovať osobitnú pozornosť.

# Úvod

Tento nadstavec je určený pre vozidlo na postrekovanie trávnika a na používanie profesionálnymi operátormi v komerčných aplikáciách. Primárne je určený na postrekovanie udržiavaných trávnikov v parkoch, na golfových ihriskach, športových ihriskach a v komerčných priestoroch.

Pozorne si prečítajte tieto informácie s cieľom oboznámiť sa, ako správne prevádzkovať a udržiavať produkt a tiež ako predchádzať zraneniam a poškodeniu produktu. Nesiete zodpovednosť za správnu a bezpečnú prevádzku produktu.

Spoločnosť Toro možno kontaktovať priamo na lokalite [www.Toro.com](http://www.Toro.com), kde môžete získať bezpečnostné a prevádzkové školiace materiály, informácie o príslušenstve či pomoc pri hľadaní predajcu, prípadne zaregistrovať svoj produkt.

Ak potrebujete servis, originálne diely od spoločnosti Toro alebo doplňujúce informácie, obráťte sa na autorizovaného servisného predajcu alebo stredisko služieb zákazníkom spoločnosti Toro a pripravte si číslo modelu a sériové číslo svojho produktu. Obrázok 1 identifikuje umiestnenie čísla modelu a sériového čísla na výrobku. Čísla napíšte do poskytnutého priestoru.

**Dôležité:** Dôležité: Pomocou mobilného zariadenia môžete naskenovať kód QR na štítku

# Obsah

Bezpečnosť .....	4	Odstránenie upchatia dýzy .....	65
Všeobecné bezpečnostné pokyny .....	4	Po prevádzke .....	65
Bezpečnostné a inštrukčné štítky .....	4	Bezpečnosť po prevádzke .....	65
Nastavenie .....	9	Čistenie systému postrekovača .....	65
1 Demontáž používanej plošiny .....	11	Čistenie sacieho filtra .....	66
2 Príprava na montáž plošiny nádrže .....	12	Čistenie tlakového filtra .....	67
3 Montáž pridržiavacích konzol plošiny nádrže .....	13	Čistenie filtra dýzy .....	68
4 Montáž plošiny nádrže .....	14	Úprava systému postrekovača .....	68
5 Montáž vypúšťacieho ventilu .....	16	Preprava alebo ľahanie stroja .....	69
6 Odpojenie batérie .....	17	Údržba .....	70
7 Pripojenie kálového zväzku snímača rýchlosťi .....	18	Bezpečnosť pri údržbe .....	70
8 Pripojenie čerpadla postrekovača .....	19	Odporúčaný harmonogram údržby .....	71
9 Montáž riadiacej konzoly na stroj .....	19	Kontrolný zoznam dennej údržby .....	72
10 Montáž elektrických kálových zväzkov postrekovača .....	21	Poznámky k problematickým oblastiam .....	72
11 Montáž bloku poistiek postrekovača .....	22	Postupy pred údržbou stroja .....	73
12 Pripojenie zväzku kálov postrekovača k batérii .....	23	Prístup k stroju .....	73
13 Spustenie plošiny nádrže .....	26	Mazanie .....	74
14 Montáž sekcie stredného rámu .....	27	Mazanie čerpadla postrekovača .....	74
15 Montáž sekcie ľavého a pravého rámu .....	28	Mazanie závesov rámu .....	75
16 Montáž hadíc rámu .....	30	Údržba systému postrekovača .....	75
17 Montáž dýz .....	32	Kontrola hadíc .....	75
18 Montáž nádrže na čerstvú vodu .....	32	Výmena sacieho filtra .....	75
19 Montáž plniacej objímky s ochranou pred preplnením .....	34	Výmena tlakového filtra .....	76
20 Kontrola pružín sekčných závesov .....	35	Výmena filtra dýzy .....	77
21 Skladovanie stojanov (voliteľné) .....	35	Kontrola čerpadla postrekovača .....	77
Súčasti stroja .....	37	Kontrola nylonových otočných puzdier .....	77
Ovládacie prvky .....	37	Zarovnanie rámov .....	78
Technické údaje .....	40	Čistenie .....	79
Nadstavce/príslušenstvo .....	40	Čistenie prietokomera .....	79
Pred prevádzkou .....	40	Čistenie ventilov postrekovača .....	80
Bezpečnosť pred prevádzkou .....	40	Uskladnenie .....	91
Používanie informačného centra .....	41	Demontáž postrekovača a plošiny nádrže .....	91
Kontroly pred naštartovaním .....	51	Odstraňovanie závad .....	95
Príprava postrekovača .....	51	Schémata .....	96
Kalibrácia postrekovača .....	55		
Kalibrácia rýchlosťi postrekovača .....	57		
Kalibrácia sekčných obtokových ventilov .....	57		
Úprava miešania a hlavných obtokových ventilov .....	58		
Umiestnenie čerpadla postrekovača .....	60		
Počas prevádzky .....	60		
Bezpečnosť počas prevádzky .....	60		
Prevádzka postrekovača .....	62		
Vykonávanie postreku .....	62		
Opatrenia týkajúce sa starostlivosti o trávnik pri prevádzke v pevných režimoch .....	63		
Umiestnenie sekcií postrekovača .....	63		
Tipy pri vykonávaní postreku .....	65		

# Bezpečnosť

Nesprávne používanie alebo údržba operátorm alebo vlastníkom môže viesť k zraneniu. Dodržiavajte tieto bezpečnostné pokyny a vždy venujte pozornosť bezpečnostnému výstražnému symbolu (Obrázok 2), ktorý znamená osobné bezpečnostné pokyny: výstraha, upozornenie alebo nebezpečenstvo. Zniží sa tak pravdepodobnosť zranenia. Nedodržiavanie týchto pokynov môže viesť k zraneniu alebo usmrteniu osôb.

Tento stroj je navrhnutý v súlade s požiadavkami normy SAE J2258.

## Všeobecné bezpečnostné pokyny

Tento produkt môže spôsobiť zranenie osôb. Vždy dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny, aby ste predišli vážnemu zraneniu osôb.

Používanie tohto výrobku na iné ako určené použitie môže byť nebezpečné pre vás a okolostojacích.

- Pred naštartovaním motora si prečítajte túto *používateľskú príručku* a oboznámte sa s jej obsahom.
- Práca so strojom si vyžaduje maximálnu pozornosť. Nerozptyľujte sa žiadnym spôsobom, v opačnom prípade môže dôjsť k zraneniu alebo poškodeniu majetku.
- Pred kontaktom s chemickými látkami sa chráňte príslušnými osobnými ochrannými prostriedkami. Chemické látky používané v systéme postrekovača môžu byť nebezpečné a toxické.

- Do blízkosti pohyblivých dielov stroja nedávajte ruky ani nohy.
- Pri prevádzke stroja musia byť všetky kryty a ostatné bezpečnostné ochranné zariadenia na stroji na mieste a funkčné.
- Nepribližujte sa k žiadnej časti výstupu z dýz postrekovača ani nevstupujte do prúdu postreku. Okolostojaci a domáce zvieratá sa musia nachádzať v bezpečnej vzdialenosť od stroja.
- Do oblasti prevádzky nepúšťajte deti. Nikdy nedovolte, aby stroj obsluhovali deti.
- Pred dopínaním, vypúšťaním, vykonávaním servisu alebo čistením stroj zastavte, vypnite motor a vyberte kľúč.

Nesprávne používanie alebo údržba tohto stroja môže mať za následok zranenie. Dodržiavajte tieto bezpečnostné pokyny a vždy venujte pozornosť bezpečostnému výstražnému symbolu, ktorý znamená osobné bezpečnostné pokyny: výstraha, upozornenie alebo nebezpečenstvo. Zniží sa tak pravdepodobnosť zranenia. Nedodržanie týchto pokynov môže zapríčiniť zranenie alebo smrť.

V prípade potreby ďalšie bezpečnostné informácie nájdete v tejto príručke.


Ďalšie bezpečné prevádzkové pokyny vrátane bezpečnostných tipov a školiacich materiálov nájdete aj na adrese [www.Toro.com](http://www.Toro.com).

Nie všetky nadstavce, ktoré sa používajú s týmto strojom, sú uvedené v tejto príručke. Ďalšie bezpečnostné pokyny nájdete v používateľskej príručke dodanej s každým nadstavcom.

## Bezpečnostné a inštrukčné štítky




Bezpečnostné štítky a štítky s pokynmi sú pre operátora ľahko viditeľné a nachádzajú sa v blízkosti každej oblasti potenciálneho nebezpečenstva. Akýkolvek poškodený alebo chýbajúci štítok nahraďte za nový.

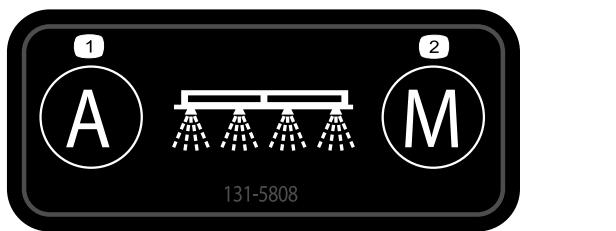

131-5808

- Automaticky – ovládanie zatvorennej slučky
- Manuálne – ovládanie otvorennej slučky

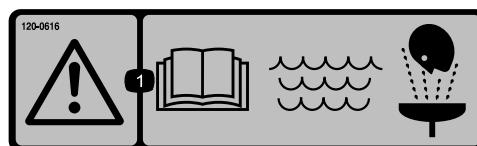

120-0616

decal120-0616


- Varovanie – prečítajte si *používateľskú príručku*, na vymytie v rámci prvej pomoci použite čerstvú čistú vodu.



**120-0622**

decal120-0622


1. Varovanie – prečítajte si používateľskú príručku.
2. Varovanie – nevstupujte do nádrže postrekovača.
3. Riziko popálenia chemickou látkou, riziko vdýchnutia toxického plynu – nosť ochranu rúk a pokožky, nosť ochranu zraku a dýchacích ciest.

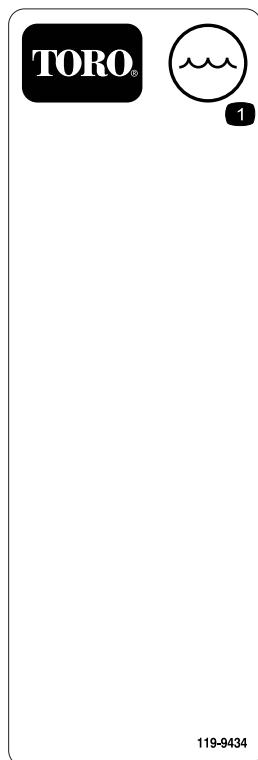

**119-9434**

decal119-9434

1. Obsah nádrže

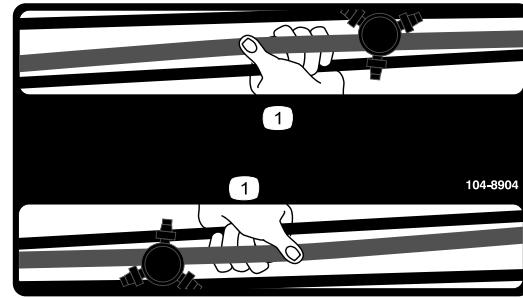

**104-8904**

decal104-8904

1. Rám uchopte na tomto mieste.



**127-6976**

decal127-6976


1. Zniženie
2. Zvýšenie



**120-0617**


decal120-0617

1. Riziko amputácie rúk, bod pritlačenia – nepribližujte sa k poháňaným spojom.
2. Riziko pomliaždenia – zabráňte, aby sa k stroju priblížili okolostojace osoby.

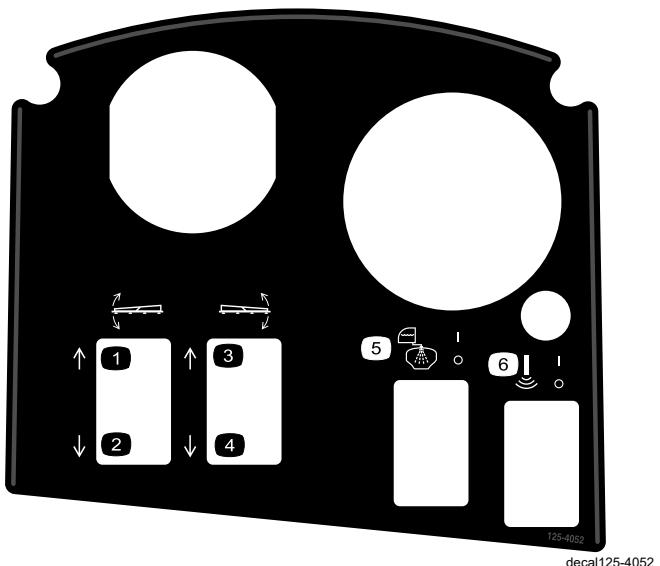


**125-4052**

1. Zdvihnutie ľavého rámu
2. Spustenie ľavého rámu
3. Zdvihnutie pravého rámu
4. Spustenie pravého rámu
5. Zapnutie/vypnutie vypláchnutia nádrže
6. Zapnutie/vypnutie akustického rámu

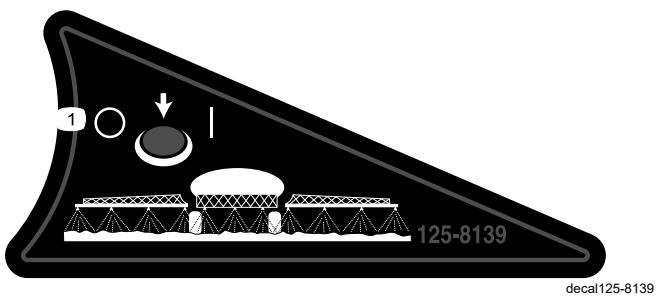


**125-8139**

1. Zapnutie/vypnutie rámových postrekovačov

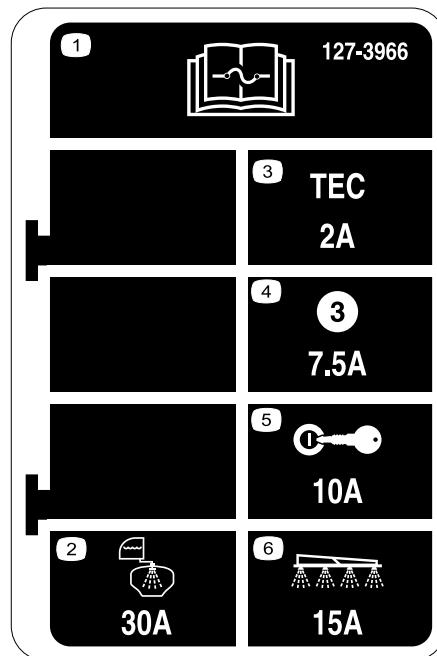

**127-3966**

1. Informácie o poistkách si prečítajte v *používateľskej príručke*.
2. 30 A – vypláchnutie nádrže
3. 2 A – logika ovládacieho prvkú TEC
4. 7,5 A – výstup ovládacieho prvkú TEC
5. 10 A – zapáľovanie
6. 15 A – rám postrekovača prvkú TEC

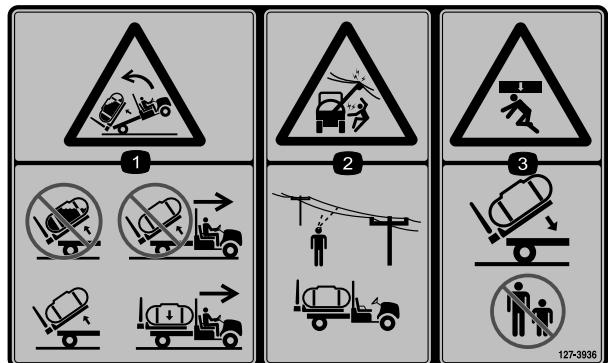

**127-3936**


1. Riziko prevrnutia – nezdvívajte plnú nádrž, stroj nepresúvajte so zdvihnutou nádržou, zdvívajte len prázdnú nádrž, stroj presúvajte len so spustenou nádržou.
2. Riziko zásahu elektrickým prúdom, vonkajšie elektrické vedenie – pred prevádzkou stroja v danej oblasti skontrolujte vonkajšie elektrické vedenie.
3. Riziko pomliaždenia – zabráňte, aby sa k spúštanej nádrži priblížili okolostojace osoby.



**127-3937**

decal127-3937


1. Varovanie – nevstupujte.
2. Varovanie – nepribližujte sa k horúcim povrchom.
3. Riziko zachytenia, remeň – nepribližujte sa k pohyblivým časťam. Všetky kryty a štífy musia byť nasadené.

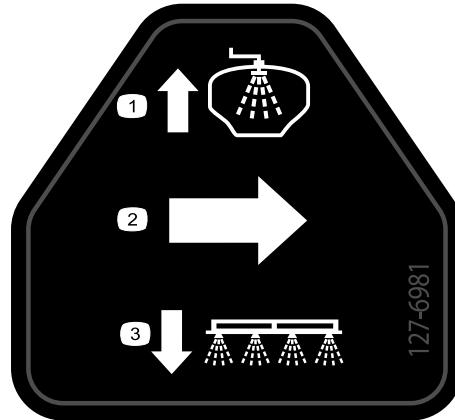

**127-6981**

decal127-6981


1. Spätný prietok obtoku
2. Prietok
3. Rámové postrekovanie

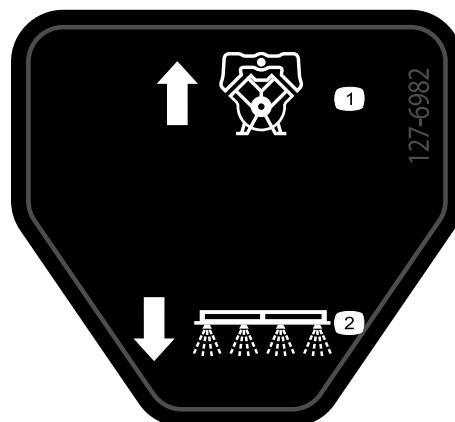

**127-6982**

decal127-6982

1. Spätný prietok obtoku
2. Rámové postrekovanie

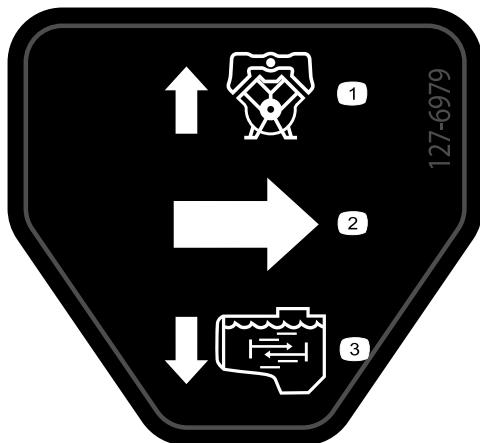

**127-6979**

decal127-6979


1. Spätný prietok obtoku
2. Prietok
3. Prietok pri miešaní



**127-6984**

decal127-6984

1. Prietok
2. Spätný prietok nádrže

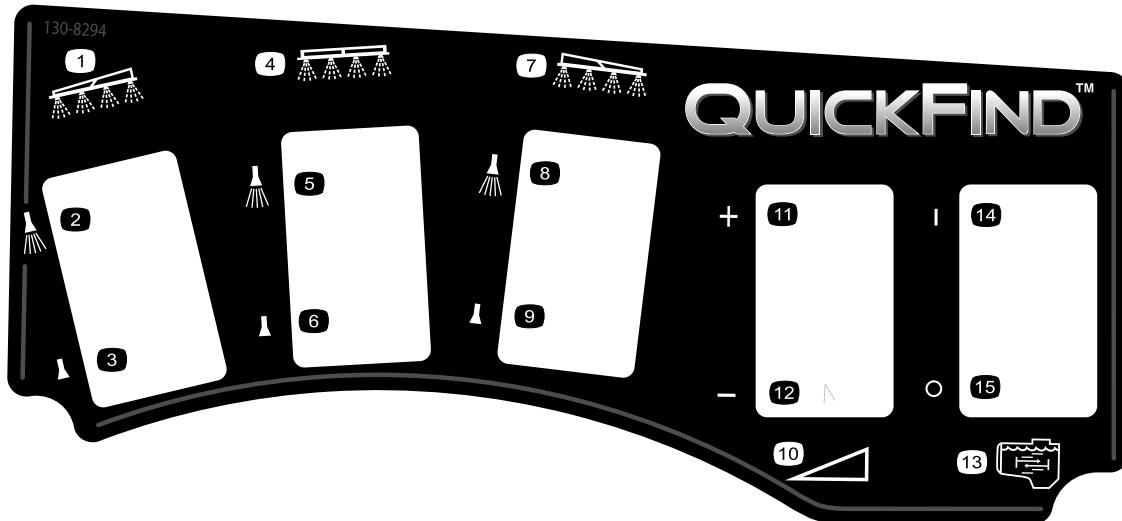

decal130-8294

### 130-8294

- |  |   |   |                       |
|--|---|---|-----------------------|
| 1. Ľavý rám                              | 5. Zapnutie stredného rámového postrekovača | 9. Vypnutie pravého rámového postrekovača | 13. Miešanie          |
| 2. Zapnutie ľavého rámového postrekovača | 6. Vypnutie stredného rámového postrekovača | 10. Rýchlosť                              | 14. Zapnutie miešania |
| 3. Vypnutie ľavého rámového postrekovača | 7. Pravý rám                                | 11. Zvýšenie rýchlosťi                    | 15. Vypnutie miešania |
| 4. Stredný rám                           | 8. Zapnutie pravého rámového postrekovača   | 12. Zníženie rýchlosťi                    |                       |

# Nastavenie

## Vynímateľné diely

Aby ste overili, že boli dodané všetky súčiastky, použite tabuľku nižšie.

Postup	Popis	Množstvo	Použitie
<b>1</b>	Nie sú treba žiadne diely	–	Demontujte používanú plošinu.
<b>2</b>	Súprava zadného pomocného hriadeľa, vozidlo Heavy-Duty Workman (modely série HD s manuálnou prevodovkou) Súprava hydrauliky s vysokým prietokom, úžitkové vozidlo Workman HDX-Auto (iné ako TC – model HDX-Auto) Súprava na úpravu postrekovača na trávniky Multi Pro WM, úžitkové vozidlo Manual Workman (modely série HD s manuálnou prevodovkou) Súprava na úpravu postrekovača na trávniky Multi Pro WM, úžitkové vozidlo Automatic Workman (model HDX-Auto)	1 1 1 1	Urobte prípravu na montáž sekcie stredného rámu.
<b>3</b>	Pridržiavacie konzoly	2	Namontujte pridržiavacie konzoly.
<b>4</b>	Zostava nádrže a plošiny Vidlicové čapy Kužeľový vidlicový čap Spony Svorníky Skrutka ( $\frac{1}{2}$ x 1- $\frac{1}{2}$ palca) Matice ( $\frac{1}{2}$ palca)	1 2 2 2 4 2 2	Namontujte plošinu nádrže.
<b>5</b>	Nie sú treba žiadne diely	–	Namontujte vypúšťací ventil.
<b>6</b>	Nie sú treba žiadne diely	–	Odpojte batériu.
<b>7</b>	Nie sú treba žiadne diely	–	Pripojte káblový zväzok snímača rýchlosťi.
<b>8</b>	Nie sú treba žiadne diely	–	Pripojte čerpadlo postrekovača.
<b>9</b>	Montážna konzola riadiacej konzoly Poistná matica s prírubou (5/16 palca) Skrutka s prírubou (5/16 palca) Plastové puzdro Riadiaca konzola Pružinový čap Ručný gombík	1 3 3 2 1 1 1	Namontujte riadiacu konzolu na stroj.
<b>10</b>	J-svorky Skrutka ( $\frac{1}{4}$ x $\frac{3}{4}$ palca) Matica s prírubou ( $\frac{1}{4}$ palca)	3 1 1	Namontujte riadiacu konzolu na stroj.
<b>11</b>	Štítok poistiek (127-3966)	1	Namontujte riadiacu konzolu a elektrický káblový zväzok.

Postup	Popis	Množstvo	Použitie
<b>12</b>	Terminálny svorník batérie Matica svorky Kryt – široký (svorka batérie – červená)	2 2 1	Pripojte zväzok kálov postrekovača k batérii.
<b>13</b>	Skrutka ( $\frac{1}{2}$ x 1- $\frac{1}{2}$ palca) Poistná matica ( $\frac{1}{2}$ palca)	2 2	Spustite plošinu nádrže.
<b>14</b>	Zostava stredného rámu Skrutka ( $\frac{3}{8}$ x 1 palec) Poistná matica s prírubou ( $\frac{3}{8}$ palca) Prepravná vidlica rámu Skrutka ( $\frac{1}{2}$ x 1- $\frac{1}{4}$ palca) Matica s prírubou ( $\frac{1}{2}$ palca)	1 10 10 2 4 4	Namontujte sekciu rámu.
<b>15</b>	Sekcia ľavého rámu Sekcia pravého rámu Skrutky s prírubou ( $\frac{3}{8}$ x 1- $\frac{1}{4}$ palca) Oporné platničky Poistné matice s prírubou ( $\frac{3}{8}$ palca) Vidlicový čap Spona	1 1 8 8 8 2 2	Namontujte sekciu ľavého a pravého rámu.
<b>16</b>	Hadicové svorky Závlačka Nasadzovacia skrutka Podložka Matica	3 2 2 2 2	Namontujte hadice rámu.
<b>18</b>	Nádrž na čerstvú vodu 90° kĺb ( $\frac{3}{4}$ -palcový závit) 90° hrdlo Držiak nádrže na čerstvú vodu Montážny popruh Skrutka s hlavou s prírubou (5/16 x $\frac{5}{8}$ palca) Poistná matica s prírubou (5/16 palca) Podperná rúra (nádrž na čerstvú vodu) Poistná matica (5/16 palca) Skrutka (5/16 x 1 palec) Nasadzovacia skrutka ( $\frac{1}{2}$ x 1- $\frac{15}{16}$ palca) Skrutka (5/16 x 2- $\frac{1}{4}$ palca) Podložka (5/16 palca)	1 1 1 1 4 4 10 1 1 1 2 2 2	Namontujte nádrž na čerstvú vodu.
<b>19</b>	Zostava plniacej objímky Skrutka s prírubou (5/16 x $\frac{3}{4}$ palca)	1 1	Namontujte plniacu objímku s ochranou pred preplnením.
<b>20</b>	Nie sú treba žiadne diely	–	Skontrolujte pružiny sekčných závesov.
<b>21</b>	Predný stojan Zadný stojan Závlačka Vidlicový čap (4- $\frac{1}{2}$ palca) Vidlicový čap (3 palce) Gombík	2 2 4 2 2 2	Uskladnite stojany (voliteľné).

# Médiá a doplnky

Popis	Množstvo	Použitie
Operator's Manual (Používateľská príručka)	1	
Karta s pokynmi ku katalógu dielov	1	
Mriežkový filter	2	Pred prevádzkou stroja si prečítajte príručky.

**Poznámka:** Určite ľavú a pravú stranu stroja pri normálnej prevádzkovej polohe.

**Poznámka:** Ak máte otázky alebo potrebujete dodatočné informácie o systéme ovládania postrekovača, pozrite si *používateľskú príručku* dodanú so systémom.

**Dôležité:** Tento postrekovač sa predáva bez striekacích dýz.

Ak chcete postrekovač používať, *musíte si kúpiť a namontovať* dýzy. Informácie o dostupnej sekčnej súprave a príslušenstve vám poskytne autorizovaný distribútor spoločnosti Toro.

Po namontovaní dýz a pred prvým používaním postrekovača nastavte sekčné obtokové ventily tak, aby tlak a miera aplikácie zostali rovnaké pre všetky sekcie aj po vypnutí 1 alebo viacerých sekcií. Pozrite si časť [Kalibrácia prietoku postrekovača \(strana 56\)](#).

**Dôležité:** Postrekovač na trávniky Multi-Pro WM vyžaduje na vozidle Workman montáž 4-stípového ochranného zariadenia proti prevráteniu alebo kabíny.

1

## Demontáž používanej plošiny

Nie sú treba žiadne diely

### Postup


#### ⚠ VÝSTRAHA

Celá plošina váži približne 95 kg. Ak budete plošinu demontovať bez pomoci, môžete sa zraníť.

- Nepokúšajte sa o montáž alebo demontáž plošiny sami.**
- Požiadajte o pomoc 2 alebo 3 ďalších ľudí, prípadne použite portálový žeriav.**


1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu, zatiahnite parkovaciu brzdu a naštartujte motor.
2. Posuňte páčku hydraulického zdvívania dopredu a spušťajte plošinu, kým sa z montážnych otvorov montážnych dosiek plošiny neuvolňia vidlicové čapy zdvíhacích valcov konca cylindrickej tyče.
3. Uvoľnite páčku hydraulického zdvívania, nastavte páčku zámku hydraulického zdvívania, vypnite motor a vyberte kľúč. Pozrite si *používateľskú príručku* k stroju.

4. Z vonkajších koncov vidlicových čapov cylindrickej tyče vyberte svorníky ([Obrázok 3](#)).

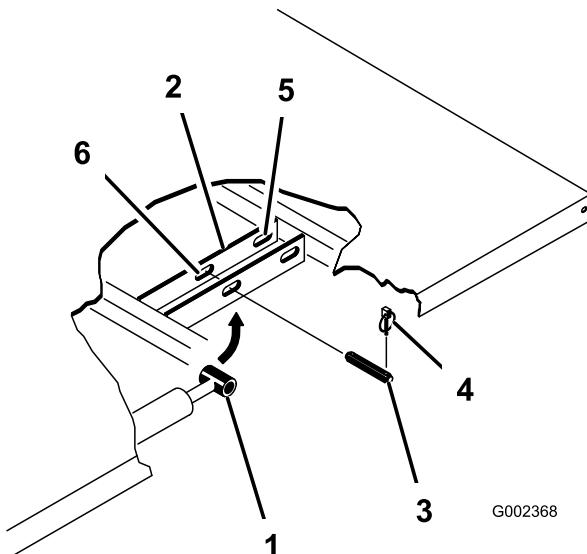

Obrázok 3

1. Koniec cylindrickej tyče
2. Montážna doska plošiny
3. Vidlicový čap
4. Svorník
5. Zadné otvory (celá plošina)
6. Predné otvory (2/3 plošiny)
5. Vyberte vidlicové čapy zaistujúce konce cylindrickej tyče na montážnych doskách plošiny tak, že čapy zatlačíte smerom k stredovej osi stroja ([Obrázok 3](#)).
6. Vyberte svorníky a vidlicové čapy zaistujúce otočné konzoly plošiny na drážkach rámu stroja ([Obrázok 4](#)).

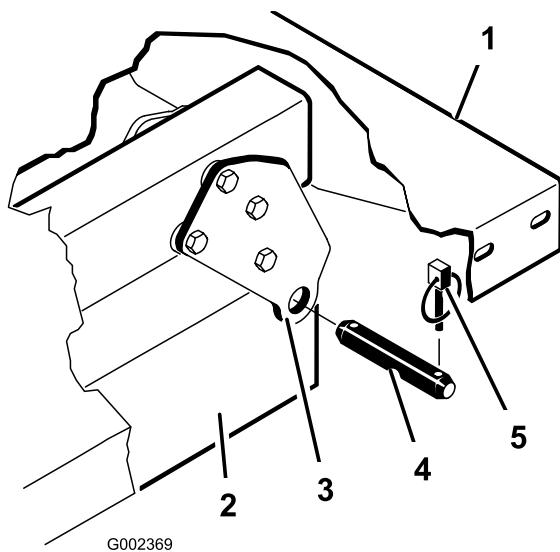

Obrázok 4

- |                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| 1. Ľavý zadný roh plošiny | 4. Vidlicový čap |
| 2. Drážka rámu vozidla    | 5. Svorník       |
| 3. Otočná doska           |                  |

7. Zdvíhnite plošinu zo stroja.
8. Zdvívacie valce umiestnite do odkladacích čapov.

g002369

# 2

## Príprava na montáž plošiny nádrže

Diely potrebné na prevedenie tohto kroku:

1	Súprava zadného pomocného hriadeľa, vozidlo Heavy-Duty Workman (modely série HD s manuálnou prevodovkou)
1	Súprava hydrauliky s vysokým prietokom, úžitkové vozidlo Workman HDX-Auto (iné ako TC – model HDX-Auto)
1	Súprava na úpravu postrekovača na trávniky Multi Pro WM, úžitkové vozidlo Manual Workman (modely série HD s manuálnou prevodovkou)
1	Súprava na úpravu postrekovača na trávniky Multi Pro WM, úžitkové vozidlo Automatic Workman (model HDX-Auto)

### Montáž súpravy zadného pomocného hriadeľa pre vozidlá Heavy Duty Workman (modely série HD s manuálnou prevodovkou)

V prípade modelov série HD a HDX Workman s manuálnou prevodovkou úplne namontujte súpravu zadného pomocného hriadeľa pre vozidlá Heavy-Duty Workman. Informácie o súprave zadného pomocného hriadeľa pre vozidlá Heavy Duty Workman nájdete v *pokynoch na montáž*.


### Súprava hydrauliky s vysokým prietokom, úžitkové vozidlo Workman HDX-Auto (iné ako TC – model HDX-Auto)

Úplne namontujte súpravu hydrauliky s vysokým prietokom pre úžitkové vozidlá Workman HDX-Auto. Informácie o súprave hydrauliky s vysokým prietokom pre úžitkové vozidlá Workman HDX-Auto nájdete v *pokynoch na montáž*.

### Zdvíhanie plošiny postrekovača

Pomocou zdvívacieho zariadenia s nosnosťou 408 kg zdvihnite plošinu nádrže z prepravej debny za 2 predné a 2 zadné body zdvívania ([Obrázok 5](#)).

**Poznámka:** Uistite sa, že je plošina nádrže dostatočne zdvihnutá na umiestnenie stojanov.

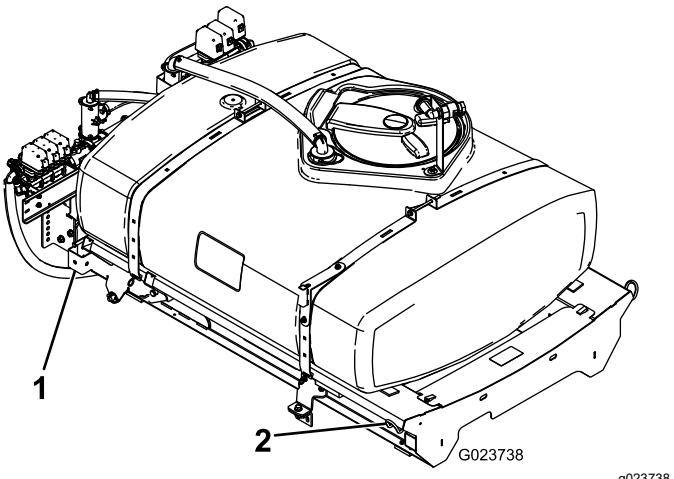

Obrázok 5

1. Zadný bod zdvívania      2. Predný bod zdvívania

## Súprava na úpravu postrekovača na trávniky Multi Pro Workman (modely série HD s manuálnou prevodovkou)

V prípade modelov série HD a HDX Workman s manuálnou prevodovkou dokončite kroky pre súpravu na úpravu postrekovača na trávniky Multi Pro WM pre úžitkové vozidlá Manual Workman. Informácie o súprave na úpravu postrekovača na trávniky Multi Pro WM pre úžitkové vozidlá Manual Workman nájdete v pokynoch na montáž.

## Súprava na úpravu postrekovača na trávniky Multi Pro Workman (model HDX-Auto)

V prípade modelov série HDX-Automatic Workman dokončite kroky pre súpravu na úpravu postrekovača na trávniky Multi Pro WM pre úžitkové vozidlá Automatic Workman. Informácie o súprave na úpravu postrekovača na trávniky Multi Pro WM pre úžitkové vozidlá Automatic Workman nájdete v pokynoch na montáž.

# 3

## Montáž pridržiavacích konzol plošiny nádrže


Diely potrebné na prevedenie tohto kroku:

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| 2 | Pridržiavacie konzoly |
|---|-----------------------|

### Postup

- Demontujte 2 zadné skrutky s prírubou a 2 poistné matice s prírubou zaistujúce podpornú konzolu rúry motora na ráme stroja (Obrázok 6).


**Poznámka:** Úchytky si odložte na neskôršie použitie.

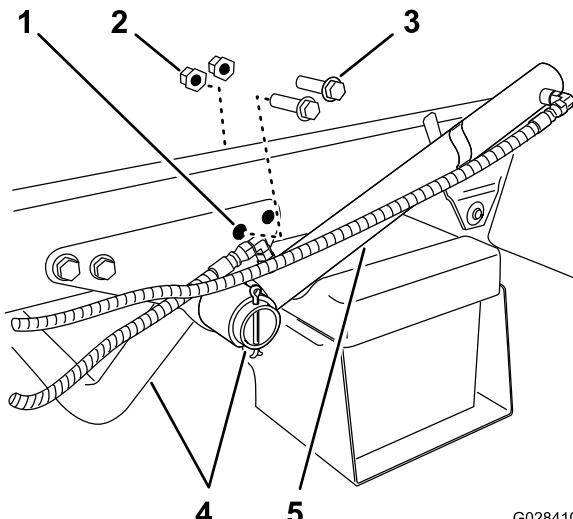

Obrázok 6

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| 1. Zadný otvor – podporná konzola (rúra motora) | 4. Podporná rúra motora |
| 2. Poistná matica s prírubou                    | 5. Zdvíhací valec       |
| 3. Skrutka s hlavou s prírubou                  |                         |

- Otočte zdvívací valec, aby ste mali priestor na montáž pridržiavacej konzoly plošiny nádrže ([Obrázok 6](#)).
- Pridržiavacie konzoly namontujte na podbernú konzolu a rám pomocou 2 skrutiek s prírubou a poistných matíc s prírubou, ktoré ste demontovali v kroku [1](#) ([Obrázok 7](#)).

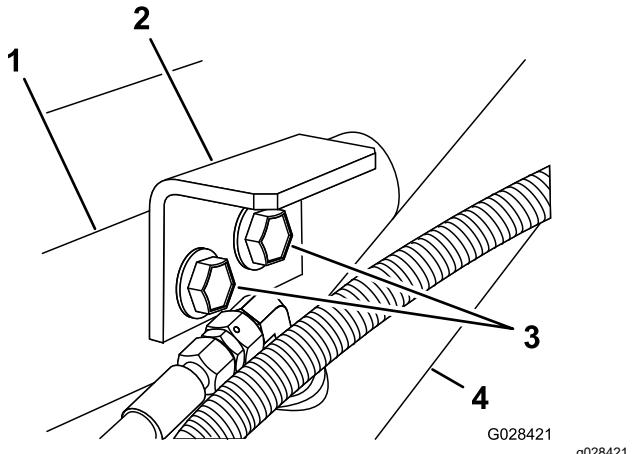

**Obrázok 7**

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| 1. Podberná konzola (rúra motora)         | 3. Skrutky s prírubou |
| 2. Pridržiavacia konzola (plošina nádrže) | 4. Zdvívací valec     |
- 
- Skrutky a matice utiahnite momentom 91 až 113 N·m.
  - Zopakujte kroky [1](#) až [4](#) na druhej strane stroja.

# 4

## Montáž plošiny nádrže

Diely potrebné na prevedenie tohto kroku:

1	Zostava nádrže a plošiny
2	Vidlicové čapy
2	Kužeľový vidlicový čap
2	Spony
4	Svorníky
2	Skrutka (½ x 1½ palca)
2	Matice (½ palca)

## Postup


### ⚠ NEBEZPEČIE

**Zostava nádrže postrekovača predstavuje riziko súvisiace s nahromadenou energiou. Ak sa pri montáži alebo demontáži zostavy nepostupuje správne, zostava by sa mohla pohnúť alebo spadnúť a zraníť vás alebo iné okolostojace osoby.**

**Na podopretie zostavy nádrže postrekovača s demontovanými úchytkami počas montáže, demontáže alebo inej údržby použite popruhy a portálový žeriav.**


- Pomocou žeriavu zdvihnite zostavu plošiny nádrže ([Obrázok 8](#)) a umiestnite ju nad rám vozidla tak, aby čerpadlo a zostavy ventilov smerovali dozadu.

**Poznámka:** Pri vykonávaní nasledujúcich krokov požiadajte o pomoc ďalšiu osobu.

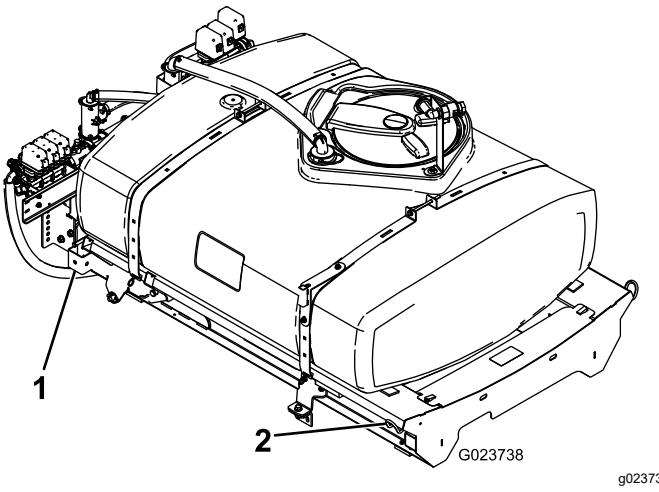


**Obrázok 8**

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| 1. Zadný bod zdvívania  | 2. Predný bod zdvívania |
| <hr/>   |                         |
| 2. Pomaly spúšťajte plošinu nádrže na rám stroja.   |                         |
| 3. Roztiahnite zdvívacie valce po konzoly na plošine nádrže a zarovnajte úchytky valcov s otvormi v konzolách plošiny nádrže ( <a href="#">Obrázok 9</a> ). |                         |

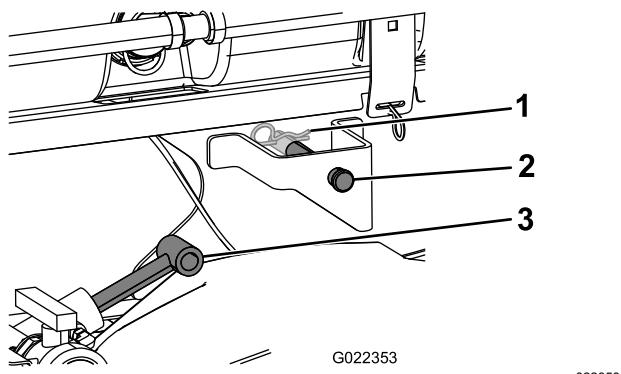


**Obrázok 9**

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. Spona  | 3. Zdvívacie valce |
| 2. Vidlicový čap  |                    |
| <hr/>   |                    |
| 4. Zaistite plošinu nádrže na zdvívacích valcoch pomocou vidlicových čapoch a spón na oboch stranach stroja.  |                    |
| 5. Zarovnajte otvory v otočných svorníkoch na zadnej časti zostavy plošiny nádrže s otvormi v otočnej rúrke plošiny na konci rámu vozidla ( <a href="#">Obrázok 10</a> ). |                    |

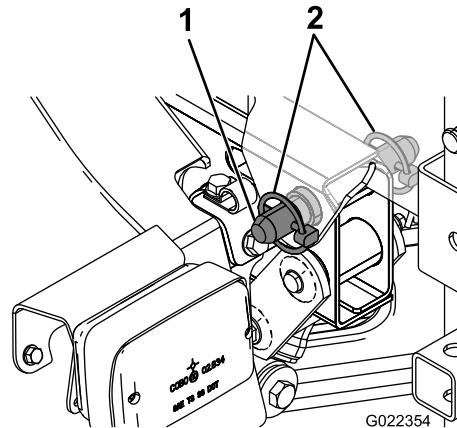


**Obrázok 10**

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Kužeľový vidlicový čap   | 2. Svorník |
| <hr/>   |            |
| 6. Vložením kužeľového vidlicového čapu a 2 svorníkov do otočného svorníka zaistite zostavu nádrže na ráme ( <a href="#">Obrázok 10</a> ).        |            |
| 7. Roztiahnite zdvívacie valce tak, aby zdvihli nádrž a držali jej hmotnosť.  |            |
| <b>Poznámka:</b> Odpojte zostavu nádrže od zdvívacieho zariadenia.  |            |
| 8. Podperu plošiny demontujte z odkladacích konzol na zadnej časti panela ochranného zariadenia proti prevráteniu ( <a href="#">Obrázok 11</a> ). |            |

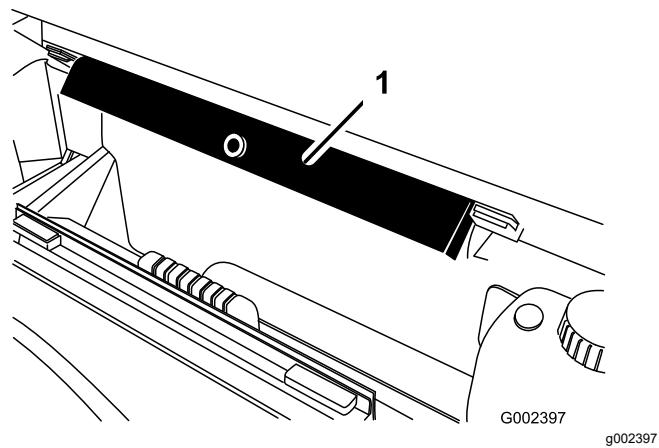

**Obrázok 11**

- |   |  |
|---|--|
| 1. Podpera plošiny  |  |
| <hr/>   |  |
| 9. Zatlačte podperu plošiny do cylindrickej tyče, pričom dbajte na to, aby sa zarážky na koncoch podpery nachádzali na konci povrchu valca a na konci cylindrickej tyče ( <a href="#">Obrázok 12</a> ). |  |

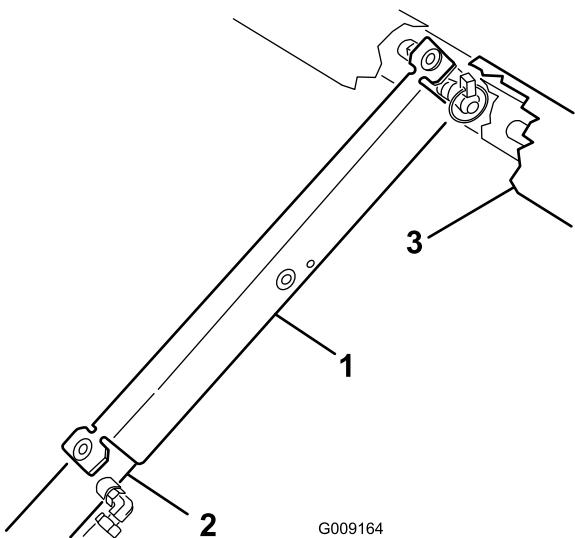


Obrázok 12

- |                    |                |
|--------------------|----------------|
| 1. Podpera plošiny | 3. Rám plošiny |
| 2. Zdvíhací valem  |                |

G009164

g009164

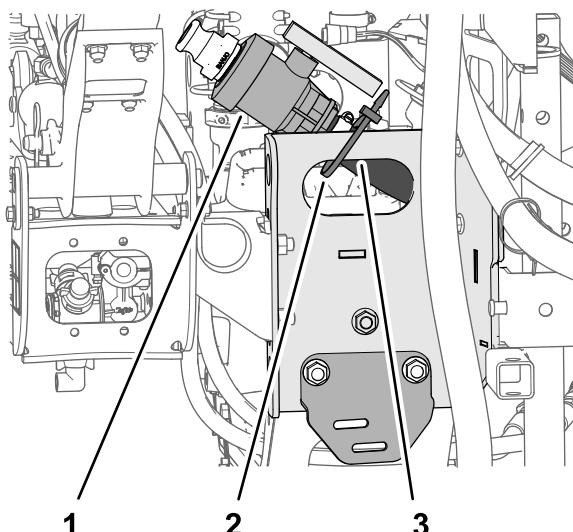

Obrázok 13

- |                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| 1. Vypúšťací ventil            | 3. Drážka plošiny |
| 2. Zväzovací remienok na káble |                   |

g213728

2. Presuňte vypúšťací ventil a hadicu mimo drážky plošiny ([Obrázok 14A](#)).


# 5

## Montáž vypúšťacieho ventilu

Nie sú treba žiadne diely

### Postup

1. Demontujte zväzovací remienok na káble, ktorý zaistuje vypúšťací ventil a hadicu nádrže postrekovača v drážke plošiny ([Obrázok 13](#)).

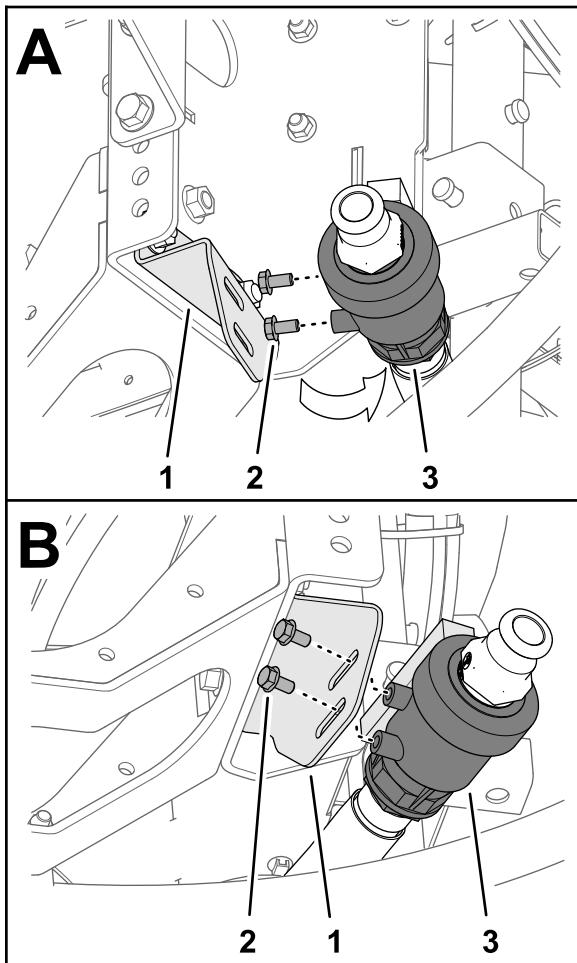

Obrázok 14

g213726

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| 1. Vypúšťací ventil   | 3. Konzola vypúšťacieho ventilu |
| 2. Skrutka s hlavou s prírubou (5/16 x 5/8 palca)   |                                 |
| 3. Z puzdra vypúšťacieho ventilu demontujte 2 skrutky s prírubou (5/16 x 5/8 palca) (Obrázok 14).   |                                 |
| 4. Vypúšťací ventil namontujte na konzolu vypúšťacieho ventilu (Obrázok 14B) pomocou 2 skrutiek s prírubou (5/16 x 5/8 palca), ktoré ste demontovali v kroku 3. |                                 |
| 5. 2 skrutky s prírubou utiahnite rukou (Obrázok 14B).  |                                 |

# 6

## Odpojenie batérie

Nie sú treba žiadne diely

### Postup

#### **⚠ DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE**


Nesprávne vedenie kálov batérie by mohlo viest' k poškodeniu postrekovača a kálov a spôsobiť iskrenie. Iskry môžu spôsobiť explóziu plynov batérie s následným poranením osôb.

- Pred odpojením kladného (červeného) kábla vždy najskôr odpojte záporný (čierny) kábel batérie.
- Pred pripojením záporného (čierneho) kábla vždy najskôr pripojte kladný (červený) kábel batérie.

#### **⚠ DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE**

Svorky batérie alebo kovové nástroje by mohli spôsobiť skrat cez kovové komponenty postrekovača a iskrenie. Iskry môžu spôsobiť explóziu plynov batérie s následným poranením osôb.

- Pri demontáži alebo montáži batérie nedovoľte, aby sa svorky batérie dotkli kovových častí postrekovača.
  - Nedovoľte, aby kovové nástroje spôsobili skrat medzi svorkami akumulátora a kovovými časťami postrekovača.
1. Stlačením strán krytu batérie uvoľnite zarážky z otvorov v základni batérie a zložte kryt batérie zo základne batérie (Obrázok 15).

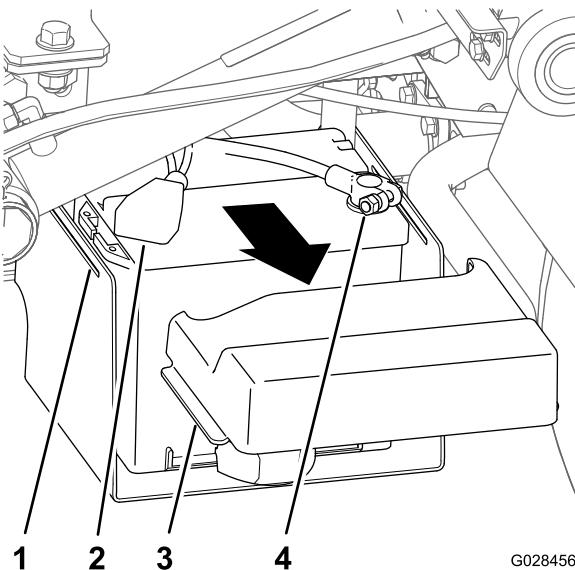

**Obrázok 15**

G028456  
g028456

1. Otvor (základňa batérie)
  2. Kryt (kladná svorka batérie)
  3. Zarážka (kryt batérie)
  4. Svorka (záporný kábel batérie)
- 
2. Posuňte kryt dozadu a demontujte zápornú svorku batérie z batérie ([Obrázok 15](#)).
  3. Demontujte kladnú svorku batérie z batérie ([Obrázok 15](#)).


# 7

## Pripojenie kálového zväzku snímača rýchlosťi

Nie sú treba žiadne diely

### Pripojenie kálového zväzku snímača rýchlosťi (modely série HD s manuálnou prevodovkou)

1. Na kálovom zväzku postrekovača nájdite 3-zásuvkový konektor obvodu snímača rýchlosťi a 3-kolíkový konektor obvodu vozidla.
2. Na prevodovke stroja pripojte 3-kolíkový konektor kálového zväzku stroja pre snímač rýchlosťi k 3-zásuvkovému konektoru kálového zväzku postrekovača pre snímač rýchlosťi ([Obrázok 16](#)).

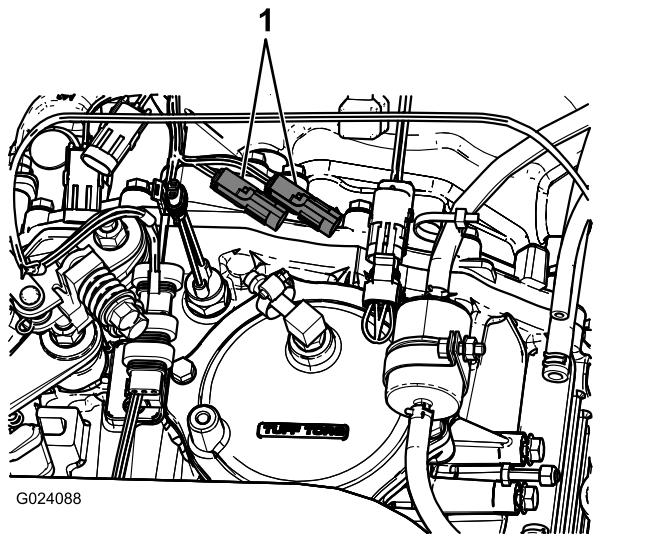


**Obrázok 16**

g024088

1. Existujúce zásuvky snímača rýchlosťi
3. Pripojte 3-kolíkový konektor pre obvod vozidla kálového zväzku postrekovača do 3-kolíkovej zásuvky pre obvod vozidla kálového zväzku stroja.

### Pripojenie kálového zväzku snímača rýchlosťi (model HDX-Auto)

1. Na kálovom zväzku postrekovača nájdite 3-zásuvkový konektor obvodu snímača rýchlosťi ([Obrázok 17](#)).

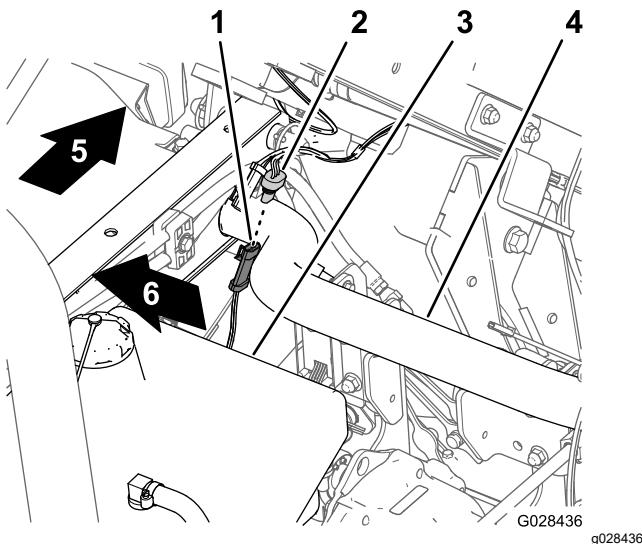

Obrázok 17

- |    |   |    |                     |
|----|---|----|---------------------|
| 1. | 3-kolíkový konektor<br>(kálový zväzok stroja – snímač rýchlosťi)        | 4. | Zadná rúra rámu     |
| 2. | 3-zásuvkový konektor<br>(kálový zväzok postrekovača – snímač rýchlosťi) | 5. | Zadná časť stroja   |
| 3. | Hydraulická nádrž   | 6. | Pravá strana stroja |
- 
- Pripojte 3-kolíkový konektor kálového zväzku stroja pre snímač rýchlosťi k 3-zásuvkovému konektoru kálového zväzku postrekovača pre snímač rýchlosťi ([Obrázok 17](#)).

# 9

## Montáž riadiacej konzoly na stroj

Diely potrebné na prevedenie tohto kroku:

1	Montážna konzola riadiacej konzoly
3	Poistná matica s prírubou (5/16 palca)
3	Skrutka s prírubou (5/16 palca)
2	Plastové puzdro
1	Riadiaca konzola
1	Pružinový čap
1	Ručný gombík

## Montáž montážnej konzoly riadiacej konzoly

**Poznámka:** Na niektorých vozidlách Workman je montážna doska riadenia pripojená k panelu na rovnakom mieste, ako je namontovaná konzola pre voliteľnú súpravu ručnej škrtiacej klapky. Ak je namontovaná súprava ručnej škrtiacej klapky, musíte z panela demontovať konzolu zostavy ručnej škrtiacej klapky, zarovnať montážnu dosku riadenia s panelom a namontovať konzolu ručnej škrtiacej klapky navrch montážnej dosky riadenia. Pokyny na demontáž a montáž zostavy ručnej škrtiacej klapky nájdete v *pokynoch na montáž súpravy ručnej škrtiacej klapky*.

- Demontujte 3 skrutky a 3 matice zaistujúce spodnú strednú časť panela na podpernej konzole panela ([Obrázok 18](#)).

**Poznámka:** Na niektorých starších strojoch Workman sa môžu používať 4 skrutky a matice s prírubou.

**Poznámka:** Skrutky a matice zlikvidujte.



# 8

## Pripojenie čerpadla postrekovača

Nie sú treba žiadne diely

### Postup

- V prípade modelov série HD s manuálnou prevodovkou pripojte pomocný hriadeľ k prevodovke pomocného hriadeľa. Informácie o súprave na úpravu postrekovača na trávniky Multi Pro WM pre úžitkové vozidlá Manual Workman nájdete v *pokynoch na montáž*.
- V prípade modelov HDX-Auto pripojte hydraulické hadice motora k prípojkám na rýchle odpojenie na paneli hydrauliky s vysokým prietokom. Informácie o súprave na úpravu postrekovača na trávniky Multi Pro WM pre úžitkové vozidlá Automatic Workman nájdete v *pokynoch na montáž*.

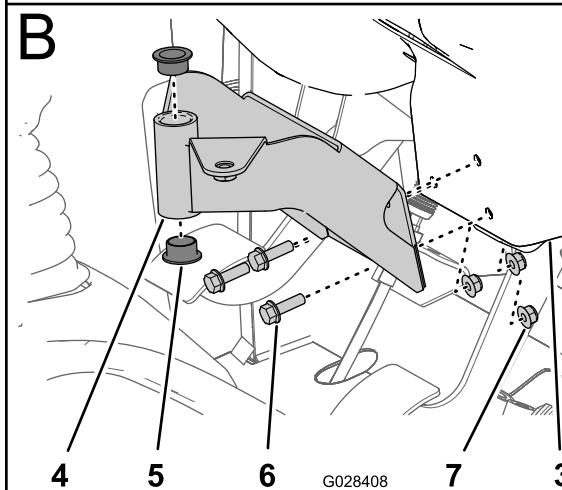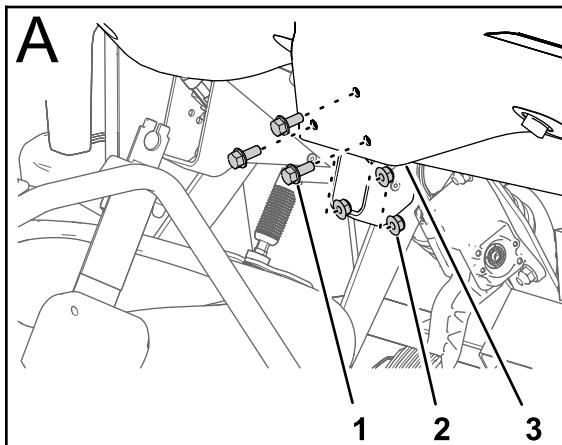


Obrázok 18

- |   |  |
|---|--|
| 1. Skrutka                                | 5. Puzdro (plastové)                         |
| 2. Matica                                 | 6. Skrutky s prírubou<br>(5/16 x 1 palec)    |
| 3. Panel (spodná stredná časť)            | 7. Poistné matice s prírubou<br>(5/16 palca) |
| 4. Montážna konzola<br>(riadiaca konzola) |  |

2. Zarovnajte otvory v montážnej konzole pre riadiacu konzolu s otvormi v paneli a podpernej konzole (Obrázok 18).
3. Namontujte montážnu konzolu panela a podpernú konzolu pomocou 3 skrutiek s prírubou (5/16 x 1 palec) a 3 poistných matíc s prírubou (5/16 palca).
4. Matice a skrutky utiahnite (Obrázok 18).
5. Do montážnej konzoly zasuňte 2 plastové puzdrá (Obrázok 18).

2. Riadiacu konzolu namontujte na montážnu konzolu riadenia a zaistite ju pružinový čapom (Obrázok 19).

**Poznámka:** Skontrolujte, či sa pružinový čap otáča nad otočný čap, aby sa pružinový čap riadne zaistil.

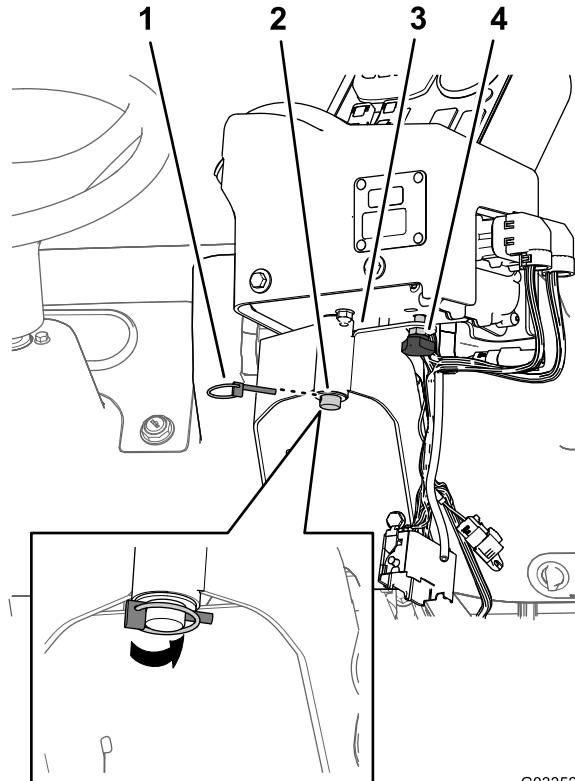

Obrázok 19

- |                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Pružinový čap                    | 3. Montážna konzola<br>riadenia |
| 2. Otočný čap (riadiaca<br>konzola) | 4. Ručný gombík                 |

3. Namontujte ručný gombík a utiahnite ho, aby sa konzola počas prevádzky neotáčala (Obrázok 19).

## Montáž riadiacej konzoly na stroj


1. Vyberte sponu zaistujúcu otočný čap riadiacej konzoly na odkladacej konzole na nádrži postrekovača.

# 10

## Montáž elektrických kálových zväzkov postrekovača

Diely potrebné na prevedenie tohto kroku:


3	J-svorky
1	Skrutka ( $\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ palca)
1	Matica s prírubou ( $\frac{1}{4}$ palca)

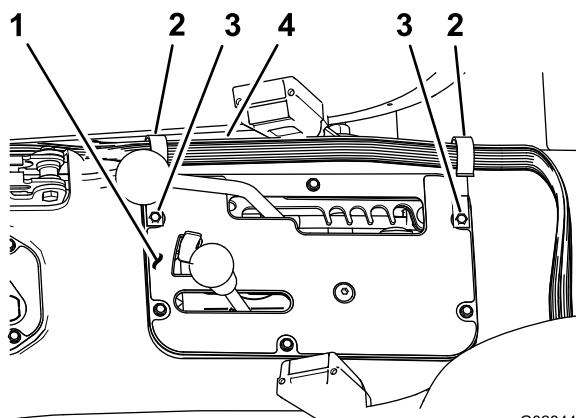

G028443  
g028443

**Obrázok 21**  
Model HDX-Auto

- 1. Stredná konzola
  - 2. J-svorka
  - 3. Existujúce skrutky
  - 4. Kálové zväzky riadiacej skrine
- 
- 2. J-svorku zasuňte za sedadlo spolujazdca ([Obrázok 22](#)) pomocou skrutky ( $\frac{1}{4} \times \frac{1}{2}$  palca) a matice s prírubou ( $\frac{1}{4}$  palca).

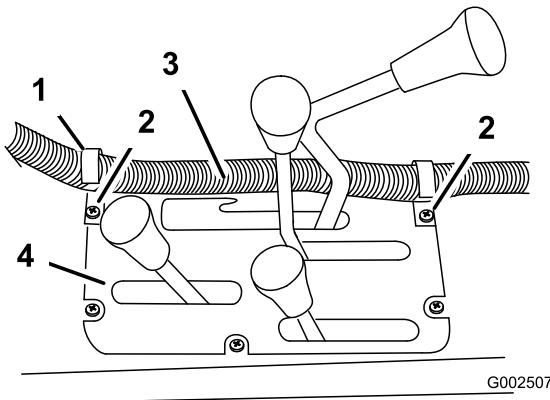


G002507

**Obrázok 20**

Modely série HD s manuálnou prevodovkou

- 1. J-svorka
  - 2. Existujúce skrutky
  - 3. Kálové zväzky riadiacej skrine
  - 4. Stredná konzola
- 

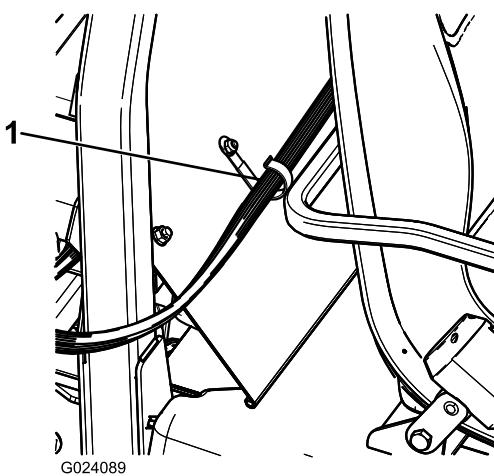


G024089

**Obrázok 22**

- 1. J-svorka
  - 3. Kálový zväzok riadiacej konzoly zaistite na konzole a kryte ochranného zariadenia proti prevráteniu pomocou J-svoriek ([Obrázok 22](#)).
-

## Pripojenie zadných elektrických kálových zväzkov k prednému elektrickému kálovému zväzkom na riadiacej konzole

- Zarovnajte 2 konektory 38-kolíkového konektora zadného kálového zväzku pre postrekovač s 2 zásuvkami 38-zásuvkového konektora predného kálového zväzku pripojeného k riadiacej konzole (Obrázok 23).

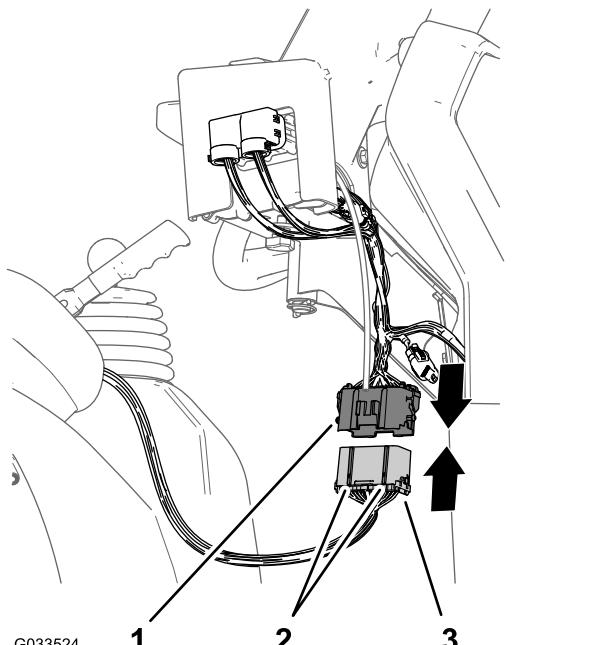

Obrázok 23

- 38-zásuvkový konektor (predný kálový zväzok – riadiaca konzola)
- Zarovnávacie konektory
- 38-kolíkový konektor (zadný kálový zväzok – postrekovač)
- Zapojte konektor zadného kálového zväzku do konektora predného kálového zväzku tak, aby sa západky konektorov do seba bezpečne zasunuli (Obrázok 23).

# 11


## Montáž bloku poistiek postrekovača

Diely potrebné na prevedenie tohto kroku:

1	Štítok poistiek (127-3966)
---	----------------------------


### Postup

- Na riadiacej konzole postrekovača vedťte prípojku predného kálového zväzku s blokmi poistiek medzi spodnú časť panela a priečnu rúrkou podvozka stroja a nadol smerom k prednej časti bloku poistiek stroja (Obrázok 24).


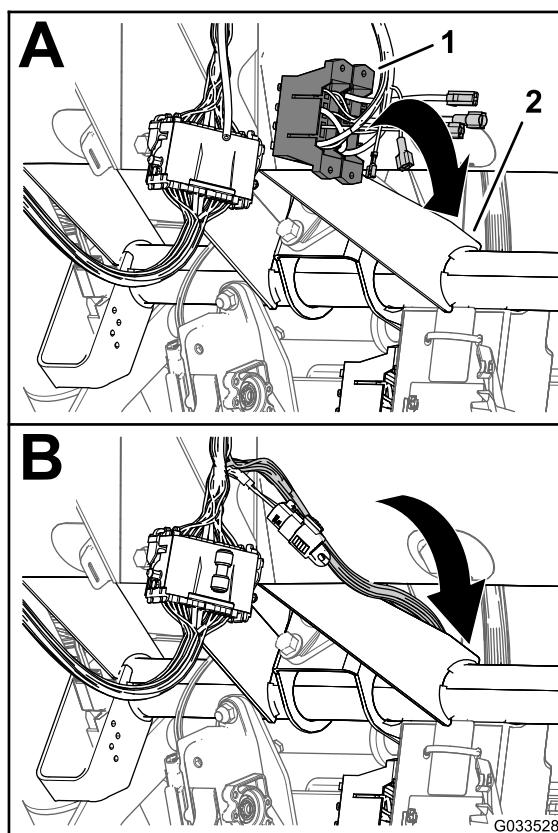


Obrázok 24

- Bloky poistiek (predný kálový zväzok – riadiaca konzola)
- Priečna rúrka (podvozok stroja)
- Najdite nezaizolovanú svorku zásuvky na konci otvoreného žltého vodiča bloku poistiek stroja a zaizolovanú plochú svorku na konci žltého voliteľného vodiča bloku poistiek kabeláže postrekovača (Obrázok 25).

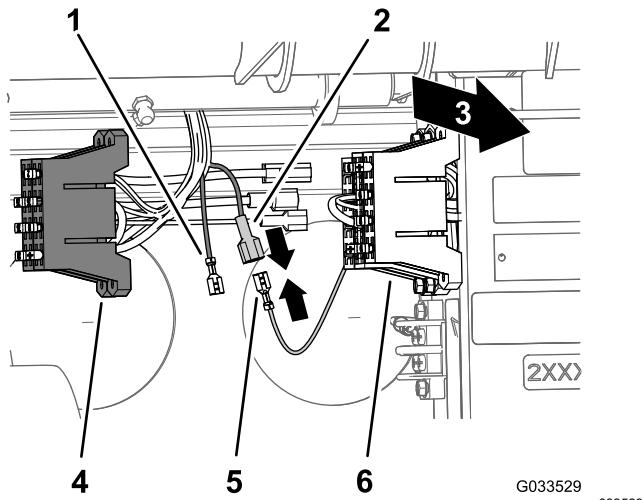

Obrázok 25

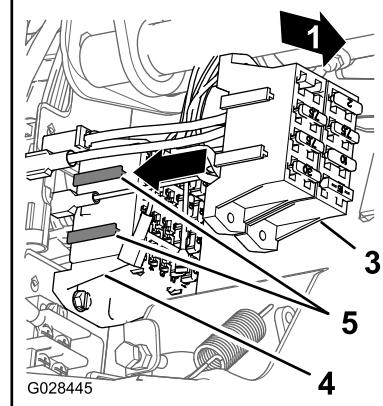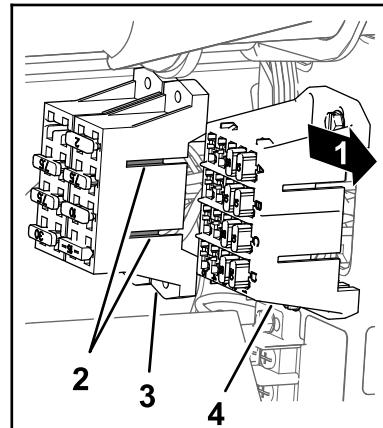

g028445

Obrázok 26

1. Nezaizolovaná svorka zásuvky (žltý voliteľný vodič – blok poistiek postrekovača)
  2. Zaizolovaná plochá svorka (žltý voliteľný vodič – blok poistiek stroja)
  3. Zadná časť stroja
  4. Blok poistiek (kabeláž postrekovača)
  5. Nezaizolovaná svorka zásuvky (žltý vodič – blok poistiek stroja)
  6. Blok poistiek (kabeláž stroja)
- 
3. Pripojte nezaizolovanú svorku zásuvky bloku poistiek stroja k zaizolovanej plochej svorke bloku poistiek postrekovača ([Obrázok 25](#)).
  4. Zarovnajte T-spojky na bloku poistiek postrekovača s T-otvormi bloku poistiek stroja a zasúvajte blok poistiek postrekovača do otvorov, kym sa blok poistiek úplne nezaistí na mieste ([Obrázok 26](#)).


1. Zadná časť stroja
  2. T-spojky (blok poistiek postrekovača)
  3. Blok poistiek postrekovača
  4. T-otvory (blok poistiek stroja)
  5. Blok poistiek stroja
- 
5. Pripevnite štitok poistiek blízko bloku poistiek postrekovača.

# 12

## Pripojenie zväzku kálov postrekovača k batérii

Diely potrebné na prevedenie tohto kroku:

2	Terminálny svorník batérie
2	Matica svorky
1	Kryt – široký (svorka batérie – červená)

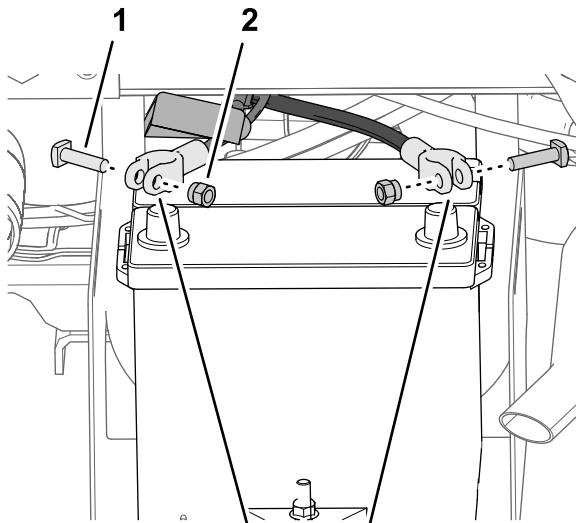

Obrázok 27

1. T-skrutka
  2. Matica
  3. Kladný kábel batérie (stroj)
  4. Záporný kábel batérie (stroj)
- 
2. Zložte kryt (úzky) z kladného kábla batérie (Obrázok 28).

### Príprava kladnej svorky batérie



#### ⚠ DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Nesprávne vedenie kálov batérie by mohlo viest' k poškodeniu postrekovača a kálov a spôsobiť iskrenie. Iskry môžu spôsobiť explóziu plynov batérie s následným poranením osôb.

Pred pripojením záporného (čierneho) kábla vždy najskôr pripojte kladný (červený) kábel batérie.

1. Demontujte matice a T-skrutky zo svoriek kladného a záporného kábla batérie (Obrázok 27).

**Poznámka:** Matice a T-skrutky viac potrebovať nebudete.

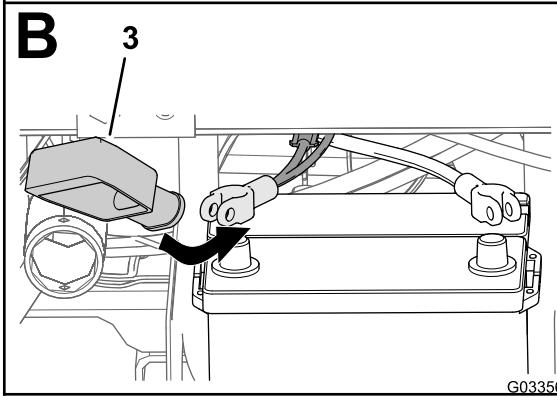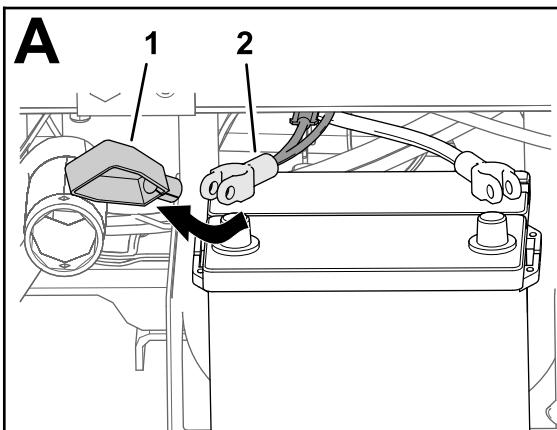


Obrázok 28

- 1. Kryt – úzky (svorka batérie – červená)
- 2. Kladný kábel batérie (stroj)
- 3. Kryt – široký (svorka batérie – červená)

3. Nasadťte široký kryt batérie na kladný kábel batérie, ako je znázornené na Obrázok 28.


- Poznámka:** Kryt posuňte dostatočne ďaleko nad káble, aby ste mali prístup k svorke pólu.
- 4. Zarovnajte kruhovú svorku prerusiteľnej spojky (kábllový zväzok postrekovača) cez široký kryt batérie, ako je znázornené na Obrázok 29.

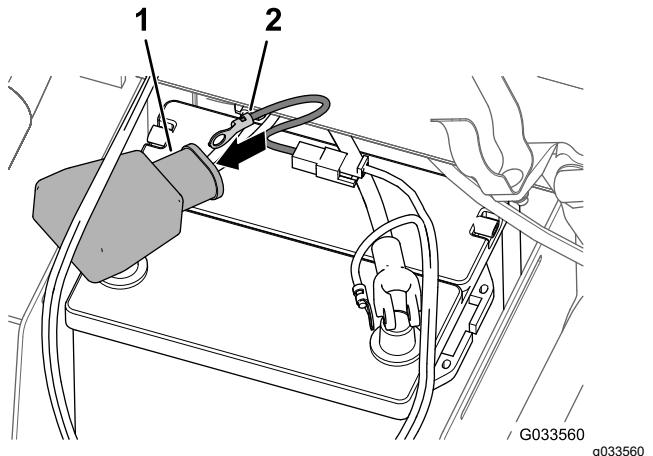

Obrázok 29

- 1. Kryt – široký (svorka batérie – červená)
- 2. Svorka (kábllový zväzok prerusiteľnej spojky – kábllový zväzok postrekovača)


5. Voľne namontujte terminálny svorník a maticu svorky k svorkám kladného a záporného kábla batérie (Obrázok 30).

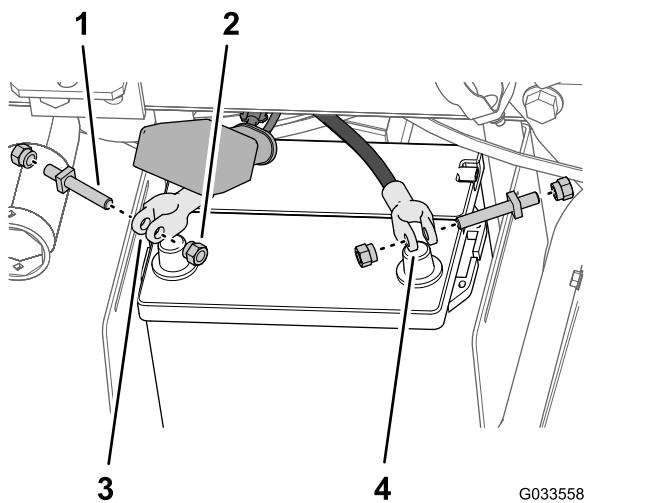

Obrázok 30

- 1. Terminálny svorník
- 2. Matica svorky
- 3. Svorka kladného kábla batérie
- 4. Svorka záporného kábla batérie


6. Zaistite kruhovú svorku prerusiteľnej spojky (kábllový zväzok postrekovača) na póle terminálneho svorníka, ktorý ste namontovali na kladný kábel batérie pomocou matice svorky (Obrázok 31).

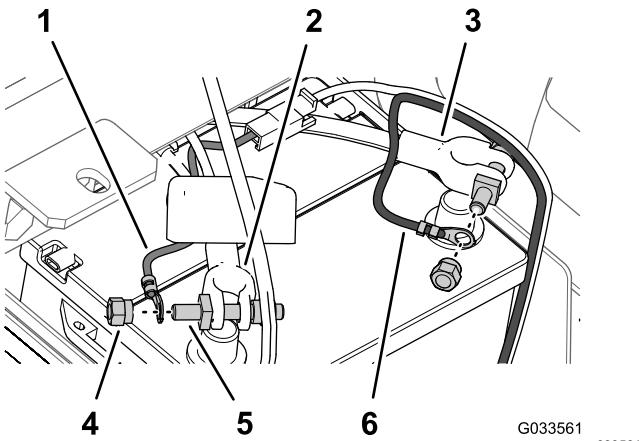

Obrázok 31

- |   |  |
|---|--|
| 1. Kruhová svorka (kálový zvážok prerusiteľnej spojky – kálový zvážok postrekovača) | 4. Matica svorky   |
| 2. Kladný kábel batérie (stroj)   | 5. Terminálny svorník  |
| 3. Záporný kábel batérie (stroj)  | 6. Kruhová svorka (záporný kábel batérie – kálový zvážok postrekovača) |


7. Zaistite kruhovú svorku záporného kábla (čierny – kálový zvážok postrekovača) na póle terminálneho svorníka, ktorý ste namontovali na záporný kábel batérie pomocou maticy svorky (Obrázok 31).
8. Namontujte kladný kábel batérie na **kladný** pól batérie a rukou utiahnite maticu svorky (Obrázok 32).

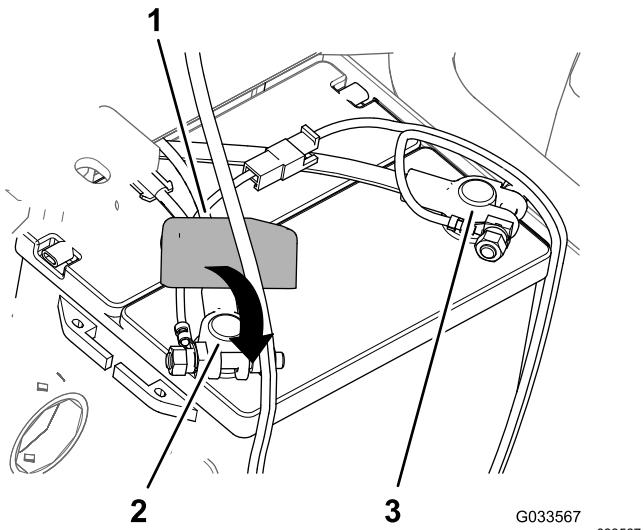

Obrázok 32

1. Kryt – nový (svorka batérie – červená)
2. Kladný kolík batérie
  
9. Namontujte **záporný** kábel batérie na záporný pól batérie a rukou utiahnite maticu svorky.

10. Stlačením strán krytu batérie zarovnajte zarážky krytu s otvormi v základni batérie a uvoľnite kryt batérie (Obrázok 33).

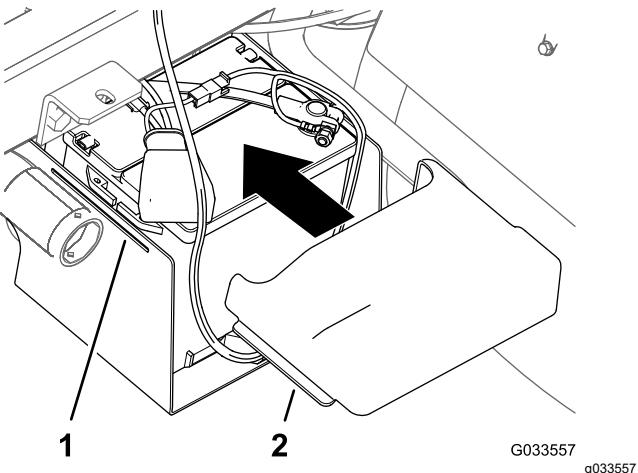

Obrázok 33

1. Otvor (základňa batérie)
2. Zarážka (kryt batérie)

# 13


## Spustenie plošiny nádrže

Diely potrebné na prevedenie tohto kroku:


2	Skrutka ( $\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{2}$ palca)
2	Poistná matica ( $\frac{1}{2}$ palca)

### Postup

1. Naštartujte stroj a pomocou zdvíhacích valcov mierne zdvihnite plošinu nádrže.
2. Demontujte podperu plošiny zo zdvíhacích valcov a podperu odložte na odkladacie konzoly v zadnej časti panela ochranného zariadenia proti prevráteniu (Obrázok 34 a Obrázok 35).

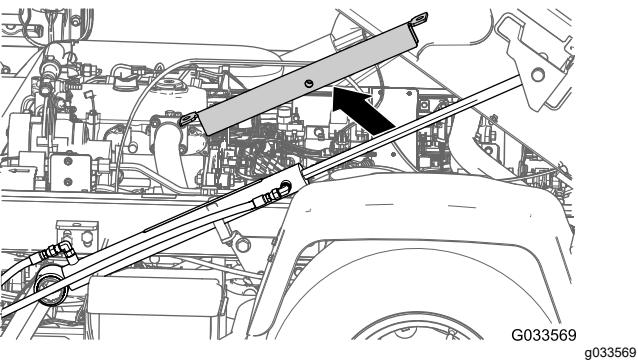


Obrázok 34

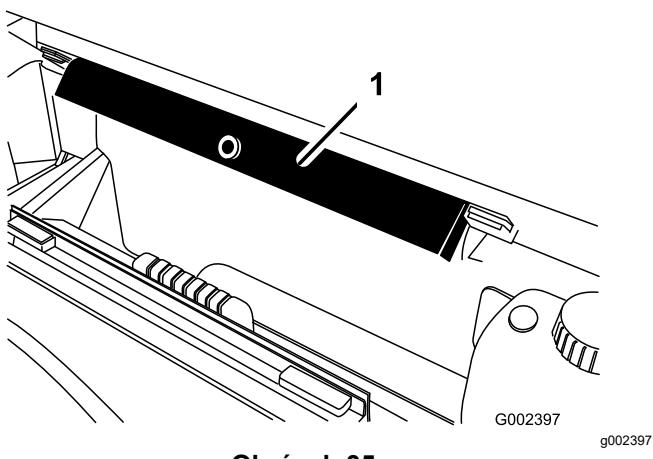

Obrázok 35

1. Podpera plošiny
3. Pomocou zdvívacích cylindrov pomaly spusťte nádrž na rám.
- Poznámka:** Zariadte, aby na spúštanú plošinu nádrže dozerala ďalšia osoba. Sledujte hadice a káble, ktoré by sa mohli pricviknúť alebo ohnúť.
4. Skontrolujte zarovnanie plošiny nádrže na ráme stroja.
5. Zložte prístupové panely na oboch stranach rámu plošiny ([Obrázok 36](#)).

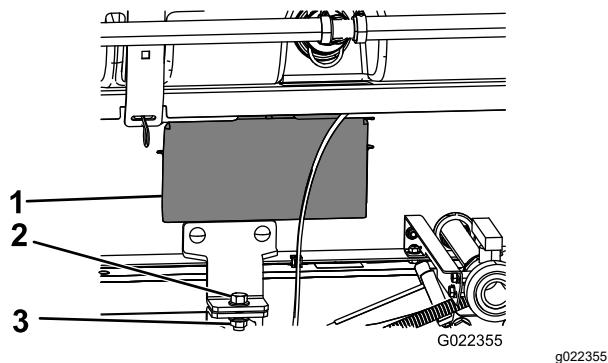

Obrázok 36

1. Dvierka prístupového panela
2. Skrutka ( $\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{2}$  palca)
3. Poistná matica ( $\frac{1}{2}$  palca)
6. Skontrolujte hadice alebo káble, ktoré vidíte cez otvor v ráme plošiny, či nie sú pricviknuté alebo ohnuté.
- Dôležité:** Ak je niektorá hadica alebo kábel na zostave plošiny nádrže pricviknutá alebo ohnutá, zdvihnite zostavu, upravte jej polohu a príslušné časti priviažte.
7. Zarovnajte predné montážne konzoly s pridržiavacími konzolami namontovanými v časti [3 Montáž pridržiavacích konzol plošiny nádrže \(strana 13\)](#).

8. Zaistite pridržiavaciu konzolu zostavy plošiny nádrže na konzole plošiny na oboch stranach stroja pomocou skrutky ( $\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{2}$  palca) a poistnej matici ( $\frac{1}{2}$  palca), ako je znázornené na [Obrázok 36](#).
9. Skrutku a poistnú maticu utiahnite momentom 91 až 113 N·m.
10. Zopakujte kroky [7](#) až [9](#) na druhej strane plošiny nádrže a stroja.

## 14


### Montáž sekcie stredného rámu

Diely potrebné na prevedenie tohto kroku:

1	Zostava stredného rámu
10	Skrutka ( $\frac{3}{8} \times 1$ palec)
10	Poistná matica s prírubou ( $\frac{3}{8}$ palca)
2	Prepravná vidlica rámu
4	Skrutka ( $\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4}$ palca)
4	Matica s prírubou ( $\frac{1}{2}$ palca)


### Montáž prepravných vidlíc rámu

1. Pripevnite k sekcií stredného rámu zdvívacie zariadenie a vytiahnite stredný rám z prepravného kontajnera.
2. Zarovnajte prepravné vidlice rámu so sekciou stredného rámu ([Obrázok 37](#)).

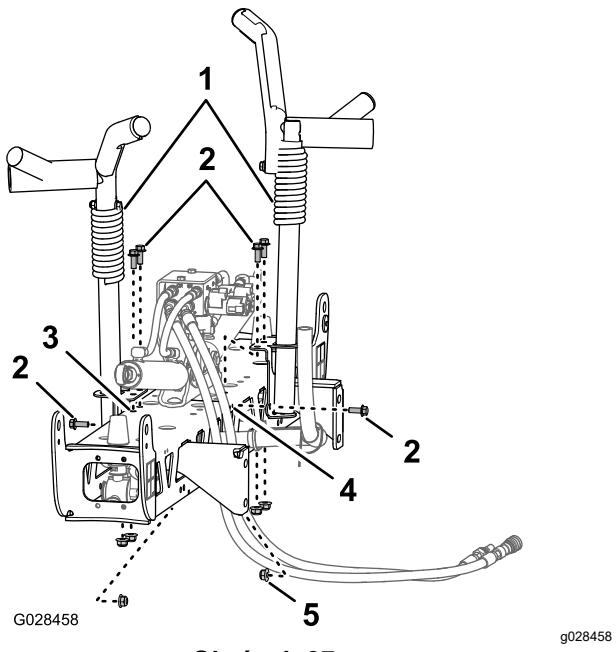

Obrázok 37

1. Prepravná vidlica rámu
  2. Skrutky ( $\frac{3}{8}$  x 1 palec)
  3. Zvislé otvory (sekcia stredného rámu)
  4. Vodorovný otvor (sekcia stredného rámu)
  5. Poistná matica s prírubou ( $\frac{3}{8}$  palca)
- 
3. Vidlice namontujte na sekciu rámu (Obrázok 37 a Obrázok 38) pomocou 6 skrutiek ( $\frac{3}{8}$  x 1 palec) a 6 poistných matíc s prírubou ( $\frac{3}{8}$  palca).

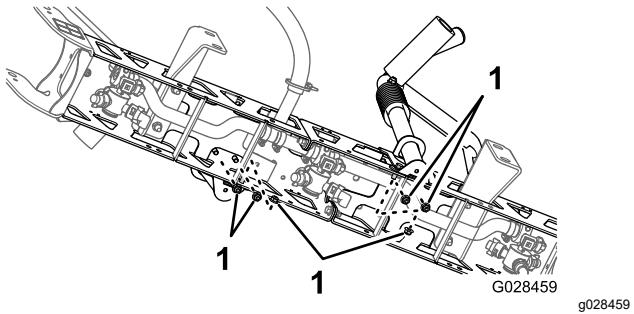

Obrázok 38


1. Poistné matice ( $\frac{3}{8}$  palca)
4. Skrutky a matice utiahnite momentom 37 až 45 N·m.

## Montáž sekcie stredného rámu na plošinu nádrže

1. Naštartujte stroj, demontujte podperu plošiny zo zdvíhacieho valca a podperu odložte, spusťte plošinu nádrže, vypnite stroj a vyberte kľúč zo štartovacieho spínača.
2. Zarovnajte spodný otvor v sekčných montážnych konzolách zostavy stredného rámu s tretím

otvorom odspodu v podperach rámu na ráme plošiny postrekovača, ako je znázornené na Obrázok 39.

**Poznámka:** V prípade potreby uvoľnite podpery rámu a nastavte ich podľa sekcie stredného rámu tak, aby boli otvory lepšie zarovnané. Skrutky a matice utiahnite momentom 67 až 83 N·m.

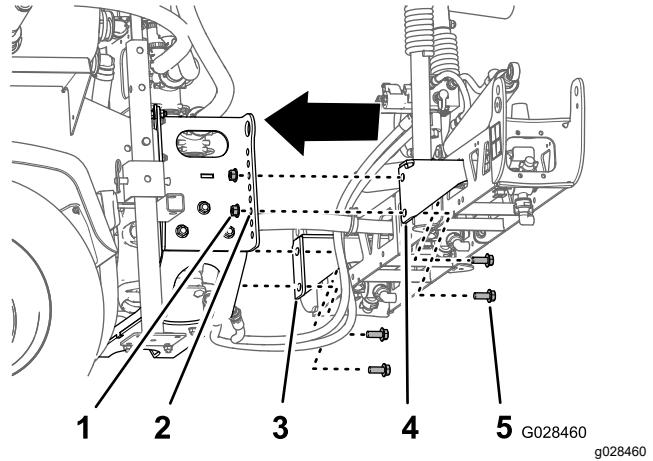

Obrázok 39

1. Poistná matica ( $\frac{1}{2}$  palca)
  2. Otvor 3 – odspradu (podpera rámu)
  3. Sekčná montážna konzola (ľavá)
  4. Sekčná montážna konzola (pravá)
  5. Skrutka ( $\frac{1}{2}$  x 1- $\frac{1}{4}$  palca)
- 
3. Zostavu stredného rámu namontujte na rám plošiny postrekovača pomocou 4 skrutiek ( $\frac{1}{2}$  x 1- $\frac{1}{4}$  palca) a 4 poistných matíc ( $\frac{1}{2}$  palca).
  4. Skrutky a matice utiahnite momentom 67 až 83 N·m.

## Pripojenie hadíc a kálov k zdvíhaciemu ventilu rámu

- V prípade modelov série HD s manuálnou prevodovkou nájdete informácie o súprave na úpravu postrekovača na trávniky Multi Pro WM pre úžitkové vozidlá Manual Workman v pokynoch na montáž.
- V prípade modelov HDX-Auto nájdete informácie o súprave na úpravu postrekovača na trávniky Multi Pro WM pre úžitkové vozidlá Automatic Workman v pokynoch na montáž.

# 15

## Montáž sekcie ľavého a pravého rámu


Diely potrebné na prevedenie tohto kroku:

1	Sekcia ľavého rámu
1	Sekcia pravého rámu
8	Skrutky s prírubou ( $\frac{5}{8}$ x 1-1/4 palca)
8	Oporné platničky
8	Poistné matice s prírubou ( $\frac{5}{8}$ palca)
2	Vidlicový čap
2	Spona

### Postup

Každá sekcia rámu váži približne 14 kg.

- Z konzoly so závesom sekcie stredného rámu demontujte 4 skrutky s prírubou ( $\frac{5}{8}$  x 1-1/4 palca), 4 oporné platničky a 4 pojistné matice s prírubou ( $\frac{5}{8}$  palca).
- Každú otočnú konzolu na konci sekcie stredného rámu otočte tak, aby boli konzoly zarovnané zvisle (Obrázok 40).

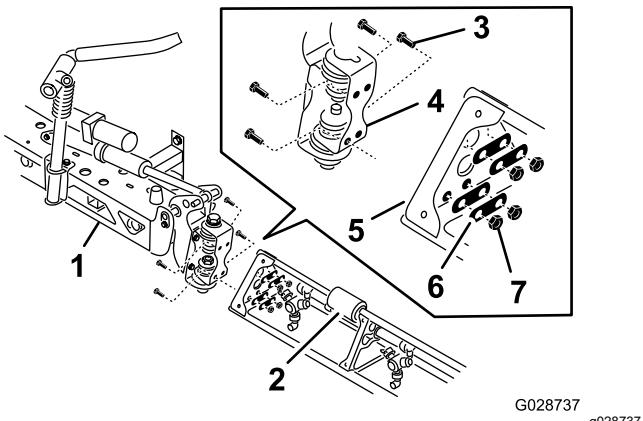

Obrázok 40


- Sekcia stredného rámu
- Nadstavec rámu
- Platnička závesu
- Skrutky s prírubou ( $\frac{5}{8}$  x 1-1/4 palca)
- Trojuholníková montážna doska
- Oporné platničky
- Pojistné matice s prírubou ( $\frac{5}{8}$  palca)

- Zdvihnite vonkajšiu sekciu rámu a zarovnajte otvory v trojuholníkovej montážnej doske na

konci vonkajšej časti rámu s otvormi v otočnej konzole.

**Poznámka:** Dbajte na to, aby hlavy striekacích dýz smerovali dozadu.

- Platničku závesu namontujte na trojuholníkovú dosku pomocou 4 skrutiek s prírubou, 4 oporných platničiek a 4 pojistných matíc s prírubou (Obrázok 40), ktoré ste demontovali v kroku 1.
- Skrutky a matice utiahnite momentom 37 až 45 N·m.
- Zarovnajte koniec tyče zdvívacieho valca rámu s otvormi v trúbke otočnej konzoly (Obrázok 40).

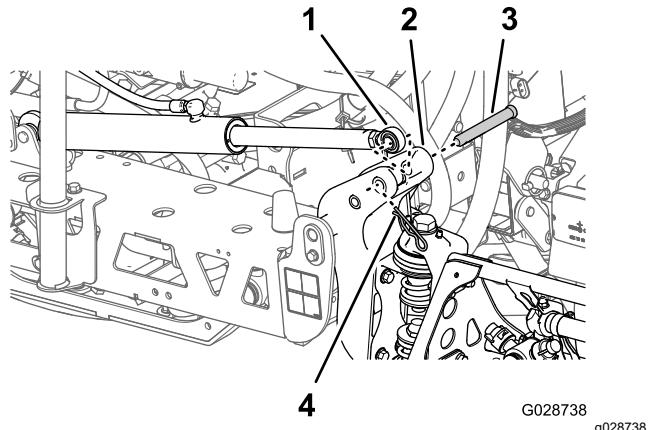

Obrázok 41

- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 1. Koniec tyče (zdvívacia valec rámu) | 3. Vidlicový čap ( $\frac{5}{8}$ x 4-3/4 palca) |
| 2. Trúbka (otočná konzola)            | 4. Spona  |

- Zaistite koniec tyče na otočnej konzole pomocou vidlicového čapu a spony (Obrázok 40).
- Zopakujte kroky 1 až 5 na druhej strane zostavy stredného rámu s opačnou sekciou rámu.

**Poznámka:** Pred dokončením tohto postupu sa uistite, že všetky hlavy striekacích dýz smerujú dozadu.

# 16


## Montáž hadic rámu

Diely potrebné na prevedenie tohto kroku:

3	Hadicové svorky
2	Závlačka
2	Nasadzovacia skrutka
2	Podložka
2	Matica

## Montáž hadic sekcie ľavého a pravého rámu

1. Hadice sekcie rámu vedťte, ako je znázornené na Obrázok 42 a Obrázok 43.

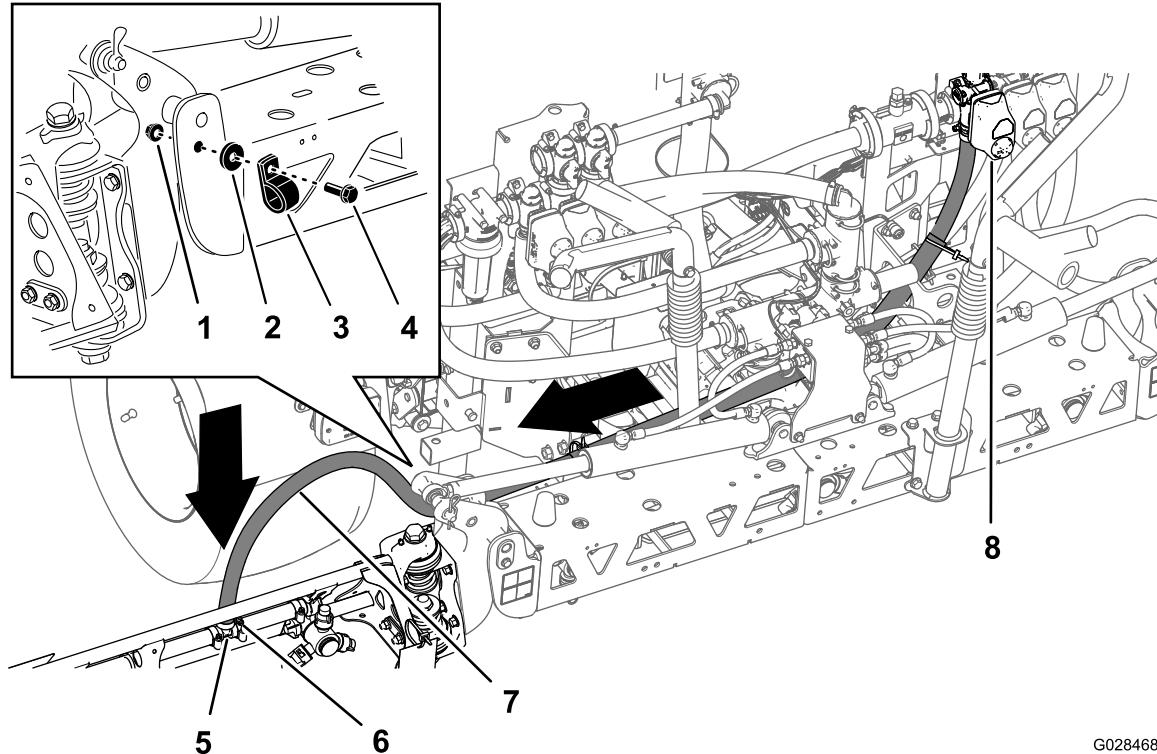


G028468

g028468

**Obrázok 42**  
Hadica – sekcia ľavého rámu

- |             |                         |                        |
|-------------|-------------------------|------------------------|
| 1. Matica   | 4. Nasadzovacia skrutka | 7. Hadica ľavého rámu  |
| 2. Podložka | 5. T-spojka             | 8. Ventil ľavej sekcie |
| 3. Závlačka | 6. Hadicová svorka      |                        |

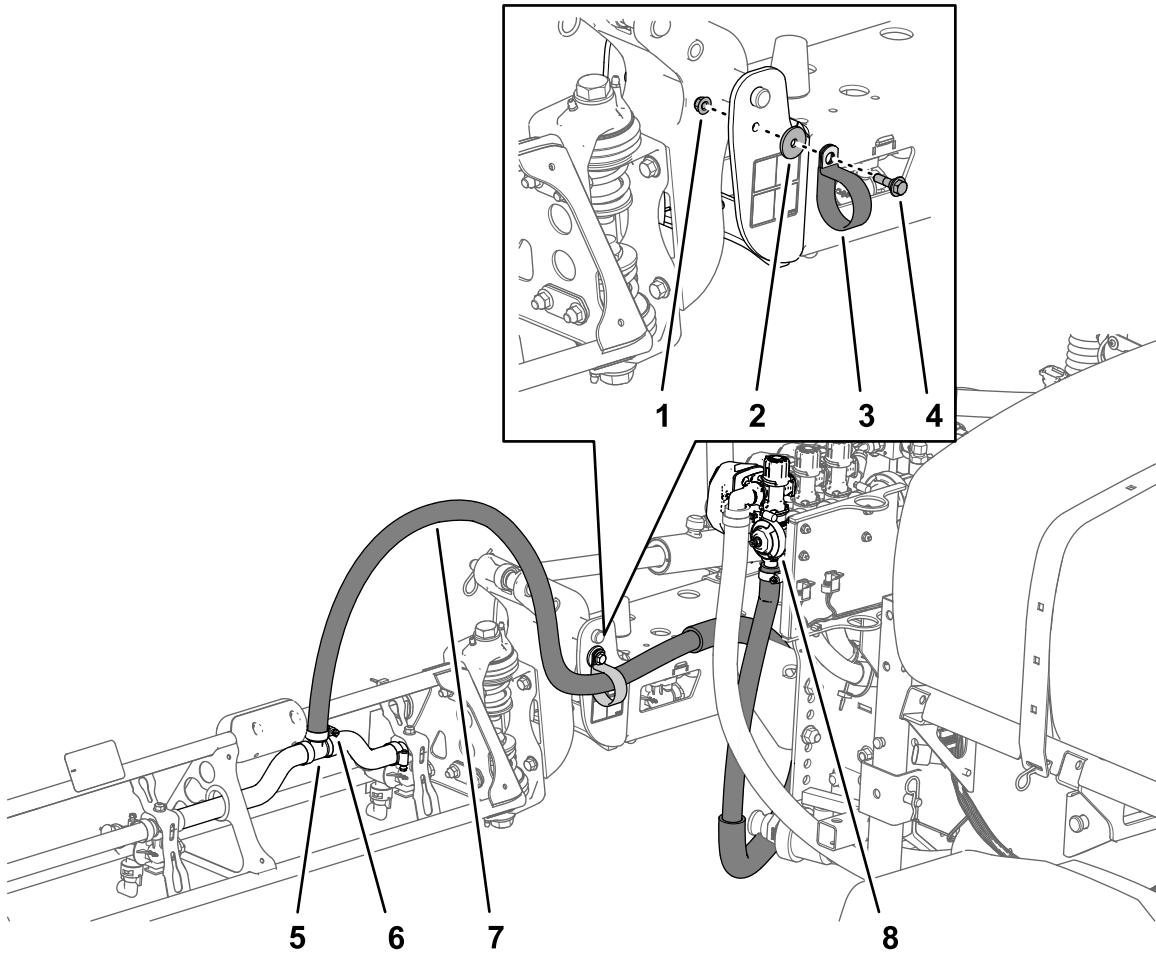

g213727

**Obrázok 43**


Hadica – sekcia pravého rámu

- |             |                         |                         |
|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Matica   | 4. Nasadzovacia skrutka | 7. Hadica pravého rámu  |
| 2. Podložka | 5. T-spojka             | 8. Ventil pravej sekcie |
| 3. Závlačka | 6. Hadicová svorka      |                         |

2. Hadice rámu zaistite na prednej strane sekcie stredného rámu ([Obrázok 42](#) a [Obrázok 43](#)) pomocou 1 závlačky, 1 nasadzovacej skrutky (5/16 x 1 palec), 1 poistnej matice (5/16 palca) a 1 podložky (5/16 palca).
3. Hadicu sekcie rámu namontujte nad ozubenú T-spojku na ráme a zaistite ju hadicovou svorkou ([Obrázok 42](#) a [Obrázok 43](#)).
- Poznámka:** Na ozubenú časť T-spojky hadice naneste tekuté mydlo, aby bola montáž hadice jednoduchšia.
4. Zopakujte kroky **1** až **3** na hadici sekcie rámu na druhej strane postrekovača.

## Montáž hadice sekcie stredného rámu

1. Hadicu sekcie stredného rámu vedťte, ako je znázornené na Obrázok 44.

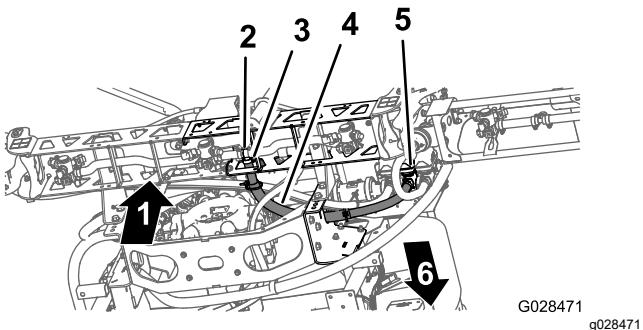

Obrázok 44

- |                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| 1. Nahor           | 4. Hadica stredného rámu  |
| 2. T-spojka        | 5. Ventil strednej sekcie |
| 3. Hadicová svorka | 6. Predná časť stroja     |

2. Hadicu sekcie rámu namontujte nad ozubenú T-spojku v strede sekcie rámu a zaistite ju hadicovou svorkou (Obrázok 44).

**Poznámka:** Na ozubenú časť T-spojky hadice naneste tekuté mydlo, aby bola montáž hadice jednoduchšia.

## 17

## Montáž dýz

Nie sú treba žiadne diely

### Postup

Dýzy, ktoré používate na aplikáciu chemických látok, sa líšia v závislosti od potrebného rozsahu aplikácie. Z toho dôvodu sa dýzy nedodávajú so súpravou. Ak chcete získať správne dýzy podľa vašich potrieb, obráťte sa na autorizovaného distribútoru spoločnosti Toro a pripravte si nasledujúce informácie:

- Rozsah cieľovej aplikácie v litroch na hektár.
  - Cieľová rýchlosť vozidla v kilometroch za hodinu.
1. Dýzu priskrutkujte alebo zasuňte do objímky dýzy spolu s tesnením.
  2. Objímku dýzy zasuňte nad armatúru dýzy na hlave.
  3. Otáčaním v smere hodinových ručičiek zaistite dýzu vo vačkách na objímke.

4. Skontrolujte vejárovú časť dýzy.

Ďalšie informácie nájdete v *pokynoch na montáž* dodaných s dýzami.

## 18

## Montáž nádrže na čerstvú vodu


Diely potrebné na prevedenie tohto kroku:

1	Nádrž na čerstvú vodu
1	90° kĺb (¾-palcový závit)
1	90° hrdlo
1	Držiak nádrže na čerstvú vodu
4	Montážny popruh
4	Skrutka s hlavou s prírubou (5/16 x 5/8 palca)
10	Poistná matica s prírubou (5/16 palca)
1	Podperná rúra (nádrž na čerstvú vodu)
1	Poistná matica (5/16 palca)
1	Skrutka (5/16 x 1 palec)
2	Nasadzovacia skrutka (½ x 1-15/16 palca)
2	Skrutka (5/16 x 2-1/4 palca)
2	Podložka(5/16 palca)

### Prievnenie montážnej konzoly na nádrž na čerstvú vodu

1. Nádrž na čerstvú vodu prievnrite na držiak nádrže na čerstvú vodu pomocou 2 montážnych popruhov, 4 skrutiek s prírubou (5/16 x 5/8 palca) a 4 pojistných matíc s prírubou (5/16 palca), ako je znázornené na Obrázok 45.

**Poznámka:** Uistite sa, že sú kĺb a hrdlo zarovnané na strane nádrže so štítkom nádrže na čerstvú vodu.

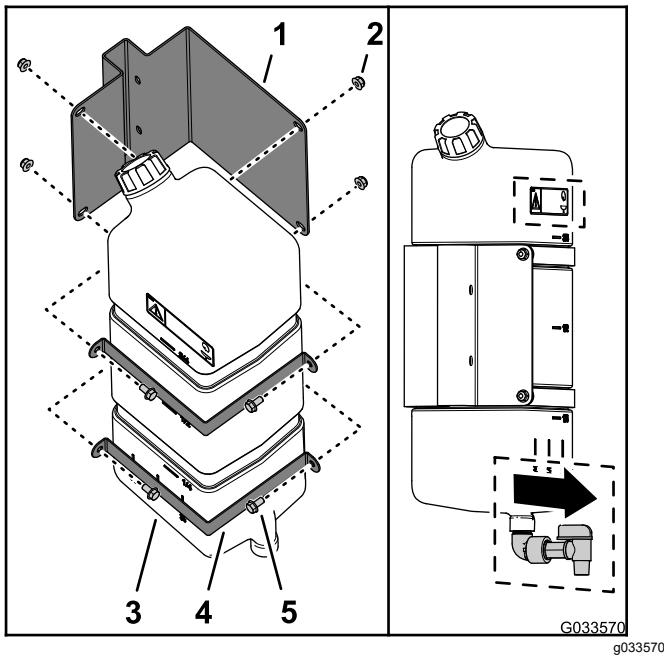


Obrázok 45

- |   |   |
|---|---|
| 1. Držiak nádrže na čerstvú vodu          | 4. Montážny popruh                                |
| 2. Poistná matica s prírubou (5/16 palca) | 5. Skrutka s hlavou s prírubou (5/16 x 5/8 palca) |
| 3. Nádrž na čerstvú vodu                  |   |

2. Skrutky a matice utiahnite momentom 20 až 25 N·m.

## Montáž podpernej rúry nádrže

- Zarovnajte podpernú rúru nádrže na čerstvú vodu s drážkou podpery nádrže ([Obrázok 46](#)).

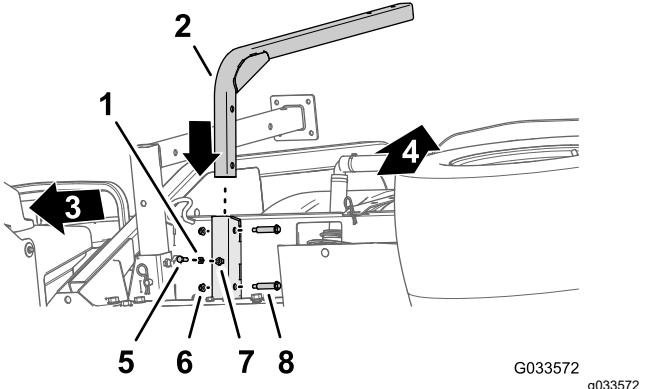

Obrázok 46


- |  |  |
|--|--|
| 1. Poistná matica (5/16 palca)           | 5. Skrutka (5/16 x 1 palec)                                    |
| 2. Podperná rúra (nádrž na čerstvú vodu) | 6. Poistná matica s prírubou (5/16 palca)                      |
| 3. Predná časť stroja                    | 7. Privarovaná matica (drážka podpery – nádrž na čerstvú vodu) |
| 4. Vrchná časť stroja                    | 8. Nasadzovacia skrutka (1/2 x 1-15/16 palca)                  |

- Zarovnajte otvory v podpernej rúre s otvormi v drážke ([Obrázok 46](#)).
- Zaistite rúru na drážke ([Obrázok 46](#)) pomocou 2 nasadzovacích skrutiek (1/2 x 1-15/16 palca) a 2 poistných matic s prírubou (5/16 palca).
- Skrutky a matice utiahnite momentom 20 až 25 N·m.
- Poistnú maticu (5/16 palca) zaskrutkujte do skrutky (5/16 x 1 palec), ako je znázornené na [Obrázok 46](#).
- Zaskrutkujte skrutku (5/16 x 1 palec) a poistnú maticu do privarovanej matice v spodnej časti drážky podpery nádrže a skrutku a poistnú maticu utiahnite rukou ([Obrázok 46](#)).

## Montáž nádrže

**Poznámka:** Postrekovač na trávniky Multi-Pro WM vyžaduje na vozidle Workman montáž 4-stĺpového ochranného zariadenia proti prevráteniu alebo kabíny.

- Zmontujte nádrž na čerstvú vodu a pripevnite ju na podpornú rúru pomocou 2 skrutiek (5/16 x 2-1/4 palca) a 2 poistných matíc s prírubou (5/16 palca), ako je znázornené na Obrázok 47.

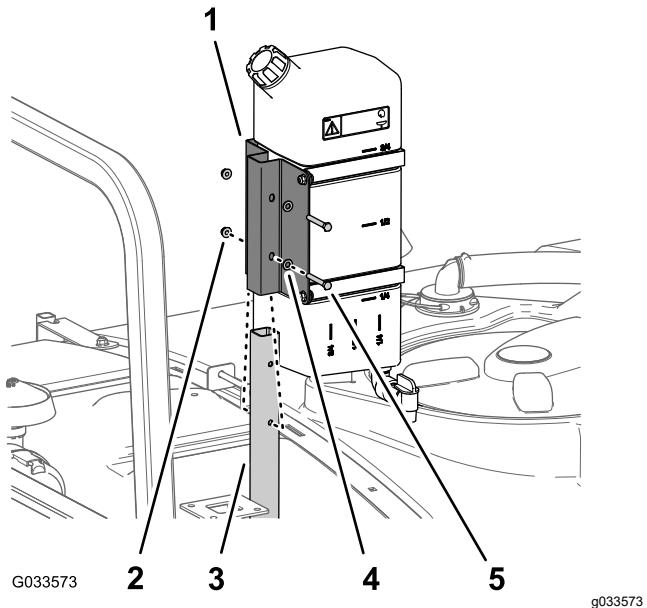

Obrázok 47

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| 1. Držiak nádrže na čerstvú vodu          | 4. Podložka (5/16 palca)        |
| 2. Poistná matica s prírubou (5/16 palca) | 5. Skrutka (5/16 x 2-1/4 palca) |
| 3. Podporná rúra (nádrž na čerstvú vodu)  |                                 |
- 
- Skrutky a matice utiahnite momentom 20 až 25 N·m.

# 19


## Montáž plniacej objímky s ochranou pred preplnením

Diely potrebné na prevedenie tohto kroku:

1	Zostava plniacej objímky
1	Skrutka s prírubou (5/16 x 3/4 palca)

### Postup

Zostavu plniacej objímky umiestnite nad otvor so závitmi v nádrži (Obrázok 48) a zaistite ju pomocou skrutky s prírubou (5/16 x 3/4 palca).

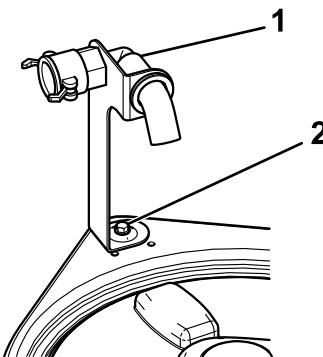

Obrázok 48

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. Zostava plniacej objímky | 2. Skrutka s prírubou (5/16 x 3/4 palca) |
|-----------------------------|--|
-

# 20

## Kontrola pružín sekčných závesov


Nie sú treba žiadne diely

### Postup

**Dôležité:** Používanie systému postrekovača s nesprávne stlačenými pružinami sekčných závesov by mohlo poškodiť zostavu rámu. Odmerajte pružiny a v prípade potreby pomocou poistnej maticy stlačte pružiny na 4 cm.

Postrekovač sa dodáva so sekčnými nadstavcami vyklopenými dopredu na zjednodušenie prepravy stroja. Pružiny sa vo výrobe úplne neuťahujú, aby bolo možné tieto sekcie umiestniť do prepravej polohy. Pred prevádzkou stroja sa musia pružiny nastaviť na správne stlačenie.

1. V prípade potreby vyberte súčasti balenia, ktoré zaistujú pravú a ľavú sekciu nadstavca počas prepravy.
2. Pri rozťahovaní do striekacej polohy sekcie podoprite.
3. Na sekčnom závese odmerajte mieru stlačenia vrchnej a spodnej pružiny, kým sú sekcie roztiahnuté ([Obrázok 49](#)).
  - A. Všetky pružiny musia byť stlačené na 4 cm.
  - B. Ak nejaká pružina presahuje 4 cm, stlačte ju pomocou poistnej maticy.

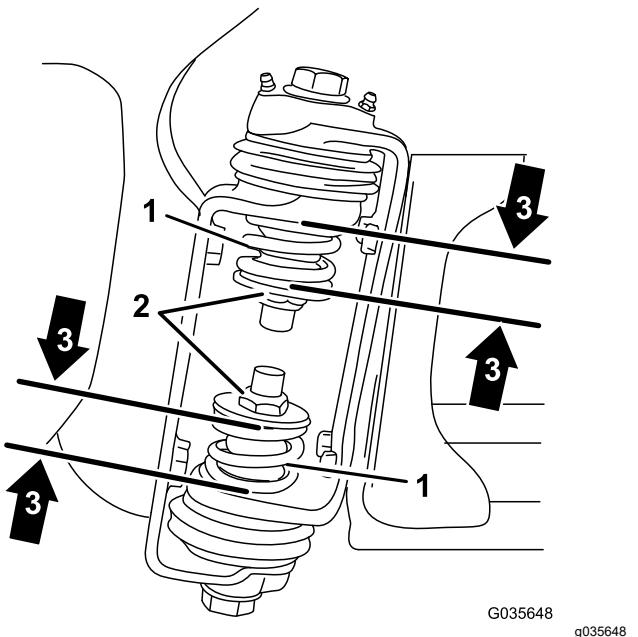

G035648  
g035648

Obrázok 49

1. Pružina sekčného závesu
  2. Poistná matica
  3. Rozmery stlačenej pružiny – 4 cm
- 
4. Tento postup zopakujte pre všetky pružiny na oboch sekčných závesoch.
  5. Sekcie presuňte do prepravej polohy X. Ďalšie informácie nájdete v časti [Umiestnenie sekcií postrekovača \(strana 63\)](#).

# 21


## Skladovanie stojanov (voliteľné)

Diely potrebné na prevedenie tohto kroku:

2	Predný stojan
2	Zadný stojan
4	Závlačka
2	Vidlicový čap (4-½ palca)
2	Vidlicový čap (3 palce)
2	Gombík

### Postup


1. Predné stojany zasuňte otočené naopak do rámu v blízkosti predných bodov zviazania ([Obrázok 50](#)).

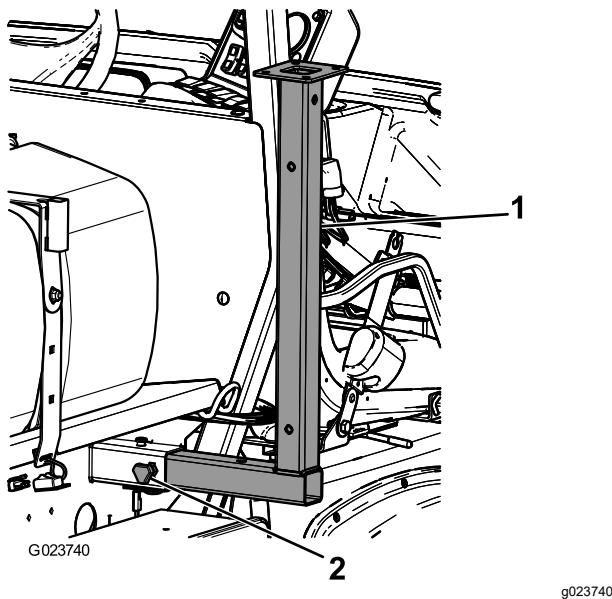

**Obrázok 50**

1. Predný stojan                    2. Gombík


2. Predné stojany zaistite 2 vidlicovými čapmi (3 palce) a 2 závlačkami cez stredný otvor na stojanoch.
3. Zadné stojany zasuňte zospodu nahor do rámu v blízkosti zadných bodov zviazania ([Obrázok 51](#)).

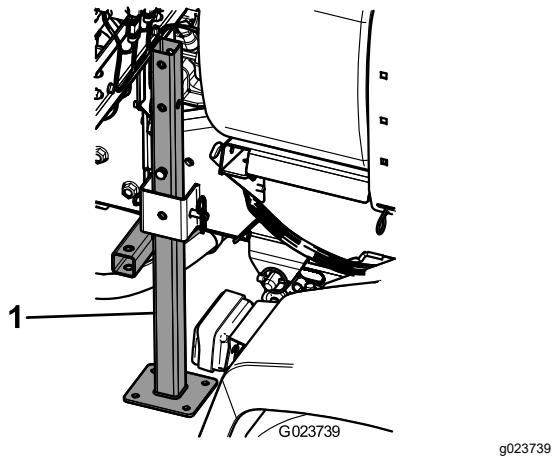

**Obrázok 51**

1. Zadný stojan
- 
4. Zadné stojany zaistite 4 vidlicovými čapmi (4-½ palca) a 4 závlačkami cez posledný otvor na stojanoch.

# Súčasti stroja

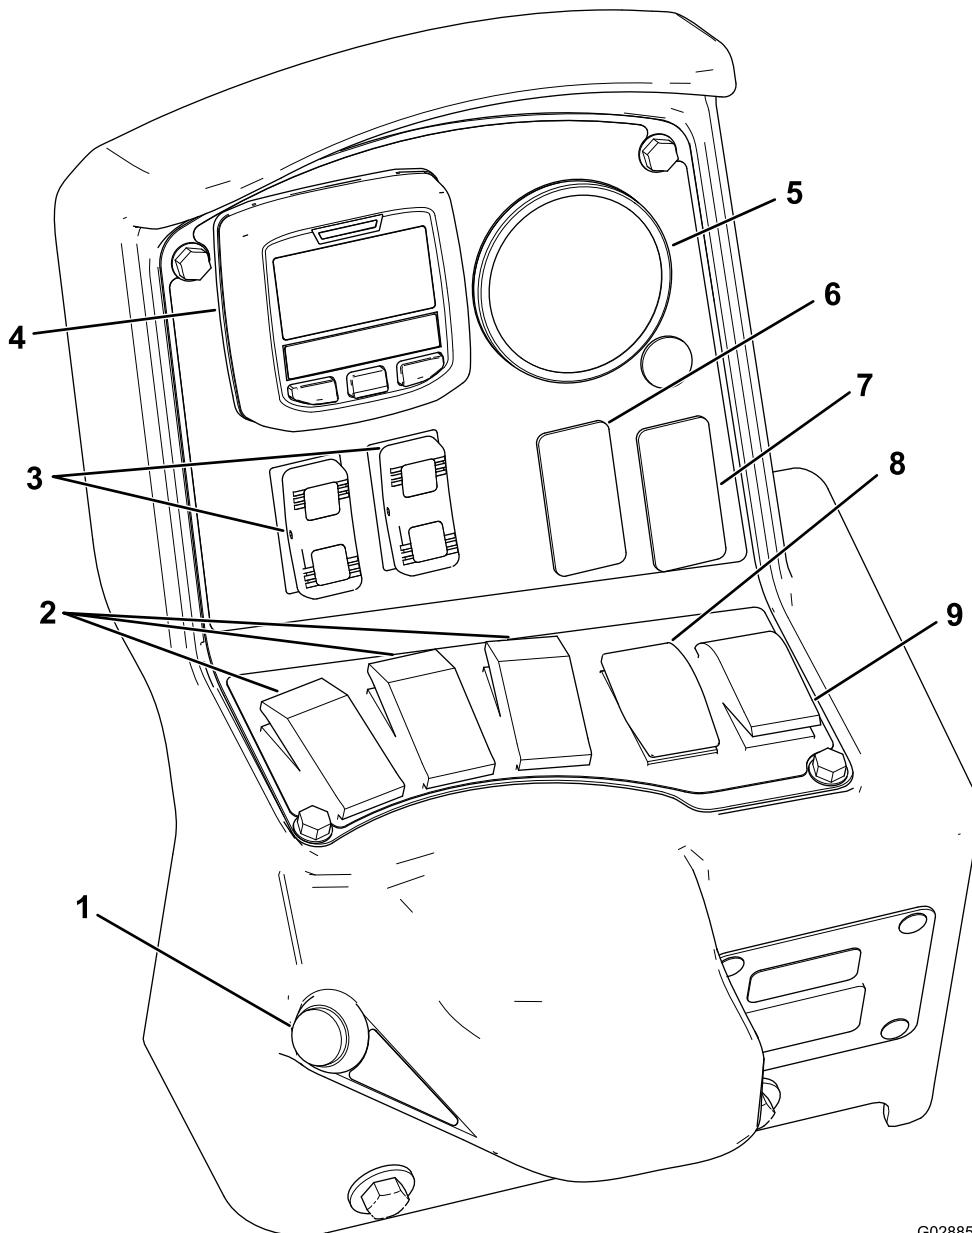

G028854

g028854

Obrázok 52

- |  |  |
|--|--|
| 1. Prepínač hlavnej sekcie                   | 6. Prepínač vypláchnutia (voliteľné)     |
| 2. Prepínače ľavej, strednej a pravej sekcie | 7. Prepínač akustického rámu (voliteľné) |
| 3. Prepínače zdvívania sekcie rámu           | 8. Prepínač rozsahu aplikácie            |
| 4. Informačné centrum                        | 9. Prepínač miešania                     |
| 5. Tlakomer                                  |  |

## Ovládacie prvky

### Displej LCD informačného centra

Na displeji LCD informačného centra sa zobrazujú informácie o stroji a batérii, napríklad o aktuálnom stave nabítia batérie, rýchlosťi, diagnostické

informácie a ďalšie (Obrázok 52). Ďalšie informácie nájdete v časti [Používanie informačného centra \(strana 41\)](#).

## Prepínač hlavnej sekcie

Prepínač hlavnej sekcie (Obrázok 52) sa nachádza na strane konzoly a napravo od sedadla operátora. Umožňuje spustiť alebo zastaviť prevádzku postrekovača. Stlačením prepínača sa systém postrekovača aktivuje alebo deaktivuje.

## Prepínače ľavej, strednej a pravej sekcie

Prepínače ľavej, strednej a pravej sekcie sa nachádzajú na ovládacom paneli (Obrázok 52). Prepnutím jednotlivých prepínačov dopredu zapnete príslušnú sekciu a prepnutím dozadu ich vypnete. Keď je konkrétny prepínač zapnutý, rozsvieti sa indikátor na ňom. Tieto prepínače ovplyvňujú systém postrekovača len vtedy, keď je zapnutý prepínač hlavnej sekcie.

## Prepínač rozsahu aplikácie

Prepínač rozsahu aplikácie sa nachádza vľavo na ovládacom paneli (Obrázok 52). Stlačením a podržaním prepínača dopredu zvýšite rozsah aplikácie systému postrekovača a stlačením a podržaním dozadu rozsah aplikácie znížite.


## Prepínače zdvíhania sekcie rámu

Prepínače zdvíhania sekcie rámu sa nachádzajú na ovládacom paneli a slúžia na zdvíhanie vonkajších sekcií rámu.

## Prepínač režimu postrekovača (model HDX-Auto)

Prepínač režimu postrekovača slúži na výber z nasledujúcich metód postreku:

- Manuálny režim používajte, keď chcete manuálne ovládať rozsah aplikácie postrekovača.
- Automatický režim používajte, keď chcete, aby rozsah aplikácie postrekovača ovládal počítač na základe nastavenia zadaného v informačnom centre.

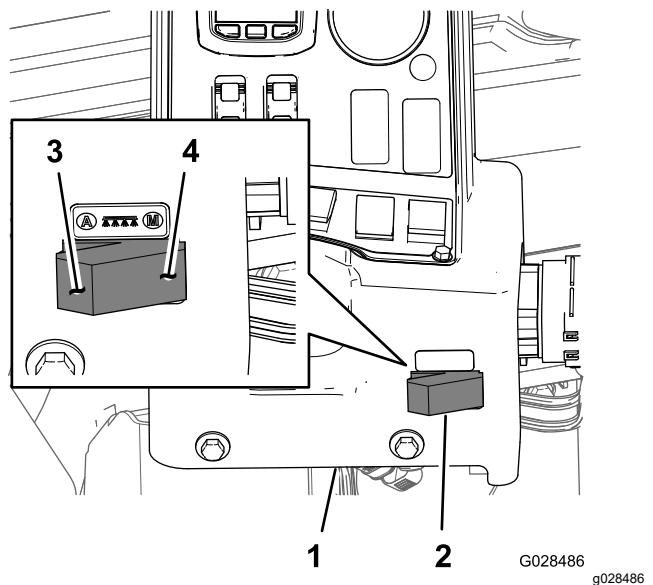


Obrázok 53

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1. Konzola informačného centra  | 3. Automatický režim (poloha prepínača režimu postrekovača) |
| 2. Prepínač režimu postrekovača | 4. Manuálny režim (poloha prepínača režimu postrekovača)    |

## Regulačný ventil (ovládanie rozsahu)

Regulačný ventil sa nachádza za nádržou (Obrázok 54). Regulačný ventil ovláda objem kvapaliny privádzanej do sekčných ventilov alebo rozsah spätného toku do nádrže.

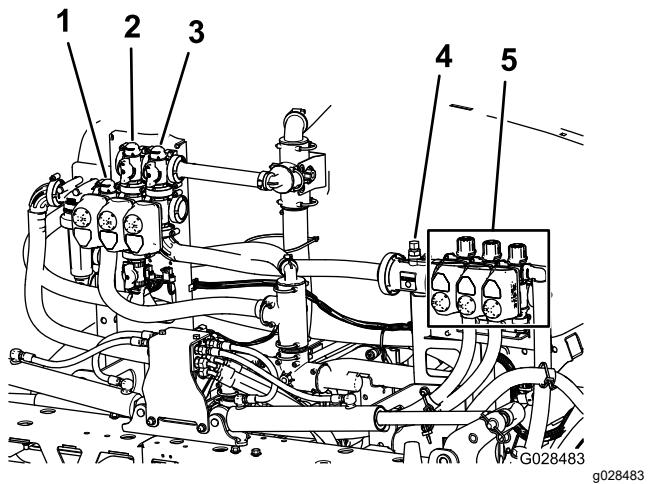

Obrázok 54

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1. Regulačný ventil (ovládanie rozsahu) | 4. Prietokomer    |
| 2. Premiešavací ventil                  | 5. Sekčné ventily |
| 3. Ventil hlavného rámu                 |                   |

# Prietokomer


Prietokomer meria prietok kvapaliny privádzanej do sekčných ventilov rámu (Obrázok 54).

## Sekčné ventily

Pomocou sekčných ventilov rámu môžete zapínať alebo vypínať tlak postreku v striekacích dýzach v ľavej, strednej a pravej sekcií rámu (Obrázok 54).

## Sekčné obtokové ventily

Sekčné obtokové ventily rámu (Obrázok 55) po vypnutí sekcie rámu presmerúvajú prietok z rámu do nádrže. Tieto ventily môžete nastaviť tak, aby sa zaručilo zachovanie konštantného tlaku v ráme bez ohľadu na kombináciu používaných rámov. Pozrite si časť [Kalibrácia sekčných obtokových ventilov \(strana 57\)](#).

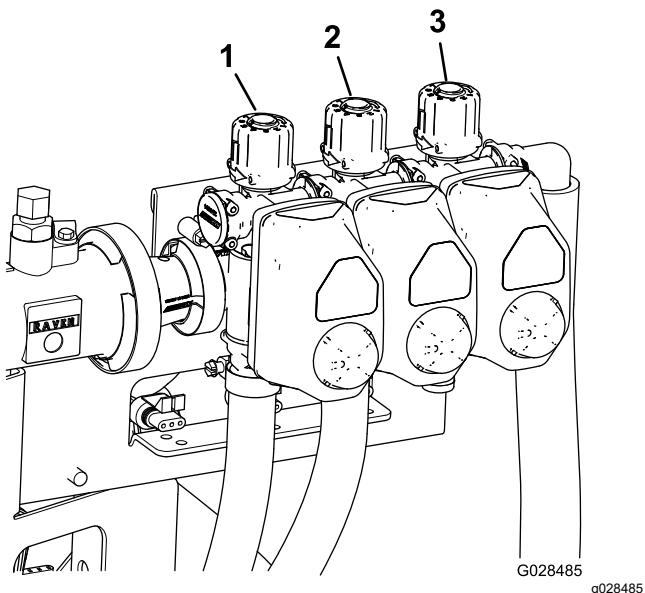


Obrázok 55

- |  |  |
|--|--|
| 1. Sekčný obtokový ventil ľavého rámu    | 3. Sekčný obtokový ventil pravého rámu |
| 2. Sekčný obtokový ventil stredného rámu |  |

## Premiešavací škrtiaci ventil

Tento ventil sa nachádza na ľavej zadnej strane nádrže (Obrázok 56). Otočením gombíka na ventile do polohy 6. hodiny zapnete miešanie nádrže a otočením do polohy 8. hodiny miešanie nádrže vypnete.

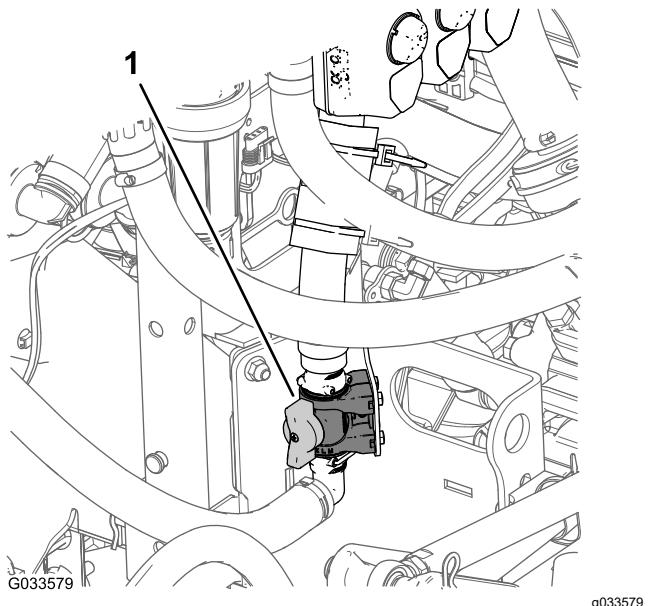

Obrázok 56

1. Regulačný premiešavací ventil


**Poznámka:** Modely série HD s manuálnou prevodovkou – ak má miešanie fungovať, pomocný hriadeľ a spojka musia byť aktivované a motor musí bežať na vyššie ako voľnoběžné otáčky. Ak zastavíte postrekovač a potrebujete rozmiešať obsah nádrže, páčku rozsahu presuňte do polohy NEUTRAL (Neutrál), pustite spojku, zatiahnite parkovaciu brzdu a nastavte ručnú škrtiacu klapku (ak je súčasťou výbavy).

## Čerpadlo postrekovača

Čerpadlo postrekovača sa nachádza v zadnej časti stroja (Obrázok 57).

Čerpadlo postrekovača môžete ovládať takto:

- **Model série HD s manuálnou prevodovkou** – na strednej konzole stroja presuňte páčku pomocného hriadeľa do polohy ENGAGE (Aktivovať), čím spusťte čerpadlo. Presunutím páčky pomocného hriadeľa do polohy DISENGAGE (Deaktivovať) čerpadlo zastavíte. Pozrite si [používateľskú príručku](#) k úžitkovému vozidlu HDX-Auto.
- **Model HDX-Auto** – na paneli naľavo od stĺpika volantu prepnite kolískový spínač vysokoprietokového hydraulického systému nahor do polohy ON (Zap.), čím spusťte čerpadlo postrekovača (indikátor kolískového spínača sa rozsvieti). Ak chcete čerpadlo postrekovača vypnúť, prepnite kolískový spínač nadol do polohy OFF (Vyp.). Pozrite si [pokyny na montáž vysokoprietokovej hydraulickej súpravy](#) (indikátor kolískového spínača zhasne).

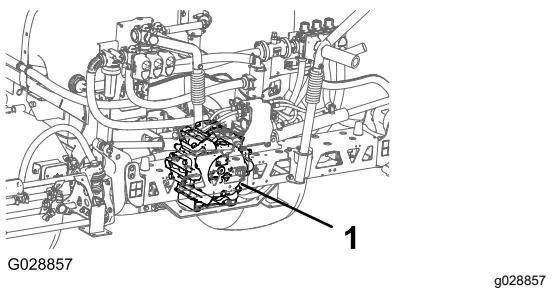

Obrázok 57

1. Čerpadlo postrekovača

## Technické údaje

**Poznámka:** Parametre a dizajn sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Hmotnosť základne systému postrekovača (nezahrňa hmotnosť vozidla)	424 kg
Objem nádrže	757 l
Celková dĺžka vozidla so štandardným systémom postrekovača	422 cm
Celková výška vozidla so štandardným systémom postrekovača po vrchnú časť nádrže	147 cm
Celková výška vozidla so štandardným systémom postrekovača a rámami zloženými v tvare písmena X	234 cm
Celková šírka vozidla so štandardným systémom postrekovača a rámami zloženými v tvare písmena X	175 cm

## Nadstavce/príslušenstvo

K dispozícii je celý rad schválených nadstavcov a príslušenstva značky Toro na použitie so strojom pre posilnenie a rozšírenie jeho možností. Obráťte sa na autorizovaného distribútoru spoločnosti Toro.

Ak chcete zaručiť optimálny výkon a zachovať platnosť bezpečnostnej certifikácie stroja, používajte len originálne náhradné diely a príslušenstvo značky Toro. Náhradné diely a príslušenstvo od iných výrobcov by mohlo byť nebezpečné a pri jeho použití by mohla skončiť platnosť záruky na produkt.

# Obsluha

**Poznámka:** Určite ľavú a pravú stranu stroja pri normálnej prevádzkovej polohe.

**Poznámka:** Ak potrebujete vozidlo prepraviť na prívese s namontovaným postrekovačom, uistite sa, či sú rámy zviazané a zabezpečené.

## Pred prevádzkou

### Bezpečnosť pred prevádzkou

Pre postrekovače Multi Pro® WM vložte časť Bezpečnosť pred prevádzkou – ID000-428-671

### Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Pred opustením stroj zaparkujte na rovnom povrchu, zatiahnite parkovaciu brzdu, vypnite motor, vyberte kľúč a počkajte, kým sa všetky časti neprestanú pohybovať.
- Nikdy nedovoľte, aby stroj obsluhovali alebo servis vykonávali deti alebo nevyškolené osoby. Miestne predpisy môžu obmedzovať vek obsluhy. Majiteľ zodpovedá za školenie všetkých operátorov a mechanikov.
- Oboznámte sa s bezpečnou prevádzkou zariadenia, používateľskými ovládačmi a bezpečnostnými označeniami.
- Naučte sa, ako sa stroj rýchlo zastavuje a ako sa rýchlo vypína motor.
- Skontrolujte, či sú pripojené a správne fungujú ovládacie prvky vyžadujúce prítomnosť operátora, bezpečnostné spínače a štíty. Ak nefungujú správne, stroj nepoužívajte.
- Ak stroj nefunguje správne alebo je poškodený, nepoužívajte ho. Pred prevádzkou stroja alebo nadstavca problém vyriešte.
- Uistite sa, že sú oblasti operátora a spolujsazca čisté a bez zvyškov chemických látok a nahromadených nečistôt.
- Pred natlakovaním systému skontrolujte, či sú všetky konektory potrubia kvapaliny pevne utiahnuté a či sú všetky hadice v dobrom stave.

### Bezpečnosť pri používaní chemických látok

Chemické látky používané v systéme postrekovača môžu byť nebezpečné a toxické pre vás, okolostojace osoby a zvieratá a môžu poškodiť rastliny, pôdu a ďalší majetok.

Ak budete používať viac ako jednu chemickú látku, prečítajte si informácie ku každej z nich. Ak tieto informácie nemáte k dispozícii, odmietnite postrekovač používať alebo na ňom pracovať.

Pred prácou na systéme postrekovača sa uistite, že je neutralizovaný a trikrát vypláchnutý podľa odporúčaní výrobcov chemických látok a že ste 3-krát spustili cyklus všetkých ventilov.


Overte, či máte poruke dostatočný prívod čistej vody a mydla, a ihneď vymyte všetky chemické látky, s ktorými sa dostanete do kontaktu.

- Pozorne si prečítajte štítky s výstrahou týkajúcou sa chemických látok a karty bezpečnostných údajov materiálu pre všetky používané chemické látky, dodržiavajte ich a chráňte sa v súlade s odporúčaniami výrobcu chemických látok.
- Pri používaní chemických látok si vždy chráňte telo. Pred kontaktom s chemickými látkami sa chráňte príslušnými osobnými ochrannými prostriedkami, ako sú napríklad:
  - bezpečnostné okuliare alebo tvárový štít,
  - chemický oblek,
  - respirátor alebo maska s filtrom,
  - rukavice odolné voči pôsobeniu chemických látok,
  - gumené čižmy alebo iná pevná obuv,
  - čisté náhradné oblečenie, mydlo a jednorazové utierky na očistenie.
- Pred používaním chemických látok alebo manipuláciou s nimi absolvujte vhodné školenie.
- Na danú úlohu používajte správnu chemickú látku.
- Dodržiavajte pokyny výrobcu chemickej látky, aby ste ju aplikovali bezpečne. Neprekračujte odporúčaný tlak pri aplikácii systému.
- Stroj nenapíňajte, nekalibrujte ani nečistite, keď sa v danej oblasti nachádzajú ľudia, zvlášť deti, a zvieratá.
- S chemickými látkami manipulujte v dobre vetranom priestore.
- Zvlášť pri plnení nádrže postrekovača majte poruke čistú vodu.
- Pri práci v blízkosti chemických látok nejedzte, nepiete ani nefajčíte.
- Striekacie dýzy nečistite prefukovaním ani vkladaním do úst.
- Čo najskôr po práci s chemickými látkami si umyte ruky a ďalšie miesta, ktoré s nimi prišli do kontaktu.
- Chemické látky uschovávajte v pôvodných baleniach a skladujte ich na bezpečnom mieste.
- Nepoužité chemické látky a nádoby s chemickými látkami likvidujte správne v súlade s pokynmi výrobcu chemických látok a miestnymi zákonmi.

- Chemické látky a výparы sú nebezpečné. Nikdy nevstupujte do nádrže ani nad otvor či do otvoru nádrže neumiestňujte hlavu.
- Dodržiavajte všetky miestne, štátne a federálne nariadenia týkajúce sa nanášania alebo striekania chemických látok.

## Používanie informačného centra

Na displeji LCD informačného centra sa zobrazujú informácie o stroji, napríklad prevádzkový stav, rôzne diagnostické a iné informácie o stroji (Obrázok 58). Informačné centrum má úvodnú obrazovku a hlavnú informačnú obrazovku. Stlačením ľubovoľného tlačidla informačného centra a výberom príslušnej šípky môžete kedykoľvek prepínať medzi úvodnou obrazovkou a hlavnou informačnou obrazovkou.

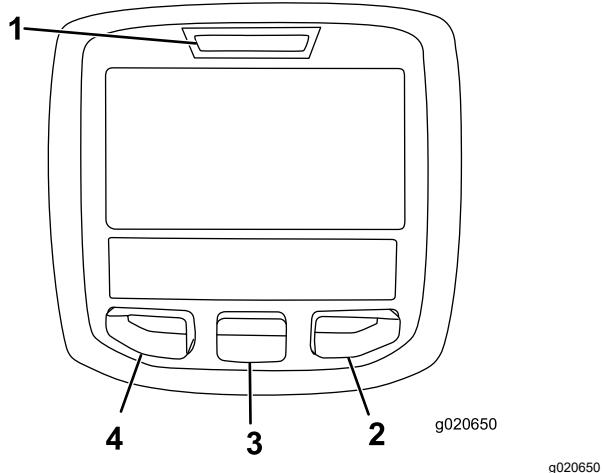

Obrázok 58

- |                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| 1. Indikátor      | 3. Stredné tlačidlo |
| 2. Pravé tlačidlo | 4. Ľavé tlačidlo    |


- Ľavé tlačidlo, prístup k ponuke/tlačidlo Späť – stlačením tohto tlačidla získate prístup k ponukám informačného centra. Môžete ho tiež používať na zatvorenie ľubovoľnej aktuálne používanej ponuky.
- Stredné tlačidlo – pomocou tohto tlačidla sa môžete v ponukách posúvať nadol.
- Pravé tlačidlo – pomocou tohto tlačidla môžete otvoriť ponuku a šípka doprava označuje dodatočný obsah.

**Poznámka:** Funkcia jednotlivých tlačidiel sa môže meniť v závislosti od toho, ktorá funkcia je danej chvíli aktívna. Na displeji LCD sa nad každým tlačidlom zobrazuje ikona signalizujúca jej aktuálnu funkciu.

## Spustenie informačného centra

1. Vložte kľúč do štartovacieho spínača a otočte ho do polohy ON (Zap.).


**Poznámka:** Informačné centrum sa rozsvieti a zobrazí sa obrazovka spustenia (Obrázok 59).

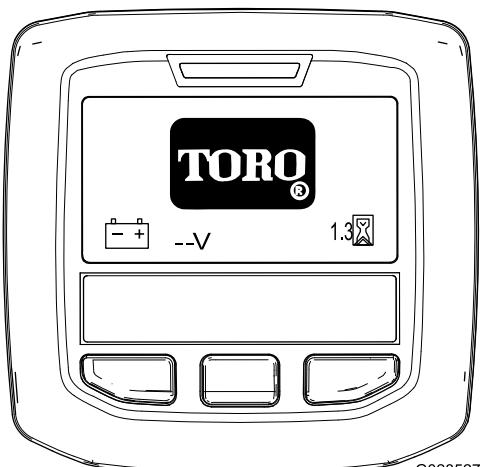

Obrázok 59

g028527


- Približne po 15 sekundách sa zobrazí domovská obrazovka. Stlačením stredného tlačidla výberu sa zobrazí kontext informácií (Obrázok 60).

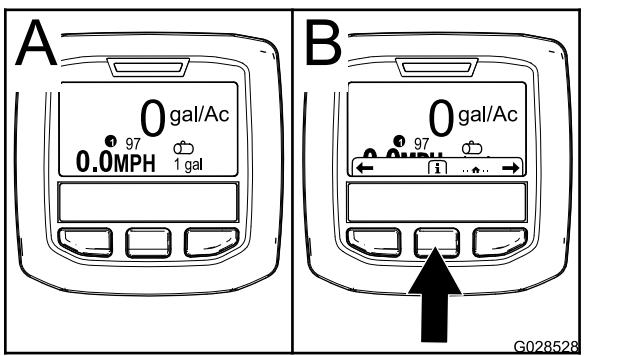

Obrázok 60

g028528

- Opäťovným stlačením stredného tlačidla výberu prejdete do hlavnej ponuky.
- Pravé tlačidlo výberu: **Celková striekaná oblast** (Obrázok 61A)
- Pravé tlačidlo výberu: **Rozsah aplikácie** (Obrázok 61B)
- Ľavé tlačidlo výberu: **Vedľajšia striekaná oblast** (Obrázok 61C)
- Ľavé tlačidlo výberu: **Objem nádrže** (Obrázok 61D)

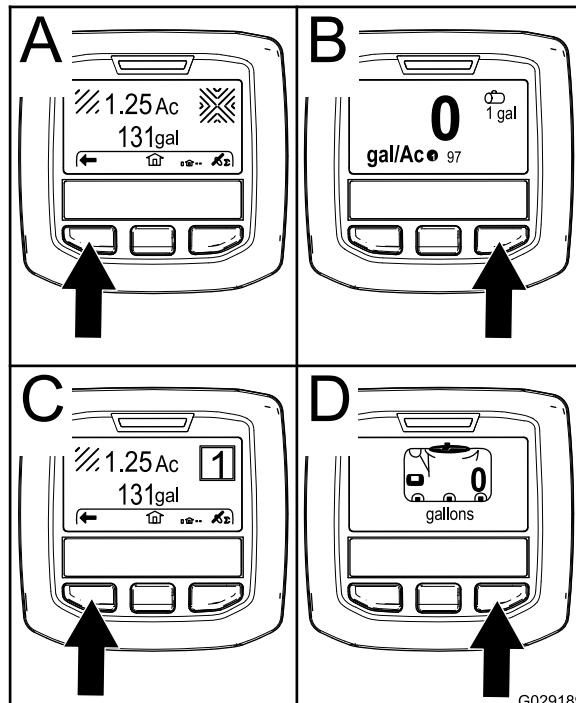

Obrázok 61

g029189

**Poznámka:** Otočením štartovacieho spínača do polohy START (Štart) a naštartovaním motora budú hodnoty zobrazené na displeji informačného centra zodpovedať údajom o spustenom stroji.

## Prístup k ponuke Nastavenia


- Spusťte informačné centrum. Pozrite si časť [Spustenie informačného centra \(strana 41\)](#).

**Poznámka:** Zobrazí sa domovská obrazovka.

- Stlačením stredného tlačidla výberu sa zobrazí kontext informácií.

**Poznámka:** Zobrazí sa ikona kontextu informácií.

- Stlačením stredného tlačidla výberu sa otvorí hlavná ponuka (Obrázok 62).

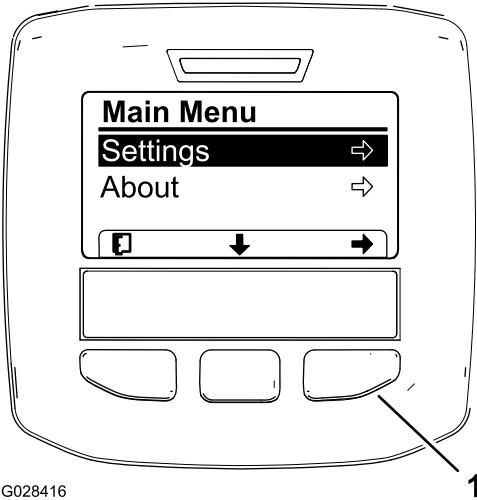

G028416

1

Obrázok 62

Ďalšie možnosti pre model HDX-Auto sa nezobrazujú.

1. Pravé tlačidlo výberu (vyberte kontext)
  
4. Stlačením pravého tlačidla výberu sa zobrazia podponuky ponuky Nastavenia.


**Poznámka:** Zobrazí sa hlavná ponuka s vybratou možnosťou Nastavenia.

**Poznámka:** Stlačením stredného tlačidla výberu (tlačidla pod ikonou so šípkou nadol na displeji) presuniete vybratú možnosť nadol.

## Zmena merných jednotiek (imperiálne a metrické)

1. Otvorte ponuku Nastavenia. Pozrite si časť [Prístup k ponuke Nastavenia \(strana 42\)](#).
2. Ak chcete zmeniť mernú jednotku, stlačte pravé tlačidlo výberu a zmeňte uvedené merné jednotky ([Obrázok 63](#)).
  - **English (Imperiálne):** míle za hodinu, galóny a akre
  - **Turf (Trávnik):** míle za hodinu, galóny a 1000 stôp<sup>2</sup>
  - **SI (metric) (Metrické):** kilometre za hodinu, litre, hektáre

**Poznámka:** Na displeji sa prepínajú imperiálne jednotky, jednotky pre trávnik a metrické jednotky.

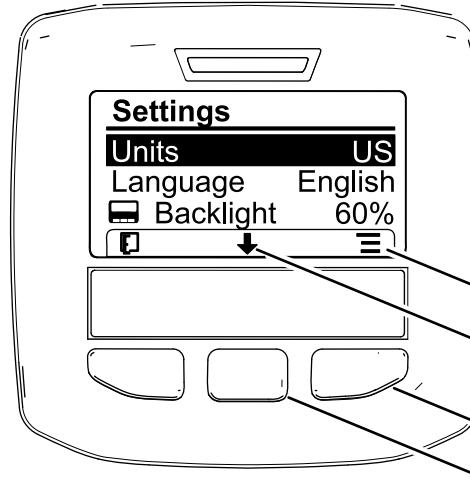

G028519

1  
2  
3  
4

Obrázok 63

1. Zoznam možností (ikona)
2. Posunutie nadol (ikona)
3. Pravé tlačidlo výberu (kontext zoznamu)
4. Stredné tlačidlo výberu (kontext posunutia)

**Poznámka:** Stlačením ľavého tlačidla výberu sa váš výber uloží, zatvoríte ponuku Nastavenia a vráťte sa do hlavnej ponuky.

3. Ak chcete zmeniť jazyk používaný na displeji, stlačením stredného tlačidla výberu (tlačidla pod šípkou nadol na displeji) presuniete vybratú možnosť na položku Language (Jazyk) ([Obrázok 63](#)).
4. Stlačením pravého tlačidla výberu (tlačidla pod ikonou zoznamu na displeji) zvýrazníte v zozname jazyk použitý na displeji ([Obrázok 63](#)).


**Poznámka:** K dispozícii sú tieto jazyky: English (Angličtina), Spanish (Španielčina), French (Francúzština), German (Nemčina), Portuguese (Portugalčina), Danish (Dánčina), Netherlands (Dutch) (Holandčina), Finnish (Fínčina), Italian (Taliančina), Norwegian (Nórčina) a Swedish (Švédčina).

5. Stlačením ľavého tlačidla výberu sa váš výber uloží, zatvoríte ponuku Nastavenia a vráťte sa do hlavnej ponuky ([Obrázok 62](#)).
6. Stlačením ľavého tlačidla výberu sa vráťte na domovskú obrazovku ([Obrázok 63](#)).

## Nastavenie úrovne podsvietenia a kontrastu displeja

1. Otvorte ponuku Nastavenia. Pozrite si časť [Prístup k ponuke Nastavenia \(strana 42\)](#).
2. Ak chcete nastaviť úroveň podsvietenia displeja, stlačením stredného tlačidla výberu (tlačidla pod ikonou so šípkou nadol na displeji) presuniete

vybratú možnosť na nastavenie Backlight (Podsvietenie) (Obrázok 64).

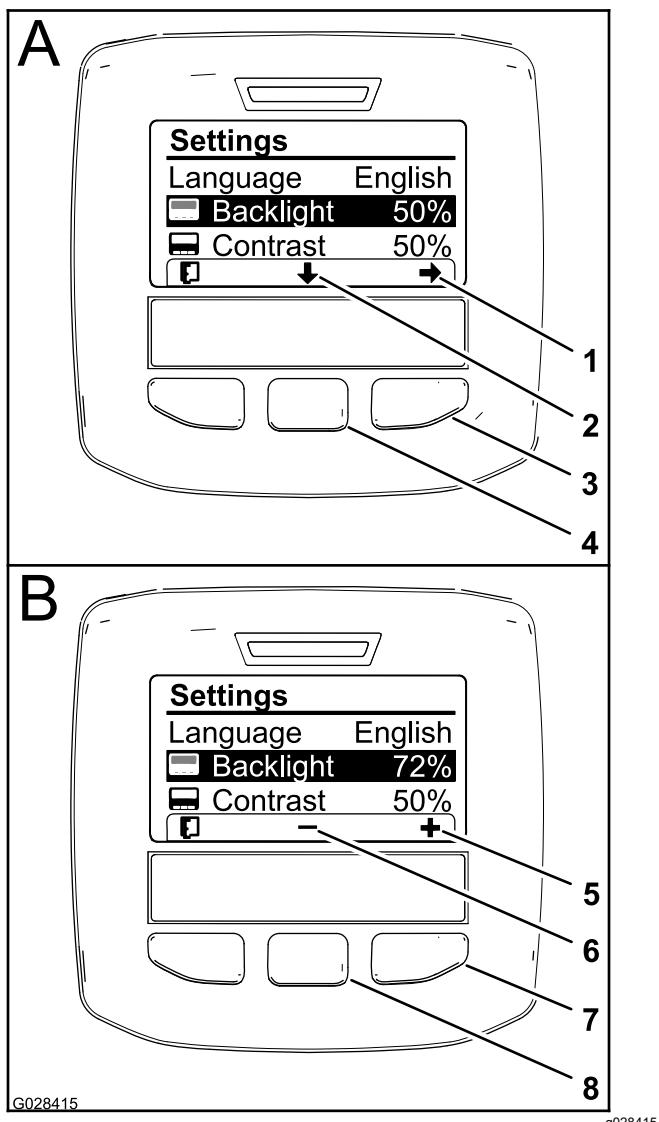

- Obrázok 64**
1. Šípka výberu (ikona)
  2. Posunutie nadol (ikona)
  3. Pravé tlačidlo výberu (vyberte kontext)
  4. Stredné tlačidlo výberu (kontext posunutia)
  5. Zvýšenie hodnoty (ikona)
  6. Zníženie hodnoty (ikona)
  7. Pravé tlačidlo výberu (kontext zvýšenia hodnoty)
  8. Stredné tlačidlo výberu (kontext zníženia hodnoty)

3. Stlačením pravého tlačidla výberu sa zobrazí kontext nastavenia hodnoty (Obrázok 64).

**Poznámka:** Na displeji sa nad stredným tlačidlom výberu zobrazí ikona (—) a nad pravým tlačidlom výberu ikona (+).

4. Pomocou stredného a pravého tlačidla výberu zmenťte úroveň jasu displeja (Obrázok 64).

**Poznámka:** Keď zmeníte hodnotu jasu, displej sa zmení na vybratú úroveň jasu.

5. Stlačením ľavého tlačidla výberu (tlačidla pod ikonou zoznamu na displeji) uloží svoj výber, zatvoríte ponuku Backlight (Podsvietenie) a vráťte sa do ponuky Nastavenia (Obrázok 64).
6. Ak chcete nastaviť úroveň kontrastu displeja, stlačením stredného tlačidla výberu (tlačidla pod ikonou so šípkou nadol na displeji) presuniete vybratú možnosť na nastavenie Contrast (Kontrast) (Obrázok 64).
7. Stlačením pravého tlačidla výberu sa zobrazí kontext nastavenia hodnoty (Obrázok 64).
8. Stlačením ľavého tlačidla výberu (tlačidla pod ikonou zoznamu na displeji) uloží svoj výber, zatvoríte ponuku Contrast (Kontrast) a vráťte sa do ponuky Nastavenia (Obrázok 64).
9. Stlačením ľavého tlačidla výberu zatvoríte ponuku Nastavenia a vráťte sa do hlavnej ponuky (Obrázok 62 a Obrázok 64).
10. Stlačením ľavého tlačidla výberu sa vráťte na domovskú obrazovku (Obrázok 64).

## Ikony informačného centra

### Popisy ikon

	Ikona informácií
	Ďalšie
	Predchádzajúce
	Posunutie nadol
	Enter
	Zmena ďalšej hodnoty v zozname
	Zvýšenie
	Zníženie
	Aktívna obrazovka
	Neaktívna obrazovka
	Prechod na domovskú obrazovku

## Popisy ikon (cont'd.)

	Aktívna domovská obrazovka
	Uloženie hodnoty
	Zatvorenie ponuky
	Hodinové počítadlo
	Zadaný nesprávny kód PIN
	Kontrola zadaného kódu PIN/overenie kalibrácie
	Zapnutý hlavný rám/vypnutý rám postrekovača
	Zapnutý hlavný rám/zapnutý rám postrekovača
	Plná nádrž postrekovača
	Hladina v nádrži postrekovača do polovice
	Takmer prázdna nádrž postrekovača
	Prázdná nádrž postrekovača
	Jednotky trávnika (1000 štvorcových stôp) alebo
	Striekaná oblasť
	Striekaný objem
	Nastavenie objemu nádrže
	Domovská obrazovka
	Vyčistenie aktívnej oblasti
	Vyčistenie všetkých oblastí

## Popisy ikon (cont'd.)

	Nastavenie číslice
	Výber ďalšej oblasti na akumuláciu
	Rozsah aplikácie 1
	Rozsah aplikácie 2
	Zvýšenie rozsahu

## Používanie ponúk


Ak chcete získať prístup k nastaveniam kalibrácie v systéme ponúk informačného centra, na hlavnej obrazovke stlačte tlačidlo prístupu k ponukám. Vráťte sa tak do hlavnej ponuky. V nasledujúcich tabuľkách nájdete prehľad možností dostupných v ponukách:

Kalibrácia	
Položka ponuky	Popis
Test Speed (Skúšobná rýchlosť)	V tejto ponuke sa nastavuje skúšobná rýchlosť na kalibráciu.
Flow Calibration (Kalibrácia prietokom)er.	V tejto ponuke sa kalibruje prietokomer.
Speed Calibration (Kalibrácia rýchlosť)	V tejto ponuke sa kalibruje snímač rýchlosťi.

## Výber programu postrekovača

### Model HDX-Auto



## Prepnutie medzi manuálnym a automatickým režimom

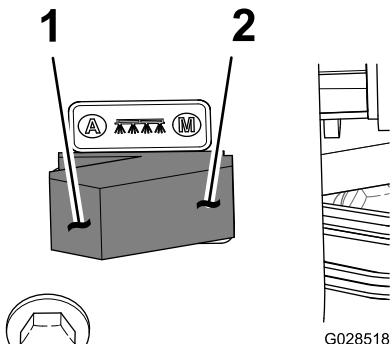

Obrázok 65

- 1. Automatický režim (poloha prepínača)
- 2. Manuálny režim (poloha prepínača)

## Prepínanie medzi nastaveniami programu postrekovača

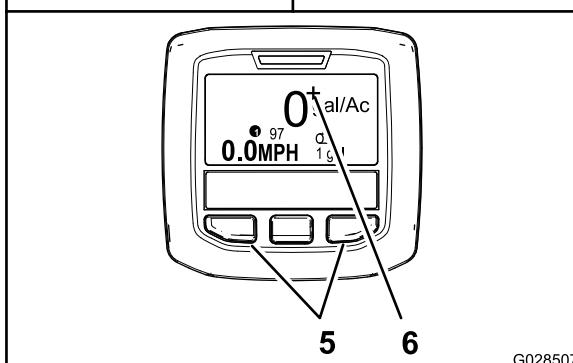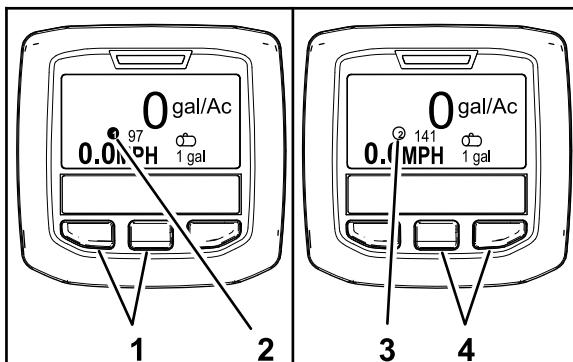

Obrázok 66

- |   |  |
|---|--|
| 1. Ľavé a stredné tlačidlo výberu – výber rozsahu aplikácie 1 | 4. Stredné a pravé tlačidlo výberu – výber rozsahu aplikácie 2     |
| 2. Ikona – rozsah aplikácie 1                                 | 5. Ľavé a pravé tlačidlo výberu – výber zvýšenia rozsahu aplikácie |
| 3. Ikona – rozsah aplikácie 2                                 | 6. Ikona – zvýšenie rozsahu aplikácie                              |

- Ak chcete vybrať rozsah aplikácie 1, stlačte 2 ľavé tlačidlá informačného centra ([Obrázok 66](#)).

**Poznámka:** Zobrazí sa ikona ①.

- Ak chcete vybrať rozsah aplikácie 2 (zosah aplikácie), stlačte 2 pravé tlačidlá ([Obrázok 66](#)).

**Poznámka:** Zobrazí sa ikona ②.

- Ak chcete dočasne použiť zvýšený rozsah aplikácie, stlačte a podržte 2 vonkajšie tlačidlá ([Obrázok 66](#)).

**Poznámka:** Zobrazí sa ikona +.

**Poznámka:** Zvýšenie rozsahu aplikácie predstavuje dodatočné percento nad aktívny program (1 alebo 2) rozsahu aplikácie. Stlačením a podržaním tlačidiel použijete zvýšený rozsah aplikácie a uvoľnením tlačidiel zvýšený rozsah zastavíte.


# Programovanie rozsahu aplikácie a zvýšenia rozsahu aplikácie

Model HDX-Auto

## Programovanie rozsahu aplikácie 1 a 2

1. Na domovskej obrazovke stlačením stredného tlačidla výberu prejdite do hlavnej ponuky.
2. V prípade potreby stlačením stredného tlačidla výberu zvýraznite príslušný rozsah aplikácie pre program 1 postrekovača (Obrázok 67).

**Poznámka:** Ikona rozsahu aplikácie 1 postrekovača vyzerá ako číslica 1 v krúžku napravo od terčíka.

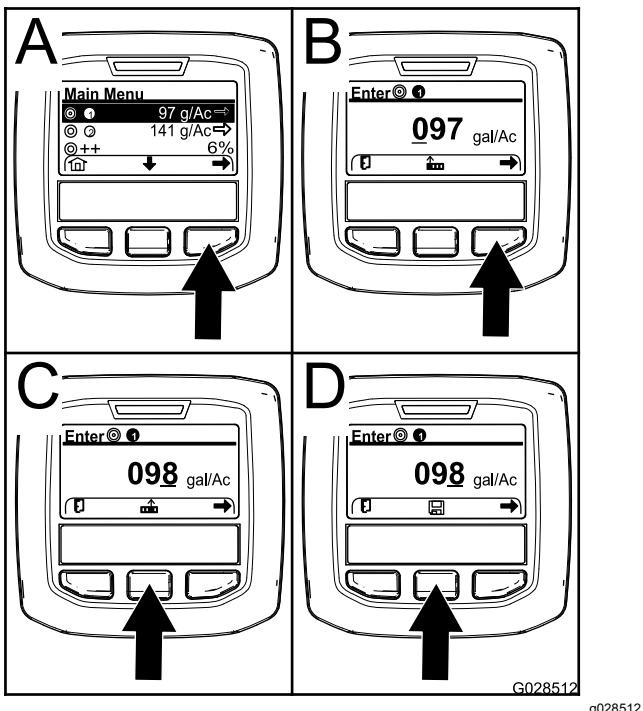

3. Stlačením pravého tlačidla výberu vyberiete program 1 postrekovača (Obrázok 67A).
4. Číselnú hodnotu nastavíte stlačením nasledujúcich tlačidiel výberu:
  - Stlačením pravého tlačidla výberu (Obrázok 67B) presuňte kurzor na ďalšiu číselnú pozíciu vpravo.
  - Stlačením stredného tlačidla výberu (Obrázok 67C) zvýšite číselnú hodnotu (0 až 9).
5. Po nastavení hodnoty úplne vpravo stlačte pravé tlačidlo výberu.
- Poznámka:** Nad stredným tlačidlom výberu sa zobrazí ikona uloženia (Obrázok 67D).
6. Stlačením stredného tlačidla výberu (Obrázok 67D) uložíte naprogramovaný rozsah aplikácie.

7. Stlačením stredného tlačidla výberu zvýraznite príslušný rozsah aplikácie pre program 2 postrekovača.

**Poznámka:** Ikona rozsahu aplikácie 2 postrekovača vyzerá ako číslica 2 v krúžku napravo od terčíka.

**Poznámka:** Rozsah aplikácie pre program 2 postrekovača môžete v prípade potreby použiť na pohodlné nastavenie vyššieho alebo nižšieho rozsahu aplikácie na trávnik.


8. Zopakujte kroky 4 až 6.

## Programovanie zvýšenia rozsahu aplikácie

Zvýšenie aplikácie pridáva špecifikované percento k rozsahu aplikácie aktívneho programu, keď pri postreku v automatickom režime stlačíte 2 vonkajšie tlačidlá informačného centra.

1. Na domovskej obrazovke stlačením stredného tlačidla výberu prejdite do hlavnej ponuky.
2. V prípade potreby stlačením stredného tlačidla výberu zvýraznite zvýšenie rozsahu aplikácie (Obrázok 68).

**Poznámka:** Ikona zvýšenia rozsahu aplikácie vyzerá ako dva symboly (+) napravo od terčíka (Obrázok 68).

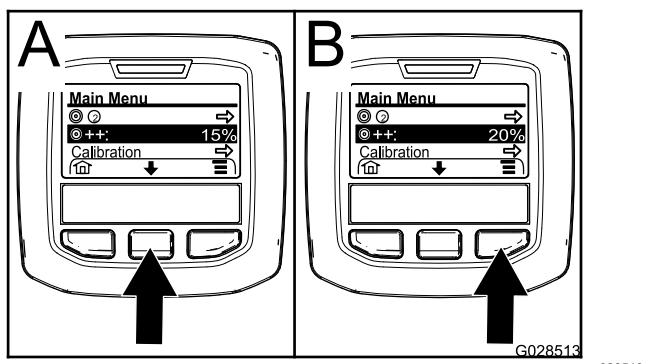


3. Stlačením pravého tlačidla výberu (Obrázok 68) zvýšte percento zvýšenia o 5 % (maximálne 20 %).

## Používanie ponuky Nastavenia

Model HDX-Auto

### Výber aktívneho rozsahu aplikácie z ponuky Nastavenia

1. V hlavnej ponuke stlačením stredného tlačidla výberu prejdite do ponuky Nastavenia.
2. Stlačením stredného tlačidla výberu zvýraznite aktívne nastavenie rozsahu aplikácie (Obrázok 69).

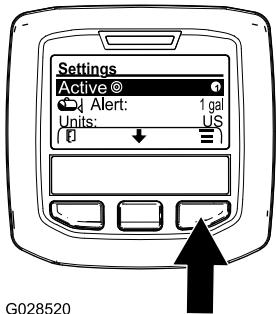

G028520

Obrázok 69


g028520

3. Stlačením pravého tlačidla výberu prepnite medzi rozsahom aplikácie 1 a 2 (Obrázok 69).
4. Stlačením ľavého tlačidla výberu nastavenie uložíte a vráťte sa do hlavnej ponuky.

### Nastavenie upozornenia na hladinu v nádrži

1. V hlavnej ponuke stlačením stredného tlačidla výberu prejdite do ponuky Nastavenia.
2. Stlačením stredného tlačidla výberu zvýraznите nastavenie Alert (Upozornenie) (Obrázok 70).

**Poznámka:** Nad stredným a pravým tlačidlom výberu sa zobrazia ikony (–) a (+).

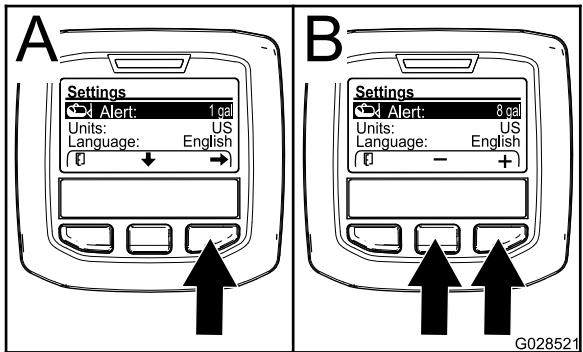

Obrázok 70

g028521

3. Stlačte pravé tlačidlo výberu (Obrázok 70).
4. Pomocou stredného alebo pravého tlačidla výberu zadajte minimálne množstvo v nádrži, pri ktorom sa počas prevádzky postrekovača zobrazí upozornenie (Obrázok 70).

**Poznámka:** Podržaním tlačidla nadol sa zvyšuje hodnota upozornenia na hladinu v nádrži o 10 %.


5. Stlačením ľavého tlačidla výberu nastavenie uložíte a vráťte sa do hlavnej ponuky.

### Zadanie kódu PIN v informačnom centre

**Poznámka:** Zadanie kódu PIN umožňuje zmeniť nastavenia s chráneným prístupom a uchovať si heslo.

**Poznámka:** Kód PIN zadaný vo výrobe je 1234.

1. V hlavnej ponuke stlačením stredného tlačidla výberu prejdite do ponuky Nastavenia.
2. Stlačením stredného tlačidla výberu zvýraznите nastavenie Chránené ponuky.

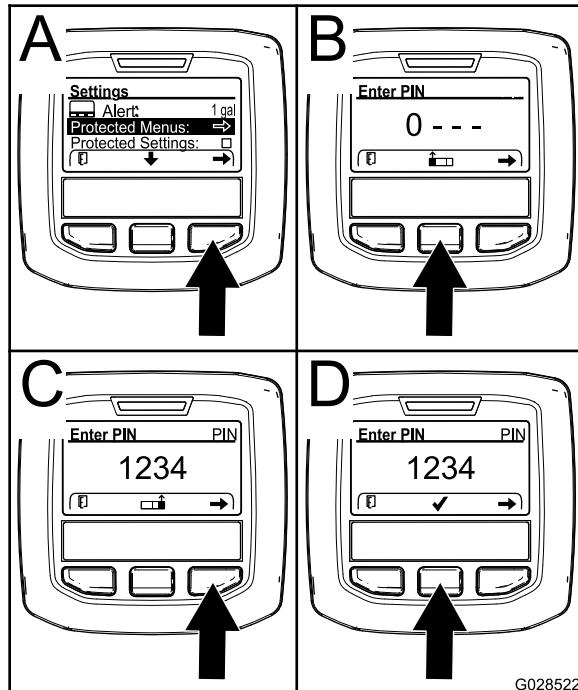

Obrázok 71

g028522

3. Stlačením pravého tlačidla výberu vyberte položku Chránené ponuky (Obrázok 71A).
4. Číselnú hodnotu nastavíte na obrazovke zadania kódu PIN stlačením nasledujúcich tlačidiel výberu:
  - Stlačením stredného tlačidla výberu (Obrázok 71B) zvýšite číselnú hodnotu (0 až 9).
  - Stlačením pravého tlačidla výberu (Obrázok 71C) presuňte kurzor na ďalšiu číselnú pozíciu vpravo.
5. Po nastavení hodnoty úplne vpravo stlačte pravé tlačidlo výberu.


**Poznámka:** Nad stredným tlačidlom výberu sa zobrazí ikona začiarknutia (Obrázok 71D).

6. Stlačením stredného tlačidla výberu (Obrázok 71D) zadáte heslo.

### Zmena kódu PIN

1. Zadajte aktuálny kód PIN. Pozrite si kroky 1 až 6 v časti [Zadanie kódu PIN v informačnom centre \(strana 48\)](#).
2. V hlavnej ponuke stlačením stredného tlačidla výberu prejdite do ponuky Nastavenia.

3. Stlačením stredného tlačidla výberu zvýraznite nastavenie Chránené ponuky.

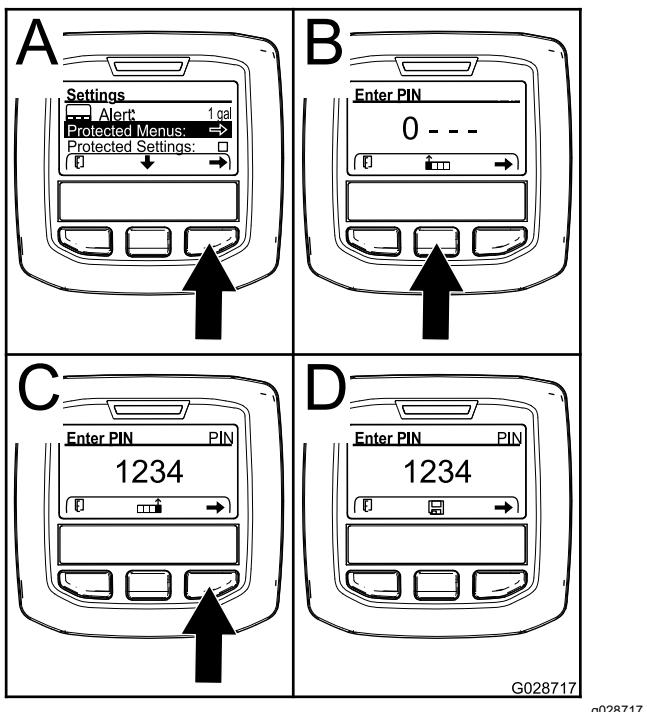

Obrázok 72

4. Stlačením pravého tlačidla výberu vyberte položku Chránené ponuky (Obrázok 72A).
5. Nový kód PIN nastavíte na obrazovke zadania stlačením nasledujúcich tlačidiel výberu:
  - Stlačením stredného tlačidla výberu (Obrázok 72A) zvýšite číselnú hodnotu (0 až 9).
  - Stlačením pravého tlačidla výberu (Obrázok 72C) presuňte kurzor na ďalšiu číselnú pozíciu vpravo.
6. Po nastavení hodnoty úplne vpravo stlačte pravé tlačidlo výberu.
7. Počkajte, kým sa na informačnom centre nezobrazí hlásenie o uložení hodnoty a nerozsieti sa červený indikátor.

### Nastavenie funkcie Protect Settings (Chránené nastavenia)


**Dôležité:** Túto funkciu používajte na zamknutie a odomknutie rozsahu aplikácie.

**Poznámka:** Ak chcete zmeniť nastavenia funkcií v chránených ponukách, musíte poznáť 4-číselný kód PIN.

1. V hlavnej ponuke stlačením stredného tlačidla výberu prejdite do ponuky Nastavenia.

2. Stlačením stredného tlačidla výberu zvýraznite položku Protect Settings (Chránené nastavenia).

**Poznámka:** Ak políčko napravo od položky Protect Settings (Chránené nastavenia) nie je začiarknuté, podponuky L Boom (Ľavý rám), C Boom (Stredný rám), R Boom (Pravý rám) a Reset Defaults (Obnoviť predvolené hodnoty) nie sú zamknuté kódom PIN (Obrázok 74).

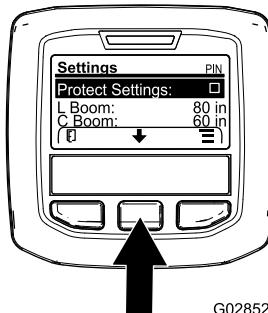

Obrázok 73

g028524

3. Stlačte pravé tlačidlo výberu.

**Poznámka:** Zobrazí sa obrazovka zadania kódu PIN.

4. Zadajte kód PIN. Pozrite si krok 4 v časti [Zadanie kódu PIN v informačnom centre \(strana 48\)](#).
5. Po nastavení hodnoty úplne vpravo stlačte pravé tlačidlo výberu.


**Poznámka:** Nad stredným tlačidlom výberu sa zobrazí ikona začiarknutia.

6. Stlačte stredné tlačidlo výberu.

**Poznámka:** Zobrazia sa podponuky L Boom (Ľavý rám), C Boom (Stredný rám), R Boom (Pravý rám) a Reset Defaults (Obnoviť predvolené hodnoty).

7. Stlačením stredného tlačidla výberu zvýraznite položku Protect Settings (Chránené nastavenia).
8. Stlačte pravé tlačidlo výberu.

**Poznámka:** V políčku napravo od položky Protect Settings (Chránené nastavenia) sa zobrazí začiarknutie (Obrázok 74).

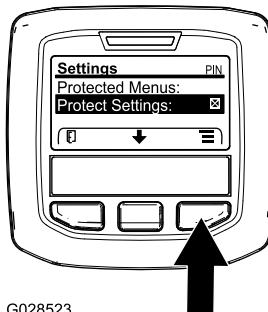

Obrázok 74

g028523


9. Počkajte, kým sa na informačnom centre nezobrazí hlásenie o uložení hodnoty a nerozsvieti sa červený indikátor.

**Poznámka:** Podponuky pod položkou Protected Menus (Chránené menu) sú zamknuté kódom PIN.

**Poznámka:** Ak chcete otvoriť tieto podponuky, zvýraznite položku Protect Settings (Chránené nastavenia), stlačte pravé tlačidlo výberu, zadajte kód PIN a po zobrazení ikony začiarknutia stlačte stredné tlačidlo výberu.

## Obnovenie predvolených hodnôt veľkosti sekcie rámu

1. Stlačením stredného tlačidla výberu prejdite na položku Reset Default (Obnoviť predvolené hodnoty) (Obrázok 75).

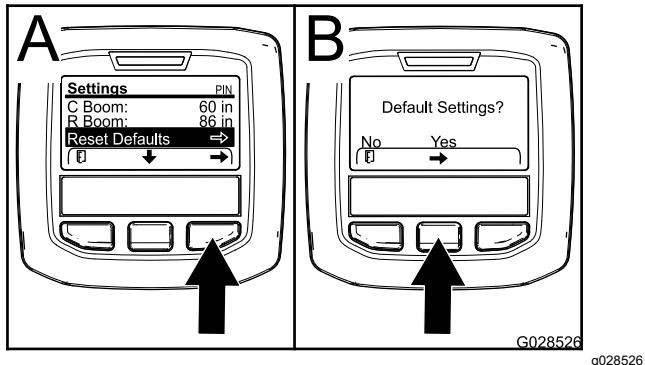

Obrázok 75

2. Stlačením pravého tlačidla výberu vyberte položku Reset Default (Obnoviť predvolené hodnoty).
3. Na obrazovke Default Settings (Predvolené nastavenia) vyberiete stlačením ľavého tlačidla výberu možnosť No (Nie) alebo stlačením pravého tlačidla výberu možnosť YES (Áno) (Obrázok 75).

**Poznámka:** Výberom možnosti YES (Áno) sa obnoví výrobné nastavenie veľkosti sekcie rámu.


## Rady v informačnom centre

Rady pre operátora sa na obrazovke informačného centra zobrazia automaticky, keď niektorá funkcia stroja vyžaduje dodatočný úkon. Ak sa napríklad pokúsite naštartovať motor so stlačeným pedálom trakčného pohonu, zobrazí sa rada, že pedál trakčného pohonu musí byť v polohe NEUTRAL (Neutrál).

Ku každej zobrazenej rade bliká indikátor chyby a na obrazovke sa zobrazuje kód rady (číslo), popis rady a kvalifikátor rady, ako je znázornené na Obrázok 76.

Popisy a kvalifikátory rád sa zobrazujú ako ikony informačného centra. Popis jednotlivých ikon nájdete v časti [Ikony informačného centra \(strana 44\)](#).

**Poznámka:** Kvalifikátor rady vysvetľuje podmienky aktivovania rady a obsahuje pokyny na jej elimináciu.

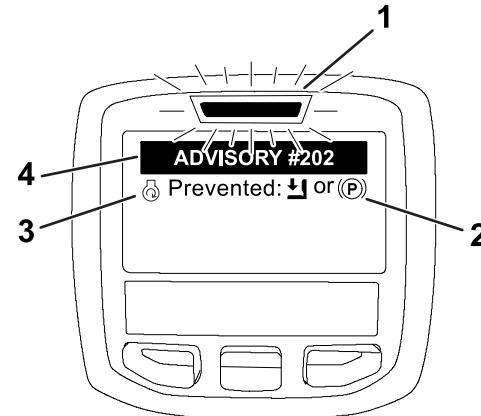

g202867

Obrázok 76

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Indikátor chyby   | 3. Popis rady |
| 2. Kvalifikátor rady | 4. Kód rady   |

**Poznámka:** Rady sa nezaznamenávajú do denníka chýb.

**Poznámka:** Radu môžete z obrazovky displeja vymazať stlačením ľubovoľného tlačidla informačného centra.

Informácie o radách z informačného centra nájdete v nasledujúcej tabuľke:

## Rady

Kód rady	Popis
200	Zabránenie štartu – aktívny prepínač čerpadla
201	Zabránenie štartu – nie je v polohe NEUTRAL (Neutrál)
202	Zabránenie štartu – operátor mimo sedadla
203	Zabránenie štartu – pedál škriacnej klapky nie je v základnej polohe
204	Zabránenie štartu – uplynutý časový limit aktivácie štartéra
205	Zatiahnutá parkovacia brzda
206	Zabránenie spustenia čerpadla – aktívny rám
207	Zabránenie spustenia čerpadla – vysoké otáčky motora
208	Zabránenie funkcií zámku škriaczej klapky/rýchlosť – čerpadlo nie je aktívne
209	Zabránenie funkcií zámku škriaczej klapky – parkovacia brzda nie je zatiahnutá

## Rady (cont'd.)

Kód rady	Popis
210	Zabránenie funkcií zámku rýchlosťi – operátor je mimo sedadla alebo je zatiahnutá parkovacia brzda
211	Zabránenie funkcií zámku škriacej klapky/rýchlosťi – je aktivovaná spojka alebo je zatiahnutá servisná brzda
212	Upozornenie na nízky objem v nádrži
213	Vypláchnutie čerpadla je v polohe ON (Zap.)
220	Kalibrácia snímača prietoku
221	Kalibrácia snímača prietoku – doplňte do nádrže vodu a zadajte údaj o doplnenom objeme
222	Kalibrácia snímača prietoku – zapnite čerpadlo
223	Kalibrácia snímača prietoku – zapnite všetky rámy
224	Kalibrácia snímača prietoku – spustená kalibrácia
225	Kalibrácia snímača prietoku – dokončená kalibrácia
226	Kalibrácia snímača prietoku – ukončuje sa režim kalibrácie
231	Kalibrácia snímača rýchlosťi
232	Kalibrácia snímača rýchlosťi – doplňte do nádrže čerstvú vodu, stlačte tlačidlo ďalej
233	Kalibrácia snímača rýchlosťi – doplňte do polovice postrekovača vodu, stlačte tlačidlo ďalej
234	Kalibrácia snímača rýchlosťi – zadajte vzdialenosť kalibrácie, stlačte tlačidlo ďalej
235	Kalibrácia snímača rýchlosťi – označte a prejdite zadanú vzdialenosť s vypnutými sekiami postrekovača
236	Kalibrácia snímača rýchlosťi – prebieha kalibrácia snímača rýchlosťi
237	Kalibrácia snímača rýchlosťi – kalibrácia snímača rýchlosťi je dokončená
238	Kalibrácia snímača rýchlosťi – vypnite rámy
241	Kalibrácia mimo limitov, používajú sa predvolené hodnoty

**Poznámka:** Pneumatiky tohto stroja sa líšia od pneumatík automobilu. Vyžadujú menší tlak vzduchu, aby sa minimalizovalo stlačenie a poškodenie trávnika.

- Skontrolujte hladinu všetkých kvapalín, a ak je hladina nízka, doplňte primeraný objem špecifických kvapalín.
- Skontrolujte prevádzku brzdového pedála.
- Skontrolujte, či svietia svetlomety.
- Otočte volant doľava a doprava a sledujte reakciu pri riadení.
- S vypnutým motorom skontrolujte úniky oleja, uvoľnené diely a akékoľvek iné viditeľné poruchy.

Ak niektorá z vyššie uvedených položiek nie je v poriadku, pred používaním postrekovača v daný deň upozornite na nedostatky mechanika alebo sa poraďte so svojím nadriadeným. Vás nadriadený možno bude chcieť, aby ste každý deň kontrolovali aj iné položky, preto zistite, za aké kontroly ste zodpovední.

## Príprava postrekovača

### Výber dýzy

**Poznámka:** Pozrite si príručku k vybranej dýze, ktorú vám poskytne autorizovaný distribútor spoločnosti Toro.

Telesá hláv sú kompatibilné s 3 rôznymi dýzami. Ak chcete vybrať požadovanú dýzu, postupujte takto:

1. Postrekovač zastavte na rovnom povrchu, vypnite motor, zatiahnite parkovaciu brzdu a vyberte kľúč.
2. Prepínač hlavnej sekcie nastavte do polohy OFF (Vyp.) a prepínač čerpadla postrekovača prepnite do polohy OFF (Vyp.).
3. Otočte hlavu dýz ľubovoľným smerom k správnej dýze.
4. Kalibrujte prietok. Pozrite si časť [Kalibrácia prietoku postrekovača \(strana 56\)](#).

### Výber sacieho filtra

**Štandardné vybavenie:** sací filter so sitkom 50 (modrý)

Pomocou tabuľky s informáciami o sacích filtroch identifikujte sitko pre používané striekacie dýzy podľa chemických látok alebo roztokov s viskozitou rovnajúcou sa vode.

## Kontroly pred naštartovaním

Pred každým začiatkom používania postrekovača v daný deň skontrolujte tieto položky:


- Skontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách.

## Tabuľka s informáciami o sacom filtro

Farebný kód striekacej dýzy (prietok)	Veľkosť sitka*	Farebný kód filtra
Žltá (0,76 l/min.)	50	Modrá
Červená (1,51 l/min.)	50	Modrá
Hnedá (1,89 l/min.)	50 (alebo 30)	Modrá (alebo zelená)
Sivá (2,27 l/min.)	30	Zelená
Biela (3,03 l/min.)	30	Zelená
Modrá (3,79 l/min.)	30	Zelená
Zelená (5,68 l/min.)	30	Zelená

\* Veľkosť sitka sacích filtrov v tejto tabuľke vychádza z chemických látok alebo roztokov používaných pri postreku s viskozitou rovnajúcou sa vode.

**Dôležité:** Keď robíte postrek s chemickými produktmi alebo roztokmi s vyššou viskozitou (hustejšími produktmi) spolu s práškami, ktoré možno navlhčiť, možno budete musieť pre voliteľný sací filter použiť hrubšie sitko. Pozrite si [Obrázok 77](#).

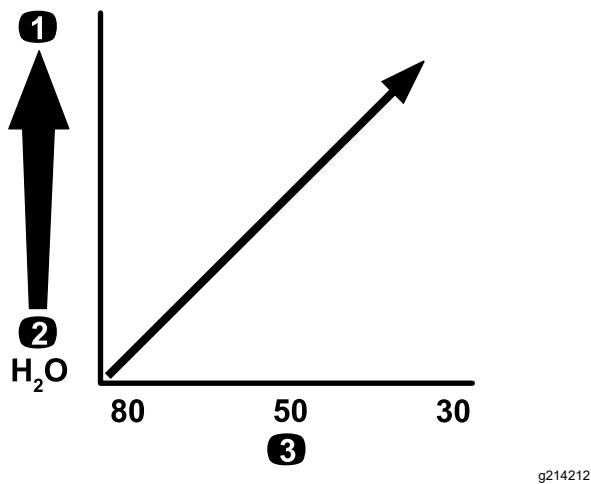


Obrázok 77

Veľkosť sitka – viskozita chemickej látky alebo roztoku

1. Chemické látky alebo roztoky s vyššou viskozitou
2. Chemické látky alebo roztoky s nižšou viskozitou
3. Veľkosť sitka

Keď robíte postrek s vyšším rozsahom aplikácie, zväžte použitie hrubšieho sitka voliteľného sacieho filtro. Pozrite si [Obrázok 78](#).

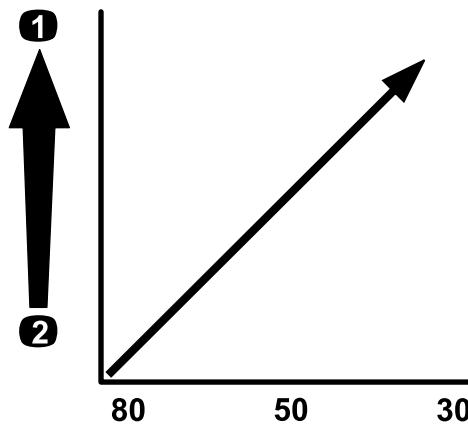

Obrázok 78

Veľkosť sitka – rozsah aplikácie

1. Vyšší rozsah aplikácie
2. Nižší rozsah aplikácie
3. Veľkosť sitka

g214214

## Výber tlakového filtro

Dostupná veľkosť sitka:

**Štandardné vybavenie:** sací filter so sitkom 50 (modrý)

Pomocou tabuľky s informáciami o tlakových filtroch identifikujte sitko pre používané striekacie dýzy podľa chemických látok alebo roztokov s viskozitou rovnajúcou sa vode.

## Tabuľka s informáciami o tlakovom filtro


Farebný kód striekacej dýzy (prietok)	Veľkosť sitka*	Farebný kód filtra
Podľa potreby na základe chemických látok alebo roztokov s nízkou viskozitou alebo nízkym rozsahom aplikácie	100	Zelená
Žltá (0,76 l/min.)	80	Žltá
Červená (1,51 l/min.)	50	Modrá
Hnedá (1,89 l/min.)	50	Modrá
Sivá (2,27 l/min.)	50	Modrá
Biela (3,03 l/min.)	50	Modrá
Modrá (3,79 l/min.)	50	Modrá
Zelená (5,68 l/min.)	50	Modrá

## Tabuľka s informáciami o tlakovom filtro (cont'd.)

Farebný kód striekacej dýzy (prietok)	Veľkosť sitka*	Farebný kód filtra
Podľa potreby na základe chemických látok alebo roztokov s vysokou viskozitou alebo vysokým rozsahom aplikácie	30	Červená
Podľa potreby na základe chemických látok alebo roztokov s vysokou viskozitou alebo vysokým rozsahom aplikácie	16	Hnedá

\* Veľkosť sitka tlakových filterov v tejto tabuľke vychádza z chemických látok alebo roztokov používaných pri postreku s viskozitou rovnajúcou sa vode.

**Dôležité:** Keď robíte postrek s chemickými produktmi alebo roztokmi s vyššou viskozitou (hustejšími produktmi) spolu s práškami, ktoré možno navlhčiť, možno budete musieť pre voliteľný tlakový filter použiť hrubšie sitko. Pozrite si [Obrázok 79](#).

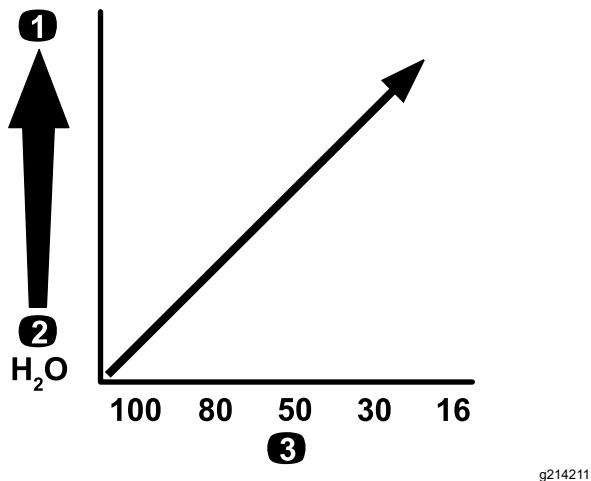


Obrázok 79

Veľkosť sitka – viskozita chemickej látky alebo roztoku

1. Chemické látky alebo roztoky s vyššou viskozitou
2. Chemické látky alebo roztoky s nižšou viskozitou
3. Veľkosť sitka

Keď robíte postrek s vyšším rozsahom aplikácie, zvážte použitie hrubšieho sitka voliteľného tlakového filtera. Pozrite si [Obrázok 80](#).

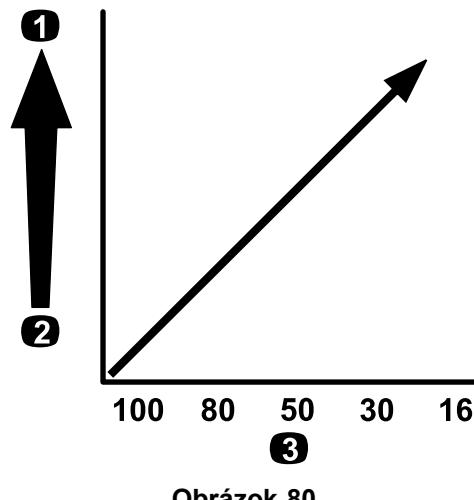

Obrázok 80

g214240

Veľkosť sitka – rozsah aplikácie

1. Vyšší rozsah aplikácie
2. Nižší rozsah aplikácie
3. Veľkosť sitka

## Výber filtra špičky dýzy (voliteľný)

**Poznámka:** Používaním voliteľného filtra špičky dýzy chránite špičku striekacej dýzy a zvyšujete jej životnosť.


Pomocou tabuľky s informáciami o filtroch špičky dýzy identifikujte sitko pre používané striekacie dýzy podľa chemických látok alebo roztokov s viskozitou rovnajúcou sa vode.

### Tabuľka s informáciami o filtroch špičky dýzy

Farebný kód striekacej dýzy (prietok)	Veľkosť sitka filtra*	Farebný kód filtra
Žltá (0,76 l/min.)	100	Zelená
Červená (1,51 l/min.)	50	Modrá
Hnedá (1,89 l/min.)	50	Modrá
Sivá (2,27 l/min.)	50	Modrá
Biela (3,03 l/min.)	50	Modrá
Modrá (3,79 l/min.)	50	Modrá
Zelená (5,68 l/min.)	50	Modrá

\* Veľkosť sitka filtrov dýz v tejto tabuľke vychádza z chemických látok alebo roztokov používaných pri postreku s viskozitou rovnajúcou sa vode.

**Dôležité:** Keď robíte postrek s chemickými produktmi alebo roztokmi s vyššou viskozitou (hustejšími produktmi) spolu s práškami, ktoré možno navlhčiť, možno budete musieť pre voliteľný filter špičky použiť hrubšie sitko. Pozrite si [Obrázok 81](#).

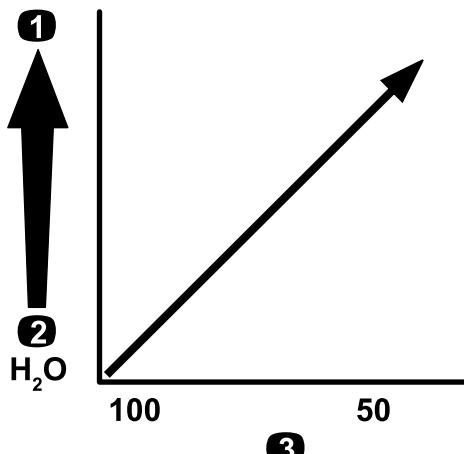

Obrázok 81

Veľkosť sitka – viskozita chemickej látky alebo roztoku

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. Chemické látky alebo roztoky s vyššou viskozitou | 3. Veľkosť sitka |
| 2. Chemické látky alebo roztoky s nižšou viskozitou |                  |


g214246

z pokožky, očí alebo iných povrchov v prípade náhodného kontaktu.

Pred manipuláciou s akýmkoľvek chemickými látkami alebo ich miešaním do nádrže na čerstvú vodu vždy dopĺňajte čistú vodu.

Nádrž na čerstvú vodu sa nachádza na ochrannom zariadení proti prevráteniu za sedadlom spolujazdca (Obrázok 83). Slúži ako zdroj čerstvej vody na umývanie chemických látok z pokožky, očí alebo iných povrchov v prípade náhodného kontaktu.

- Ak chcete nádrž doplniť, odskrutkujte veko navrchu nádrže a dolejte do nej čerstvú vodu. Nasadte veko.
- Ak chcete otvoriť hrdlo nádrže na čerstvú vodu, otočte páčku na hrdle.

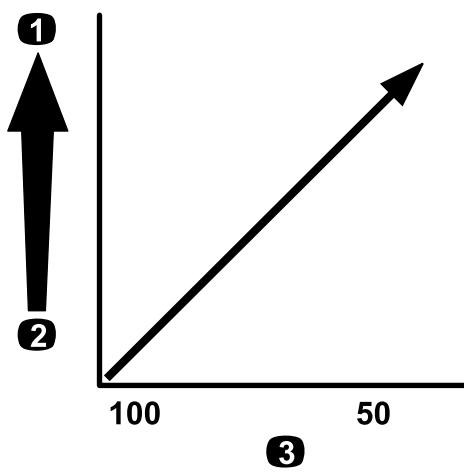


Obrázok 82

Veľkosť sitka – rozsah aplikácie

- |                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| 1. Vyšší rozsah aplikácie | 3. Veľkosť sitka |
| 2. Nižší rozsah aplikácie |                  |

g214245

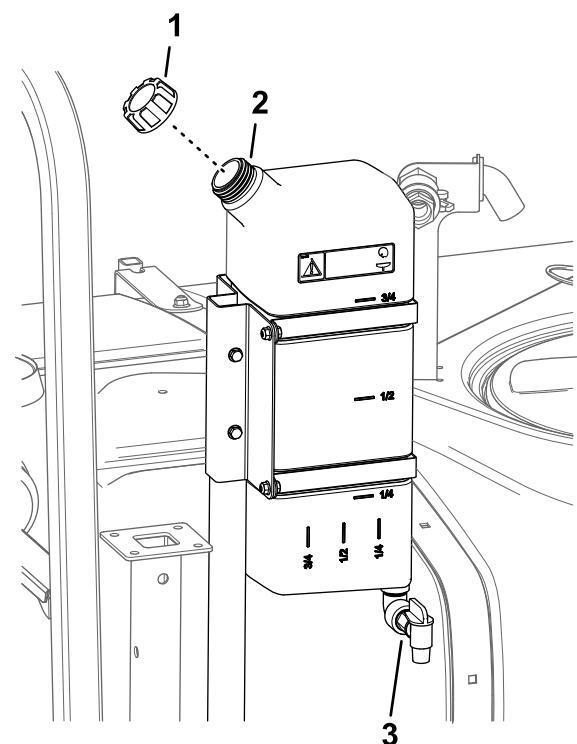

Obrázok 83

- |                          |          |
|--------------------------|----------|
| 1. Veko plniaceho hrda   | 3. Hrdlo |
| 2. Nádrž na čerstvú vodu |          |

g210327

## Plnenie nádrží

### Plnenie nádrže na čerstvú vodu

**Dôležité:** V nádrži na čerstvú vodu nepoužívajte upravenú (sivú) vodu.

**Poznámka:** Nádrž na čerstvú vodu slúži ako zdroj čerstvej vody na umývanie chemických látok

Namontovaním chemickej premixovej súpravy sa zaručí optimálne miešanie a čistota vonkajšej časti nádrže.

**Dôležité:** Vždy keď je to možné, v nádrži postrekovača nepoužívajte upravenú (sivú) vodu.

**Dôležité:** Uistite sa, že sú používané chemické látky kompatibilné s polymérom Viton™ (pozrite si štítkov výrobcu, na ktorom by malo byť uvedené, ak nie je daná látka kompatibilná). Používaním

chemickej látky, ktorá nie je kompatibilná s polymérom Viton™ poškodzuje tesniace krúžky v postrekovači, čo spôsobuje úniky.


**Dôležité:** Po prvom naplnení nádrže skontrolujte, či nie sú popruhy nádrže voľné. V prípade potreby ich dotiahnite.

1. Spustením sekcií vypustite zo systému postrekovača kondicionér.
2. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu, prepínač rozsahu prepnite do neutrálnej polohy, zatiahnite parkovaciu brzdu, vypnite motor a vyberte kľúč.
3. Uistite sa, že je vypúšťací ventil nádrže zatvorený.
4. Určite objem vody potrebný na namiešanie potrebného objemu chemickej látky, ako to nariaďuje jej výrobca.
5. Otvorte veko nádrže postrekovača.

**Poznámka:** Veko nádrže sa nachádza uprostred vrchnej časti nádrže. Ak ho chcete otvoriť, otočte prednú polovicu veka proti smeru hodinových ručičiek a vyklopte ho. Môžete vytiahnuť vnútorné sitko a vyčistiť ho. Ak chcete nádrž utesniť, zatvorte veko a otočte prednú polovicu v smere hodinových ručičiek.

6. Pomocou plniacej objímky s ochranou pred preplnením doplňte do nádrže postrekovača 3/4 potrebnej vody.

**Dôležité:** Vždy v nádrži postrekovača používajte čerstvú čistú vodu. Do práznej nádrže nikdy nelejte koncentrát.

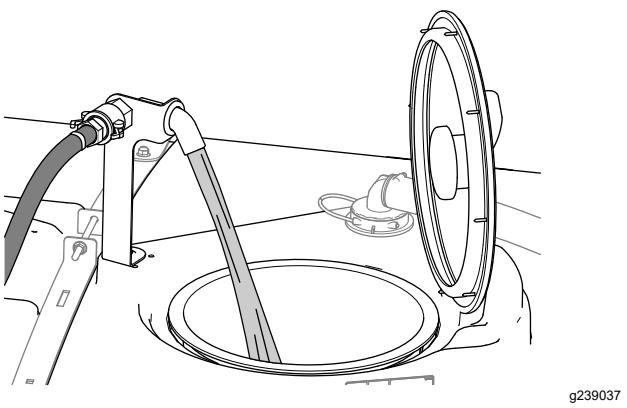

Obrázok 84

7. Naštartujte motor, aktivujte pomocný hriadeľ a nastavte ručnú škrtiaci klapku, ak je súčasťou výbavy.
8. Prepínač miešania otočte do polohy ON (Zap.).
9. Podľa pokynov výrobcu chemickej látky pridajte do nádrže vhodné množstvo koncentrátu chemickej látky.

**Dôležité:** Ak používate prášok, ktorý možno navlhčiť, pred pridaním do nádrže zmiešajte ho s malým množstvom vody, aby vznikla kašovitá zmes.

10. Do nádrže dolejte zvyšok vody.


**Poznámka:** Obsah lepšie zmiešate, keď znížite nastavenie rozsahu aplikácie.

## Kontrola popruhov nádrže

**Servisný interval:** Pri každom použití alebo denne—Skontrolujte popruhy nádrže.

**Dôležité:** Nadmerné utiahnutie úchytiek popruhov nádrže môže zdeformovať a poškodiť nádrž a popruhy.

1. Naplňte hlavnú nádrž vodou.
2. Skontrolujte, či je medzi popruhmi nádrže a nádržou nejaká vôľa (Obrázok 85).

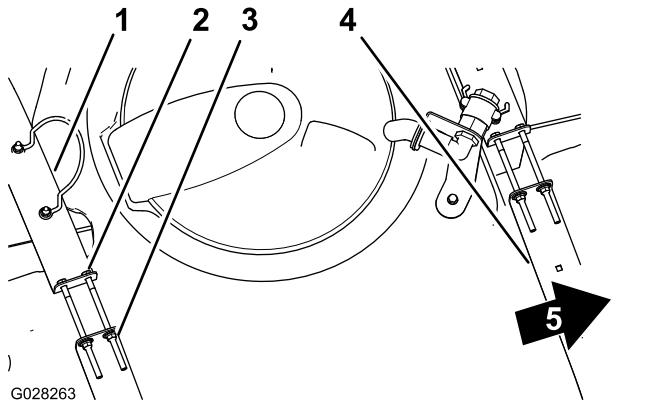

Obrázok 85

- |                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| 1. Zadný popruh nádrže       | 4. Predný popruh nádrže |
| 2. Skrutka                   | 5. Predná časť stroja   |
| 3. Poistná matica s prírubou |                         |
- 
3. Ak sa na nádrži uvoľnia popruhy, uťahujte poistné matice s prírubou a skrutky vo vrchnej časti popruhov, kým nebudú popruhy zarovnané s povrchom nádrže (Obrázok 85).

**Poznámka:** Neútahujte nadmerne hardvér popruhov nádrže.

## Kalibrácia postrekovača

### Príprava stroja

**Dôležité:** Pred kalibráciou systému postrekovača používaneho na modeli HDX-Auto podľa potreby naplňte nádrž postrekovača čistou vodou a

**používajte stroj na postrekovanie s tlakom 2,75 baru alebo vyšším minimálne 30 minút.**

**Poznámka:** Pred prvým používaním postrekovača a po zmene dýz alebo v prípade potreby kalibrujte prietok, rýchlosť a sekčný obtok postrekovača.

1. Napľňte nádrž postrekovača čistou vodou.

- Poznámka:** Uistite sa, že je v nádrži dostatok vody na dokončenie všetkých postupov kalibrácie.
2. Spustite sekciu ľavého a pravého rámu.
  3. **Model HDX-Auto** – používajte stroj na postrekovanie s tlakom 2,75 baru alebo vyšším minimálne 30 minút. Po dokončení napľňte nádrž postrekovača čistou vodou.
  4. Položku Protect Settings (Chránené nastavenia) nastavte na možnosť Off (Vyp.). Pozrite si časť [Nastavenie funkcie Protect Settings \(Chránené nastavenia\) \(strana 49\)](#).

5. **Model HDX-Auto** – systém postrekovača nastavte na manuálny režim. Pozrite si časť [Prepnutie medzi manuálnym a automatickým režimom \(strana 46\)](#).

## Kalibrácia prietoku postrekovača

**Vybavenie, ktoré dodáva operátor:** stopky schopné merať  $\pm 1/10$  sekundy a nádobu s mierkou po 50 ml.

**Poznámka:** Kalibrácia prietoku postrekovača pre stroje bez zámku škrtiacej klapky vyžaduje 2 osoby.

## Príprava systému postrekovača

1. Prevodovku nastavte takto:
  - Modely série HD s **manuálnou prevodovkou** – prevodovku nastavte do polohy NEUTRAL (Neutrál).
  - **Model HDX-Auto** – prevodovku nastavte do polohy P (parkovanie).
2. Zatiahnite parkovaciu brzdu a naštartujte motor.
3. Zapnite čerpadlo postrekovača a miešanie.
4. Stláčajte plynový pedál, kým motor nedosiahne maximálne otáčky.
5. Otáčky motora nastavte takto:
  - Stroje **bez** voliteľného zámku škrtiacej klapky – 1 osoba stláča plynový pedál, kým motor nedosiahne maximálne otáčky.

**Poznámka:** Druhá osoba zbiera vzorky z dýz postrekovača.

- Stroje **s** voliteľným zámkom škrtiacej klapky – stláčajte plynový pedál, kým motor nedosiahne maximálne otáčky, a nastavte zámok škrtiacej klapky. Pozrite

si používateľskú príručku k úprave ručnej škrtiacej klapky vozidla Workman.

## Skúška záchytenia

1. Všetky 3 prepínače sekcií a prepínač hlavnej sekcie nastavte do polohy ON (Zap.).
2. Pripravte sa na skúšku záchytenia pomocou nádoby s mierkou.
3. Začnite s tlakom 2,75 baru a pomocou prepínača rozsahu aplikácie upravte tlak postrekovača tak, aby ste pri skúške záchytenia dosiahli množstvo uvedené v nasledujúcej tabuľke.

**Poznámka:** Po 15 sekundách nazbierajte 3 vzorky a zistite priemerný objem nazbieranej vody.

Farba dýzy	Mililitre nazbierané za 15 sekúnd	Unce nazbierané za 15 sekúnd
Žltá	189	6,4
Červená	378	12,8
Hnedá	473	16,0
Sivá	567	19,2
Biela	757	25,6
Modrá	946	32,0
Zelená	1419	48,0

4. Po dosiahnutí požadovaného množstva uvedeného v tabuľke vyššie pri skúške záchytenia nastavte kontrolný blokovací prepínač rozsahu do polohy LOCK (Zamknúť).
5. Prepínač hlavnej sekcie otočte do polohy OFF (Vyp.).

## Nastavenie informačného centra

1. V informačnom centre prejdite do ponuky Kalibrácia a vyberte položku FLOW CAL (Kalibrácia prietoku):

**Poznámka:** Kalibrácie kedykoľvek zrušíte výberom ikony domovskej obrazovky.

- A. Ponuky otvoríte tak, že dvakrát stlačíte stredné tlačidlo výberu v informačnom centre.
- B. Ponuku Kalibrácia otvoríte stlačením pravého tlačidla výberu v informačnom centre.
- C. Zvýraznením možnosti FLOW CAL (Kalibrácia prietoku) vyberte položku FLOW CAL (Kalibrácia prietoku) a stlačte pravé tlačidlo výberu v informačnom centre.
- D. Na ďalšej obrazovke zadajte známy objem vody, ktorý bude striekať zo sekcií pri

- postupe kalibrácie. Pozrite si tabuľku uvedenú nižšie.
- E. Stlačte pravé tlačidlo výberu v informačnom centre.
  2. Pomocou symbolov plus (+) a mínus (-) zadajte objem prietoku podľa nižšie uvedenej tabuľky.

Farba dýzy	Litre	Americké galóny
Žltá	42	11
Červená	83	22
Hnedá	106	28
Sivá	125	33
Biela	167	44
Modrá	208	55
Zelená	314	83

3. Na 5 minút zapnite prepínač hlavnej sekcie.
- Poznámka:** Kým stroj postrekuje, na displeji informačného centra sa zobrazuje počítaný objem kvapaliny.
4. Po 5-minútovom postrekovaní vyberte značku začiarknutia stlačením stredného tlačidla v informačnom centre.
- Poznámka:** Ak sa počas kalibrácie zobrazované galóny nezhodujú so známym objemom vody zadánym v informačnom centre, je to povolené.
5. Vypnite prepínač hlavnej sekcie a stlačením stredného tlačidla v informačnom centre vyberte značku začiarknutia.
- Poznámka:** Kalibrácia je teraz dokončená.

## Kalibrácia rýchlosťi postrekovača

1. Uistite sa, že je nádrž postrekovača naplnená vodou.
  2. Na otvorenom rovnom priestranstve vyznačte vzdialenosť 45 až 152 m.
- Poznámka:** Na dosiahnutie presnejších výsledkov vyznačte vzdialosť 152 m.
3. Naštartujte motor a prejdite so strojom na začiatok vyznačenej vzdialenosťi.
  4. V informačnom centre prejdite do ponuky Kalibrácia a vyberte položku Speed Calibration (Kalibrácia rýchlosťi).

**Poznámka:** Kalibráciu kedykoľvek zrušíte výberom ikony domovskej obrazovky.

5. V informačnom centre vyberte šípkou ďalej (→).
6. Pomocou symbolov plus (+) a mínus (-) zadajte do informačného centra vyznačenú vzdialenosť.
7. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
  - Modely série HD s **manuálnou prevodovkou** – na stroji zaraďte prvú rýchlosť a na plný plyn priamo prejdite vyznačenú vzdialenosť.
  - **Model HDX-Auto** – na stroji zaraďte rýchlosť D (jazda) a na plný plyn priamo prejdite vyznačenú vzdialenosť.
8. Po dosiahnutí vyznačenej vzdialnosti stroj zastavte a v informačnom centre vyberte značku začiarknutia.

**Poznámka:** Spomaľte a pomaly zastavte, aby ste strednú časť predných pneumatík zarovnali so štartovnou čiarou, čím dosiahnete najpresnejšie výsledky.

**Poznámka:** Kalibrácia je teraz dokončená.

## Kalibrácia sekčných obtokových ventilov

Pred prvým používaním postrekovača a po každej zmene dýz alebo v prípade potreby kalibrujte prietok a rýchlosť postrekovača a nastavte sekčný obtok.

**Dôležité:** Na vykonanie tohto postupu si vyberte otvorené rovné priestranstvo.

**Poznámka:** Kalibrácia sekčného obtoku pre **stroje bez zámku škrtiacej klapky** vyžaduje 2 osoby.

## Príprava stroja

1. Uistite sa, že je nádrž postrekovača naplnená vodou.
2. Prevodovku nastavte takto:
  - Modely série HD s **manuálnou prevodovkou** – prevodovku nastavte do polohy NEUTRAL (Neutrál).
  - **Model HDX-Auto** – prevodovku nastavte do polohy P (parkovanie).
3. Zatiahnite parkovaciu brzdu a naštartujte motor.
4. 3 prepínače sekcií nastavte do polohy ON (Zap.), no prepínač hlavnej sekcie prepnite do polohy OFF (Vyp.).
5. Prepínač čerpadla nastavte do polohy ON (Zap.) a zapnite miešanie.

6. Otáčky motora nastavte takto:

- Stroje **bez** voliteľného zámku škrtiacej klapky – 1 osoba stláča plynový pedál, kým motor nedosiahne maximálne otáčky motora.
- Poznámka:** Druhá osoba nastaví sekčné obtokové ventily.
- Stroje **s** voliteľným zámkom škrtiacej klapky – stláčajte plynový pedál, kým motor nedosiahne maximálne otáčky motora, a nastavte zámok škrtiacej klapky. Pozrite si používateľskú príručku k súprave ručnej škrtiacej klapky vozidla Workman.

7. V informačnom centre prejdite do ponuky Kalibrácia a vyberte položku Test Speed (Skúšobná rýchlosť).

**Poznámka:** Kalibráciu kedykoľvek zrušíte výberom ikony domovskej obrazovky.

8. Pomocou symbolov plus (+) a mínus (-) zadajte skúšobnú rýchlosť 5,6 km/h a potom vyberte ikonu domovskej obrazovky.

## Úprava sekčných obtokových ventilov


1. Pomocou prepínača rozsahu aplikácie upravte rozsah aplikácie podľa nasledujúcej tabuľky.

### Tabuľka rozsahu aplikácie dýzy

Farba dýzy	SI (metrické)	Imperiálne	Trávnik
Žltá	159 l/ha	17 galónov/aker	0,39 galóna/1 000 štvorcových stôp
Červená	319 l/ha	34 galónov/aker	0,78 galóna/1 000 štvorcových stôp
Hnedá	394 l/ha	42 galónov/aker	0,96 galóna/1 000 štvorcových stôp
Sivá	478 l/ha	51 galónov/aker	1,17 galóna/1 000 štvorcových stôp
Biela	637 l/ha	68 galónov/aker	1,56 galóna/1 000 štvorcových stôp
Modrá	796 l/ha	85 galónov/aker	1,95 galóna/1 000 štvorcových stôp
Zelená	1190 l/ha	127 galónov/aker	2,91 galóna/1 000 štvorcových stôp

2. Vypnite prepínač ľavej sekcie a upravujte obtokový ventil ľavej sekcie ([Obrázok 86](#)), kým nebude hodnota tlaku na predtým nastavenej úrovni (zvyčajne 2,75 baru).

**Poznámka:** Číslované indikátory na obtokovom ventile slúžia len ako referencia.

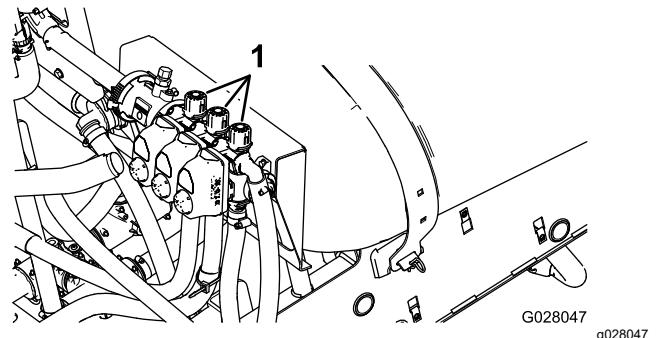

Obrázok 86

1. Úprava sekčného obtoku


3. Zapnite prepínač ľavej sekcie a vypnite prepínač pravej sekcie.
4. Upravujte obtokový ventil pravej sekcie ([Obrázok 86](#)), kým nebude hodnota tlaku na predtým nastavenej úrovni (zvyčajne 2,75 baru).
5. Zapnite prepínač pravej sekcie a vypnite prepínač strednej sekcie.
6. Upravujte obtokový ventil strednej sekcie ([Obrázok 86](#)), kým nebude hodnota tlaku na predtým nastavenej úrovni (zvyčajne 2,75 baru).
7. Vypnite všetky prepínače sekcií.
8. Vypnite čerpadlo postrekovača.

**Poznámka:** Kalibrácia je teraz dokončená.

## Úprava miešania a hlavných obtokových ventilov

### Polohy gombíka obtokového ventilu miešania

- Obtokový premiešavací ventil je úplne otvorený, ako je znázornené na [Obrázok 87A](#).
- Obtokový premiešavací ventil je zatvorený (0), ako je znázornené na [Obrázok 87B](#).
- Obtokový premiešavací ventil je v strednej (nastavená vzhľadom na tlakomer systému postrekovača) polohe, ako je znázornené na [Obrázok 87C](#).

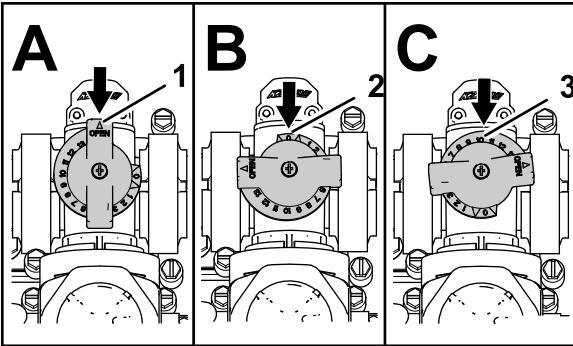

g214029

Obrázok 87

1. Otvorený  
2. Zatvorený (0)  
3. Stredná poloha

## Kalibrácia obtokového premiešavacieho ventilu

**Servisný interval:** Každý rok

**Dôležité:** Na vykonanie tohto postupu si vyberte otvorené rovné priestranstvo.


**Poznámka:** Kalibrácia obtokového premiešavacieho ventilu pre stroje bez zámku škrtiacej klapky vyžaduje 2 osoby.

- Uistite sa, že je nádrž postrekovača naplnená vodou.
- Overte, či je regulačný premiešavací ventil otvorený. Ak je už nastavený, v tomto okamihu ho úplne otvorte.
- Prevodovku nastavte takto:
  - Modely série HD s **manuálnou prevodovkou** – prevodovku nastavte do polohy NEUTRAL (Neutrál).
  - Model HDX-Auto** – prevodovku nastavte do polohy P (parkovanie).
- Zatiahnite parkovaciu brzdu a naštartujte motor.
- Zapnite čerpadlo postrekovača.
- Otáčky motora nastavte takto:
  - Stroje **bez** voliteľného zámku škrtiacej klapky – 1 osoba stláča plynový pedál, kym motor nedosiahne maximálne otáčky.
- 3 samostatné prepínače sekčných ventilov nastavte do polohy OFF (Vyp.).

**Poznámka:** Druhá osoba zbiera vzorky z dýz postrekovača.

- Stroje **s** voliteľným zámkom škrtiacej klapky – stláčajte plynový pedál, kym motor nedosiahne maximálne otáčky, a nastavte zámok škrtiacej klapky. Pozrite si používateľskú príručku k súprave ručnej škrtiacej klapky vozidla Workman.

- Prepínač hlavnej sekcie nastavte do polohy ON (Zap.).
- Tlak systému nastavte na možnosť MAXIMUM.
- Prepínač miešania nastavte do polohy OFF (Vyp.) a pozrite si hodnotu na tlakomeri.
  - Ak na tlakomeri zostáva hodnota 6,9 bara, obtokový premiešavací ventil je kalibrovaný správne.
  - Ak sa na tlakomeri zobrazuje iná hodnota, pokračujte ďalším krokom.
- Obtokový premiešavací ventil (Obrázok 88) na zadnej strane premiešavacieho ventilu upravujte dovtedy, kým sa na tlakomeri nezobrazí hodnota 6,9 bara.

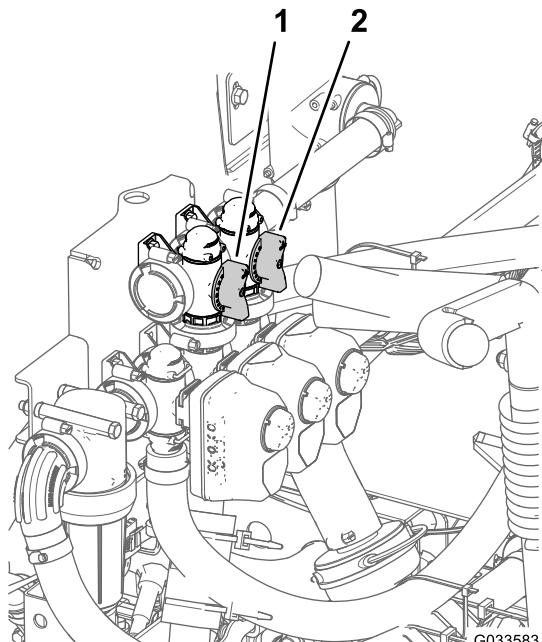

g033583

Obrázok 88

- Obtokový premiešavací ventil
- Obtok hlavnej sekcie
- Prepínač čerpadla nastavte do polohy OFF (Vyp.), páčku škrtiacej klapky prepnite do polohy IDLE (Vol'nobežné otáčky) a štartovací spínač prepnite do polohy OFF (Vyp.).

## Úprava obtokového ventilu hlavnej sekcie

**Poznámka:** Úprava obtokového ventilu hlavnej sekcie eliminuje alebo znížuje prietok cez zmiešavacie dýzy v nádrži, keď je prepínač hlavného rámu nastavený do polohy OFF (Vyp.).

- Uistite sa, že je nádrž postrekovača naplnená vodou.
- Zatiahnite parkovaciu brzdu.
- Prevodovku nastavte takto:


- Modely série HD s **manuálnou prevodovkou** – prevodovku nastavte do polohy NEUTRAL (Neutrál).
  - **Model HDX-Auto** – prevodovku nastavte do polohy P (parkovanie).
4. Zapnite čerpadlo postrekovača.
  5. Prepínač miešania nastavte do polohy ON (Zap.).
  6. Prepínač hlavnej sekcie nastavte do polohy OFF (Vyp.).
  7. Otáčky motora nastavte takto:
    - Stroje **bez** voliteľného zámku škrtiacej klapky – 1 osoba stláča plynový pedál, kým motor nedosiahne maximálne otáčky.

**Poznámka:** Druhá osoba zbiera vzorky z dýz postrekovača.

    - Stroje **s** voliteľným zámkom škrtiacej klapky – stláčajte plynový pedál, kým motor nedosiahne maximálne otáčky, a nastavte zámok škrtiacej klapky. Pozrite si používateľskú príručku k súprave ručnej škrtiacej klapky vozidla Workman.
  8. Upravte rukoväť obtoku hlavnej sekcie, aby ste mohli regulovať mieru miešania v nádrži ([Obrázok 88](#)).
  9. Otáčky škrtiacej klapky znížte na voľnobéžné otáčky.
  10. Prepínače miešania a čerpadla nastavte do polohy OFF (Vyp.).
  11. Vypnite motor.

## Umiestnenie čerpadla postrekovača

Čerpadlo postrekovača sa nachádza v zadnej časti stroja ([Obrázok 89](#)).

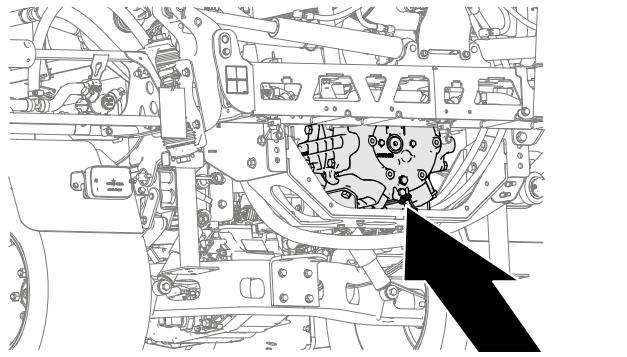

Obrázok 89

## Počas prevádzky

### Bezpečnosť počas prevádzky

#### Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Majiteľ alebo operátor môže predchádzať nehodám, ktoré môžu spôsobiť zranenie alebo poškodenie majetku, a je zodpovedný za takéto nehody.
- Noste vhodný odev vrátane ochranných okuliarov, dlhých nohavíc, pevnej protišmykovej obuvi a ochrany sluchu. Dlhé vlasy si zviažte dozadu a nenoste voľné šperky.
- Noste vhodné osobné ochranné prostriedky v súlade s pokynmi v časti Bezpečnosť pri používaní chemických látok.
- Nepracujte so strojom, ak ste chorí, unavení alebo pod vplyvom alkoholu alebo drog.
- Spolujazdci by mali sedieť len na určených miestach.
- Stroj prevádzkujte len pri dobrej viditeľnosti. Vyhýbajte sa dieram alebo skrytým nebezpečenstvám.
- Pred naštartovaním motora sa uistite, že ste v prevádzkovej polohe, prevodovka je v neutrále a parkovacia brzda je zatiahnutá.
- Vždy keď je stroj v pohybe, mali by ste vy aj spolujazdci sedieť. Vždy keď je to možné, majte obe ruky na volante. Ruky a nohy majte vždy v priestore operátora.
- Pri prechode do neprehľadných oblastí, kríkov, stromov alebo iných objektov, ktoré by mohli obmedziť viditeľnosť, budťe opatrní.
- Pred cúvaním sa pozrite dozadu a uistite sa, že za vami nikto nie je. Cúvajte pomaly.
- Nikdy nerobte postrek, keď sa v danej oblasti nachádzajú ľudia, zvlášť deti, a zvieratá.
- Stroj neprevádzkujte v blízkosti zrázov, priekop alebo násypov. Stroj sa môže náhle prevrátiť, keď koleso prejde cez okraj alebo keď okraj prepadne.
- Pri prevádzke na náročnom teréne, nerovnej zemi a v blízkosti obrubníkov, dier a iných náhlych zmien terénu znížte rýchlosť a zataženie. Bremená sa môžu posúvať a stroj môže byť nestabilný.
- Náhle zmeny terénu môžu spôsobiť prudký pohyb volantu a následné zranenie rúk a ramien. Volant

držte voľne po obvode a ruky uchovávajte mimo lúčov volantu.

- Po zasiahnutí predmetu alebo v prípade abnormálnych vibrácií stroja zastavte stroj, vypnite motor, vyberte kľúč, zatiahnite parkovaciu brzdu a skontrolujte poškodenie. Pred pokračovaním v prevádzke vykonajte všetky nevyhnutné opravy.
- Pri zatáčaní so strojom do zákrut, na križovatkách a chodníkoch spomaľte a buďte veľmi opatrni. Vždy získajte povolenie na cestu.
- Pri prevádzkovaní stroja na mokrých povrchoch, za nepriaznivého počasia, pri vysokej rýchlosťi alebo s plným zaťažením postupujte osobitne opatrne. Čas zastavenia a brzdná dráha sa v týchto podmienkach predĺžujú.
- Motora ani výfuku sa nedotýkajte, kým je motor v prevádzke a ani krátko po jeho vypnutí. Tieto oblasti môžu byť dostatočne horúce na to, aby spôsobili popáleniny.
- Pred opustením sedadla operátora vykonajte nasledujúce opatrenia:
  - Vypnite čerpadlo postrekovača.
  - Zastavte stroj.
  - Prevodovku preraďte do polohy NEUTRAL (NEUTRÁL) (manuálna) alebo do polohy PARK (PARKOVANIE) (automatická).
  - Zatiahnite parkovaciu brzdu.
  - Vypnite motor.
  - Vytiahnite kľúč.
- Výfukové plyny z motora sú po vdýchnutí smrteľné. Motor neprevádzkujte v interéri alebo v uzavretom priestore.
- Nikdy nenechávajte bežať stroj bez dozoru.
- Nepracujte so strojom, ak hrozia blesky.
- Používajte len príslušenstvo a nadstavce schválené spoločnosťou Toro® Company.

## Bezpečnosť so systémom na ochranu pred prevrátením (ROPS)

- Nedemontujte zo stroja systém na ochranu pred prevrátením.
- Uistite sa, že je zapnutý bezpečnostný pás a že ho môžete v prípade núdze rýchlo uvoľniť.
- Dôkladne skontrolujte prekážky nad hlavou a nedotýkajte sa ich.
- Systém ROPS uchovávajte v bezpečnom prevádzkovom stave. Pravidelne ho dôkladne kontrolujte, či nie je poškodený a či sú utiahnuté všetky montážne úchytky.
- Vymeňte poškodené komponenty systému ROPS. Neopravujte ani neupravujte ich.

## Stroje s kabínou

- Systém ROPS je integrálne a účinné bezpečnostné zariadenie.
- Kabína namontovaná spoločnosťou Toro je priečny stabilizátor.
- Vždy používajte bezpečnostný pás.

## Bezpečnosť na svahu

Svahy sú hlavným faktorom pri nehodách súvisiacich so stratou ovládania a pri prevrátení, ktoré môžu mať za následok vážne alebo smrteľné zranenie. Nesiete zodpovednosť za bezpečnú prevádzku na svahu. Pri ovládaní stroja na svahu sa musí postupovať mimoriadne opatrne.

- Pozrite s nižšie uvedené pokyny týkajúce sa prevádzky stroja na svahu a určite, či môžete stroj prevádzkovať v podmienkach, ktoré sú v daný deň a na danom pracovisku. Zmeny terénu môžu spôsobiť zmenu prevádzky stroja na svahu.
- Určite, či je svah bezpečný na prevádzku stroja, a zároveň lokalitu preskúmajte. Pri vykonávaní prieskumu sa vždy riadte zdravým rozumom a dobrým úsudkom.
- Vyhýbjte sa štartovaniu, zastavovaniu alebo otáčaniu stroja na svahoch. Jazdite nahor a nadol svahmi. Nevykonávajte náhle zmeny rýchlosťi alebo smeru. Ak sa musíte so strojom otočiť, ak je to možné, otáčajte sa pomaly a plynule dole svahom. Pri cúvaní so strojom postupujte obozretne.
- Neprevádzkujte stroj, ak si nie ste istí trakčným pohonom, riadením alebo stabilitou.
- Odstráňte alebo označte prekážky, napríklad priekopy, diery, vyjazdené koľaje, nerovnosti, skaly alebo iné skryté nebezpečenstvá. Vo vysokej tráve môžu byť skryté prekážky. Stroj sa môže na nerovnom teréne prevrátiť.
- Majte na pamäti, že pri prevádzke stroja na mokrých povrchoch, svahoch alebo dole kopcom môže stroj stratiť trakciu. Strata trakcie kolies môže spôsobiť pošmyknutie a nemožnosť brzdiť a riadiť stroj.
- Pri prevádzke stroja v blízkosti spádov, priekop, násypov, vodných prekážok alebo iných nebezpečenstiev musíte postupovať extrémne opatrne. Stroj sa môže náhle prevrátiť, keď koleso prejde cez okraj alebo sa okraj zosype. Zachovávajte bezpečnú vzdialenosť medzi strojom a každým nebezpečným miestom.
- Pri prevádzke stroja s nadstavcami postupujte zvlášť opatrne. Môžu ovplyvniť stabilitu stroja.
- Ak sa motor pri jazde do kopca zastaví alebo stráča otáčky, postupne použite brzdy a pomaly cúvajte priamo dole kopcom.

- Pri jazde dolu svahom so strojom musí byť vždy zaradená rýchlosť (ak je to možné).
- Stroj neparkujte na svahu.
- Hmotnosť materiálu v nádrži môže zmeniť ovládanie stroja. Ak chcete predísť strate kontroly a zraneniu osôb, dodržiavajte tieto pokyny:
  - Pri prevádzke s ťažkým nákladom znížte rýchlosť a zachovajte dostatočnú brzdnu dráhu. Nepoužívajte náhle brzdy. Na svahoch postupujte zvlášť opatrne.
  - Kvapalné bremená sa pohybujú, a to zvlášť pri zatáčaní, jazde nahor alebo nadol svahmi, náhle zmene rýchlosť alebo jazde na nerovných povrchoch. Pohybujúce sa bremená môžu spôsobiť prevrátenie stroja.

## Prevádzka postrekovača

Ak chcete prevádzkovať postrekovač Multi Pro WM, najskôr naplňte nádrž postrekovača, potom aplikujte roztok na pracovnú oblasť a napokon nádrž vyčistite. Dôležité je, aby ste všetky tieto 3 kroky vykonali v tomto poradí, čím predílete poškodeniu postrekovača. Nemiešajte a nepridávajte napríklad chemické látky do nádrže postrekovača v noci a nepostrekujte s nimi až ráno. Chemické látky by sa mohli oddeliť a potenciálne poškodiť komponenty postrekovača.

**Dôležité:** Značky na nádrži slúžia len na referenciu a nemožno ich považovať za presné údaje na kalibráciu.

### ▲ VÝSTRAHA

Chemické látky sú nebezpečné a môžu spôsobiť zranenie osôb.

- Pred manipuláciou s chemickými látkami si prečítajte pokyny na štítkoch príslušných chemických látok a dodržiavajte všetky odporúčania a bezpečnostné opatrenia výrobcu.
- Zabráňte tomu, aby sa chemické látky dostali do kontaktu s vašou pokožkou. Ak k takému kontaktu dôjde, zasiahnutú oblasť dôkladne vyčistite mydlom a čistou vodou.
- Noste okuliare a všetky ostatné ochranné prostriedky odporúčané výrobcom chemických látok.

Postrekovač Multi Pro WM je špeciálne navrhnutý tak, aby bol vysoko odolný a zaručil tak potrebnú dlhú životnosť. Na tento účel sme pre konkrétné dôvody na rôznych častiach postrekovača použili rôzne

materiály. Bohužiaľ, neexistuje žiadny materiál, ktorý by bol ideálny na všetky predvídateľné aplikácie.

Niekteré chemické látky sú agresívnejšie a každá inak reaguje na rôzne materiály. Niektoré konzistencie (napríklad prášky, ktoré možno navlhčiť, drevené uhlie) sú abrazívnejšie a spôsobujú rýchlejšie opotrebovanie. Ak je chemická látka k dispozícii vo forme, ktorá pomôže predísť životnosť postrekovača, použite túto alternatívnu formu.

Po každej aplikácii nikdy nezabudnite stroj a systém postrekovača dôkladne vyčistiť. Zaručíte tým dlhú a bezproblémovú životnosť postrekovača.

## Vykonávanie postreku

### Používanie postrekovača

**Dôležité:** Ak chcete zaručiť, že roztok zostane dobre namiešaný, vždy keď máte roztok v nádrži, používajte funkciu miešania. Ak má miešanie fungovať, pomocný hriadeľ a spojka musia bežať na vyššie ako voľnobéžné otáčky. Ak zastavíte vozidlo a potrebujete zapnúť miešanie, radiacu páku presuňte do polohy NEUTRAL (Neutrál), zatiahnite parkovaciu brzdu, aktivujte pomocný hriadeľ a spojku a nastavte ručnú škrtiacu klapku (ak je súčasťou výbavy).

**Poznámka:** Pri tomto postupe sa predpokladá, že je aktivovaný pomocný hriadeľ (modely série HD s manuálhou prevodovkou) a je dokončená kalibrácia sekčných ventilov.

1. Spusťte rámy do príslušnej polohy.
2. Model HDX-Auto – prepínač režimu postrekovača nastavte takto:
  - Pri používaní postrekovača v MANUÁLOM REŽIME stlačte prepínač doprava. Pozrite si časť [Prepínač režimu postrekovača \(model HDX-Auto\)](#) (strana 38).
  - Pri používaní postrekovača v AUTOMATICKOM REŽIME stlačte prepínač doľava.
3. Prepínač hlavnej sekcie nastavte do polohy OFF (Vyp.).
4. Jednotlivé prepínače sekcií nastavte podľa potreby do polohy ON (Zap.).
5. Prejdite na miesto, na ktorom chcete postrekovať.
6. V informačnom centre prejdite na obrazovku Application Rate (Rozsah aplikácie) a vykonaním týchto krokov nastavte požadovaný rozsah:
  - A. Uistite sa, že je prepínač čerpadla v polohe ON (Zap.).

- B. V prípade modelov série HD s manuálnou prevodovkou vyberte požadovaný rozsah prevodového stupňa.
- C. Pojazdovou rýchlosťou sa začnite presúvať do cieľa.
- D. V prípade modelov série HD s manuálnou prevodovkou alebo automatickou prevodovkou používanou v manuálnom režime overte, či sa na monitore zobrazuje správny rozsah aplikácie. V prípade potreby upravujte nastavenie prepínača rozsahu aplikácie, kym sa na monitore nezobrazí požadovaný rozsah aplikácie.

**Poznámka:** V prípade modelov série HD s automatickou prevodovkou, ktorá sa používa v automatickom režime, počítač automaticky upravuje tlak postrekovača a udržiava tak rozsah aplikácie.

- E. Vráťte sa na miesto, na ktorom postrekujete.
  - 7. Prepínač hlavnej sekcie nastavte do polohy ON (Zap.) a začnite s postrekom.
- Poznámka:** Keď bude nádrž takmer prázdna, pri miešaní môže v nádrži vznikať pena. Ak tomu chcete predísť, vypnite premiešavací ventil. Prípadne môžete v nádrži použiť prípravok proti peneniu.

- 8. Po dokončení postreku nastavte prepínač hlavnej sekcie do polohy OFF (Vyp.), čím vypnete všetky sekcie postrekovača, a deaktivujte páčku pomocného hriadeľa (modely série HD s manuálnou prevodovkou).

- **Minimalizujte** čas, za ktorý je stroj v prevádzke nad určitou časťou trávnika. Miera poškodenia trávnika závisí od času aj teploty.
- **Otáčky motora nastavte na čo najnižšiu úroveň**, aby ste dosiahli požadovaný tlak a prietok. Minimalizuje sa tak tvorenie tepla a prúdenie vzduchu z ventilátora chladenia.
- **Teplo nechajte unikat'** nahor z motorového priestoru tak, že počas pevnej prevádzky zdvihnete zostavy sedadla. Teplo tak nebude musieť unikať popod vozidlo.


## Umiestnenie sekcií postrekovača

Prepínače zdvíhania sekcií rámu na ovládacom paneli postrekovača umožňujú presúvať vonkajšie sekcie postrekovača medzi prepravnou a striekacou polohou bez toho, aby ste museli opustiť sedadlo operátora. Vždy keď je to možné, pred zmenou polohy sekcie postrekovača stroj zastavte.

## Nastavenie zámku hydraulického zdvíhania

Aktivujte páčku hydraulického zdvíhania a zamknite ju, aby ste zaručili hydraulický výkon na ovládanie zdvíhania rámu.

1. Páčku hydraulického zdvíhania zatlačte dopredu ([Obrázok 90](#) alebo [Obrázok 91](#)).

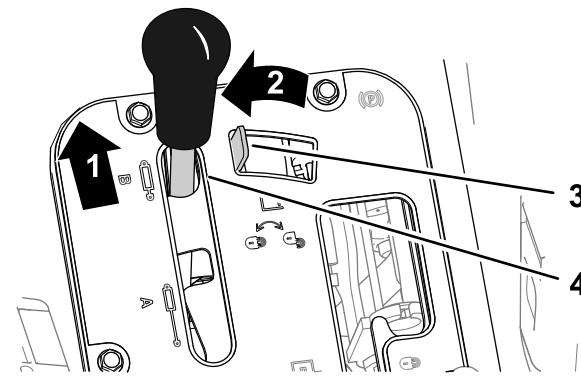

**Obrázok 90**

Vozidlá Workman s manuálnou prevodovkou


- |                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| 1. Potlačenie dopredu | 3. Zámok hydraulického zdvíhania |
| 2. Posun dočava       | 4. Páčka hydraulického zdvíhania |

## Opatrenia týkajúce sa starostlivosti o trávnik pri prevádzke v pevných režimoch

**Dôležité:** Za určitých podmienok môže pri používaní rozprašovača v pevnom režime teplo z motora, chladiča a výfuku poškodiť trávnik. Pevné režimy zahrňajú miešanie nádrže, ručné postrekovanie striekacou pištoľou alebo používanie prenosného rámu.

Dodržiavajte nasledujúce opatrenia:


- Pevné postrekovanie **nepoužívajte** v príliš horúcich alebo suchých podmienkach, pretože vtedy môže byť trávnik viac namáhaný.
- Pri pevnom postrekovaní **neparkujte** na trávniku. Vždy keď je to možné, parkujte na príjazdovej ceste.

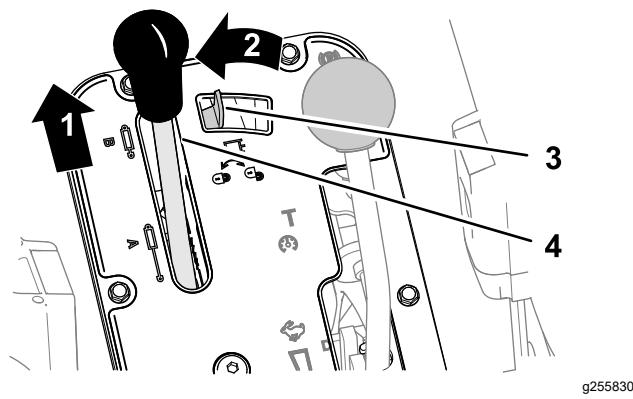

**Obrázok 91**

Vozidlá Workman s automatickou prevodovkou

1. Potlačenie dopredu
  2. Posun doľava
  3. Zámok hydraulického zdvívania
  4. Páčka hydraulického zdvívania
- 
2. Posunutím zámku hydraulického zdvívania doľava aktivujete zámok ([Obrázok 90](#) alebo [Obrázok 91](#)).

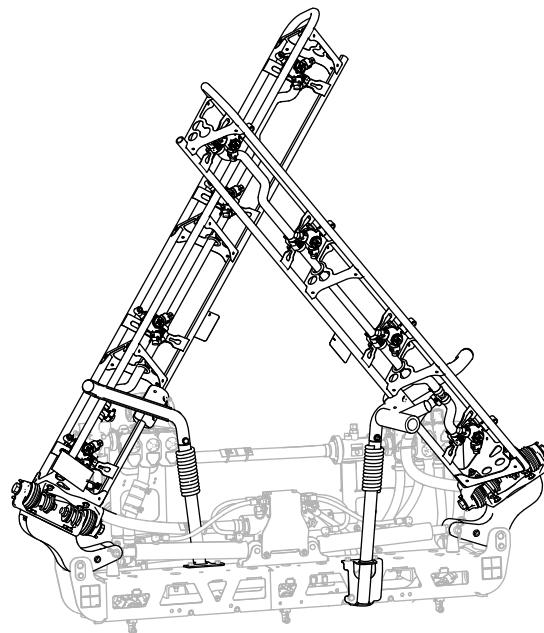

**Obrázok 92**

Prepravná poloha v tvare písmena X

## Zmena polohy sekcie postrekovača

Vykonaním týchto krokov presuniete vonkajšie sekcie postrekovača do polohy SPRAY (Postrek):

1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu.
2. Na spustenie vonkajších sekcií používajte prepínače zdvívania sekcie rámu.

**Poznámka:** Počkajte, kým sa vonkajšie sekcie postrekovača úplne neroztiahnu do polohy postreku.

Dokončite postrek a potom vykonaním týchto krokov stiahnite vonkajšie sekcie postrekovača do prepravnej polohy:

1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu.
2. Pomocou prepínačov zdvívania sekcie rámu zdvíhajte vonkajšie sekcie postrekovača, kým sa úplne nepresunú do prepravných vidlíc pre sekcie rámu, teda do prepravnej polohy v tvare písmena X, a kým sa úplne nestiahnu zdvívacie valce.

**Dôležité:** Ked' sa vonkajšie sekcie postrekovača presunú do požadovanej polohy, uvoľnite prepínače zdvívania sekcií rámu. Spusťenie mechanizmov po mechanickom zastavení môže poškodiť zdvívacie valce alebo iné hydraulické komponenty.

**Dôležité:** Ak chcete predísť poškodeniu zdvívacieho valca, uistite sa, že sú mechanizmy pred prepravou stroja úplne stiahnuté.

## Používanie prepravnej vidlice sekcie rámu

Postrekovač je vybavený prepravnými vidlicami sekcie rámu, ktoré majú jedinečnú bezpečnostnú funkciu. Ak sa sekcia postrekovača v prepravnej polohe náhodou dostane do kontaktu s nízkym objektom, sekcie postrekovača môžete vytlačiť von z prepravných vidlíc. V takom prípade sú sekcie postrekovača uložené v takmer vodorovnej polohe v zadnej časti stroja. Hoci pri tomto pohybe sa sekcie postrekovača nepoškodia, ihneď by sa mali umiestniť do prepravnej vidlice.

**Dôležité:** Sekcie postrekovača sa môžu poškodiť tak, že sa budú prepravovať v inej ako prepravnej polohe v tvare písmena X pomocou prepravnej vidlice rámu.

Ak chcete vonkajšie sekcie postrekovača umiestniť späť do prepravnej vidlice, spusťte ich do polohy postreku a potom ich znova zdvihnite do prepravnej polohy. Uistite sa, že sú zdvívacie valce úplne stiahnuté, aby ste predísli poškodeniu týče mechanizmu.

## Tipy pri vykonávaní postreku

- Nestriekajte opakovane na miesta, ktoré ste už predtým striekali.
- Dávajte pozor na upchaté dýzy. Vymeňte všetky opotrebované alebo poškodené dýzy.
- Pred zastavením postrekovača pomocou prepínača hlavnej sekcie zastavte prietok postrekovača. Po zastavení použite zámok otáčok motora v neutrále na zabránenie zvyšovaniu otáčok motora, aby fungovala funkcia miešania.
- Lepšie výsledky dosiahnete, ak sa pri zapnutí sekcií postrekovač pohybuje.
- Sledujte zmeny v rozsahu aplikácie, ktoré môžu signalizovať zmenu rýchlosťi nad limit rozsahu dýz alebo problém so systémom postrekovača.

### Modely série HD s automatickou prevodovkou používanou v automatickom režime

**Poznámka:** Pozrite si príručku k vybratej dýze, ktorú vám poskytne autorizovaný distribútor spoločnosti Toro.

- Ak postrekovač používate pri nízkej pojazdovej rýchlosťi, pri ktorej počítač udržiava príliš nízky tlak v systéme postrekovača pre rozsah aplikácie vybratých dýz, chemický roztok sa z dýzy aplikuje nesprávne (tečie alebo kvapká). Vyberte dýzu postrekovača s nižším rozsahom aplikácie.
- Ak postrekovač používate pri vysokej pojazdovej rýchlosťi, pri ktorej počítač využíva plný tlak systému postrekovača a tlak postrekovača je neprimeraný na dosiahnutie požadovaného rozsahu aplikácie. Ak chcete opraviť rozsah aplikácie, znížte pojazdovú rýchlosť na dosiahnutie svojho rozsahu aplikácie alebo vyberte dýzu postrekovača s vyšším rozsahom aplikácie.

## Odstránenie upchatia dýzy

Ak sa dýza počas postreku upchá, vyčistite ju takto:

1. Postrekovač zastavte na rovnom povrchu, vypnite motor a zatiahnite parkovaciu brzdu.
2. Prepínač hlavnej sekcie nastavte do polohy OFF (Vyp.) a potom prepínač čerpadla postrekovača prepnite do polohy OFF (Vyp.).
3. Odstraňte upchatie dýzy a vyčistite ju pomocou fľaše s rozstrekovačom s vodou a zubnej kefky.
4. Namontujte dýzu.

## Po prevádzke


### Bezpečnosť po prevádzke

- Pred opustením stroj zaparkujte na rovnom povrchu, zatiahnite parkovaciu brzdu, vypnite motor, vyberte kľúč a počkajte, kým sa všetky časti neprestanú pohybovať.
- Po dokončení prevádzky stroja v daný deň vymyte všetky zvyšky chemických látok z vonkajšej časti stroja. Pozrite si časť Bezpečnosť pri používaní chemických látok.
- Pred uskladnením stroja v akomkoľvek uzavretom priestore nechajte motor vychladnúť.
- Bezpečnostné pásy podľa potreby vyčistite a vykonajte ich údržbu.
- Stroj ani nádobu na palivo nikdy neskladujte na miestach s otvoreným plameňom, iskrami alebo kontrolkami, napríklad na ohrievači vody alebo inom spotrebiči.
- Všetky časti stroja uchovávajte v dobrom prevádzkovom stave a utiahnite všetok hardvér.
- Vymeňte všetky opotrebované, poškodené alebo chýbajúce štítky.

## Čistenie systému postrekovača

### Vypustenie nádrže postrekovača

1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu, zatiahnite parkovaciu brzdu, vypnite motor a vyberte kľúč.
2. Na pravej strane stroja nájdite vypúšťací ventil nádrže ([Obrázok 93](#)).

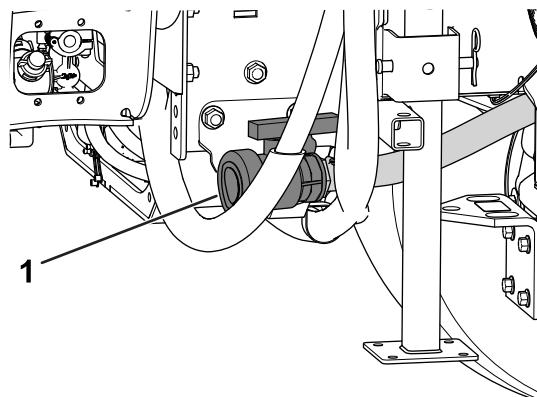


g208238

Obrázok 93

1. Vypúšťací ventil nádrže
3. Otvorením ventilu vypustite všetok nepoužitý materiál z nádrže ([Obrázok 94](#)).

**Dôležité:** Všetky zvyšné chemické látky zlikvidujte v súlade s miestnymi právnymi predpismi a pokynmi výrobcu materiálu.

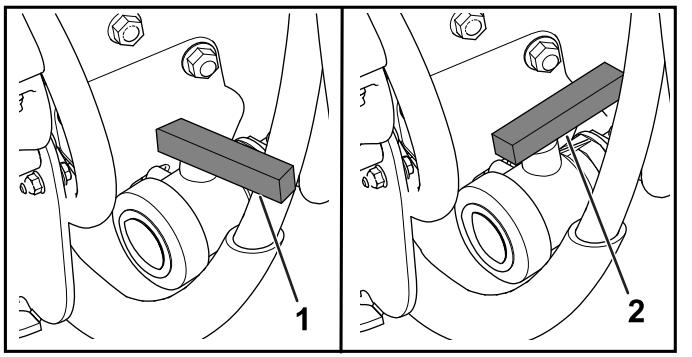

Obrázok 94

g208237

1. Zatvorený ventil
  2. Otvorený ventil
4. Zavorte vypúšťací ventil ([Obrázok 94](#)).

## Čistenie postrekovača

**Dôležité:** Ihned po každom použití musíte postrekovač vždy vyprázdníť a vyčistiť. V opačnom prípade môžu chemické látky zaschnúť alebo upchať rúrky, čo môže upchať čerpadlo a ďalšie komponenty.

Používajte vyplachovaciú súpravu schválenú pre tento stroj. Ďalšie informácie vám poskytne autorizovaný distribútor spoločnosti Toro.

Systém postrekovača čistite po **každom** postreku. Ak chcete správne vyčistiť systém postrekovača, postupujte takto:

- Systém vypláchnnite 3-krát.
  - Používajte čistiace a neutralizujúce prostriedky odporúčané výrobcom chemických látok.
  - Pri **poslednom** vypláchnutí použite čistú vodu (bez čistiacich alebo neutralizujúcich prostriedkov).
1. Nádrž napľňte minimálne 190 l čistej čerstvej vody a zavorte veko.

**Poznámka:** V prípade potreby môžete vo vode použiť čistiaci/neutralizujúci prostriedok. Pri konečnom vypláchnutí použite len čistú vodu.

2. Spustite rámy do polohy postreku.
3. Naštartujte motor a prepínač čerpadla nastavte do polohy ON (Zap.).
4. Škrtiacu klapku presuňte na vyššie voľnobežné otáčky.
5. Uistite sa, že je prepínač miešania v polohe ON (Zap.), a pomocou prepínača rozsahu aplikácie zvýšte tlak na vyššie nastavenie.

6. Prepínač hlavnej sekcie a jednotlivé prepínače sekcií nastavte do polohy ON (Zap.) a začnite s postrekom.
7. Všetku vodu z nádrže vystriekať cez dýzy.
8. Skontrolujte dýzy a uistite sa, či všetky striekajú správne.
9. Prepínač hlavnej sekcie nastavte do polohy OFF (Vyp.) a vypnite čerpadlo postrekovača a motor.
10. Kroky 1 až 9 zopakujte ešte minimálne 2-krát, aby ste zaručili, že je systém postrekovača úplne čistý.

**Dôležité:** Tento postup musíte vždy zopakovať minimálne 3-krát, aby ste zaručili, že je systém postrekovača úplne čistý, čím predídeť jeho poškodeniu.

11. Vyčistite sací a tlakový filter. Pozrite si časti [Čistenie sacieho filtra \(strana 66\)](#) a [Čistenie tlakového filtra \(strana 67\)](#).


**Dôležité:** Ak ste používali chemické látky vo forme prášku, ktorý možno navlhčiť, po každej nádrži vyčistite sitko.

12. Pomocou záhradnej hadice vypláchnnite vonkajšiu časť postrekovača čistou vodou.
13. Demontujte dýzy a vyčistite ich manuálne. Poškodené alebo opotrebované dýzy vymeňte.

## Čistenie sacieho filtra

**Servisný interval:** Pri každom použití alebo denne—Vyčistite sací filter. Vyčistite sací filter (častejšie pri používaní práškov, ktoré možno navlhčiť).

1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu, zatiahnite parkovaciu brzdu, vypnite čerpadlo a motor a vyberte kľúč.
2. Z vrchnej časti nádrže postrekovača demontujte úchytku, ktorá zaistuje armatúru hadice pripojenú k veľkej hadici, z puzdra filtra ([Obrázok 95](#)).

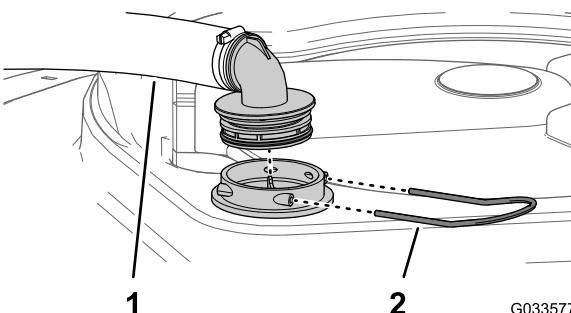


Obrázok 95

g033577  
g033577

1. Nasávacia hadica
2. Úchytka

3. Hadicu a armatúru hadice demontujte z puzdra filtra (Obrázok 95).
4. Vytiahnite sitko nasávania z puzdra filtra v nádrži (Obrázok 96).

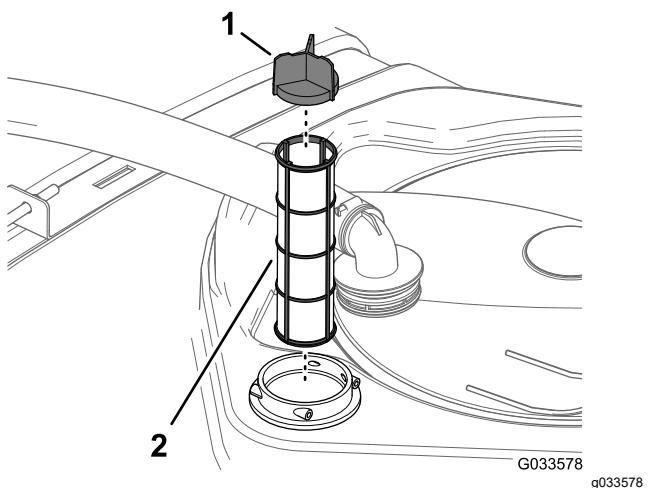

Obrázok 96

- |                  |                    |
|------------------|--------------------|
| 1. Lopatka sitka | 2. Sitko nasávania |
|------------------|--------------------|

5. Vyčistite sací filter čistou vodou.


**Dôležité:** Ak je filter poškodený alebo ho nemožno vyčistiť, vymeňte ho.

6. Sací filter zasúvajte do puzdra filtra, kým sa úplne nezaistí na mieste.
7. Zarovnajte hadicu a armatúru hadice k puzdrom filtra na vrchnej časti nádrže a armatúru a puzdro zaistite pomocou úchytky, ktorú ste demontovali v kroku 2.

## Čistenie tlakového filtra

**Servisný interval:** Pri každom použití alebo denne—Vyčistite tlakový filter.  
Vyčistite tlakový filter (častejšie pri používaní práškov, ktoré možno navlhčiť).

1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu, zatiahnite parkovaciu brzdu, vypnite čerpadlo postrekovača a motor a vyberte kľúč.
2. Pod tlakový filter zarovnajte záchytnú nádobu (Obrázok 97).

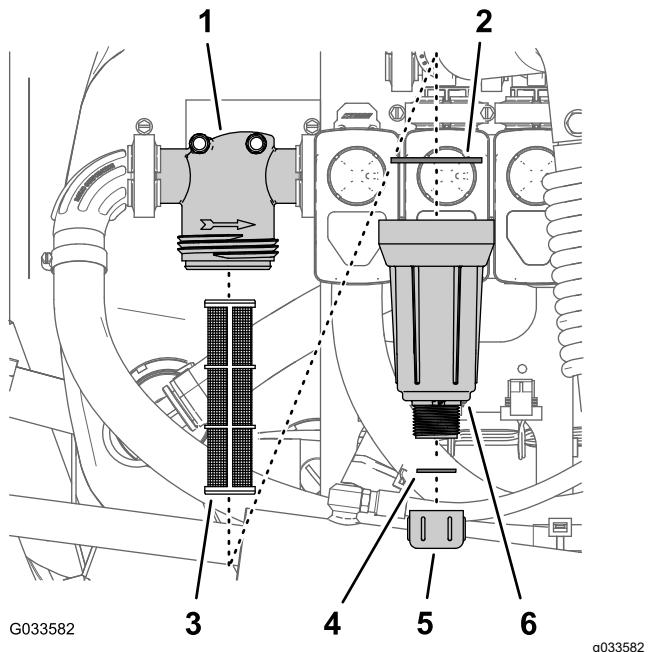

Obrázok 97

- |                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| 1. Hlava filtra     | 4. Tesnenie (vypúšťacia zátka) |
| 2. Tesnenie (miska) | 5. Vypúšťacia zátka            |
| 3. Vložka filtra    | 6. Miska                       |

3. Vypúšťaciu zátku otočte proti smeru hodinových ručičiek a zložte ju z misky tlakového filtra (Obrázok 97).

**Poznámka:** Nechajte misku úplne vypustiť.

4. Otočte misku proti smeru hodinových ručičiek a zložte hlavu filtra (Obrázok 97).
5. Vyberte vložku tlakového filtra (Obrázok 97).
6. Vložku tlakového filtra vyčistite čistou vodou.

**Dôležité:** Ak je filter poškodený alebo ho nemožno vyčistiť, vymeňte ho.

7. Skontrolujte, či nie je poškodené a opotrebované tesnenie vypúšťacej zátky (nachádza sa vnútri misky) a tesnenie misky (nachádza sa vnútri hlavy filtra) (Obrázok 97).

**Dôležité:** Všetky poškodené alebo opotrebované tesnenia zátky, misky alebo oboch vymeňte.


8. Do hlavy filtra zasuňte vložku tlakového filtra (Obrázok 97).

**Poznámka:** Skontrolujte, či je vložka filtra pevne zasunutá v hlave filtra.

9. Na hlavu filtra nainštalujte misku a utiahnite ju rukou (Obrázok 97).
10. Namontujte vypúšťaciu zátku na armatúru v spodnej časti misky a zátku utiahnite rukou (Obrázok 97).

# Čistenie filtra dýzy

1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu, zatiahnite parkovaciu brzdu, vypnite čerpadlo postrekovača a motor a vyberte kľúč.
2. Demontujte dýzu z hlavy postrekovača (Obrázok 98).

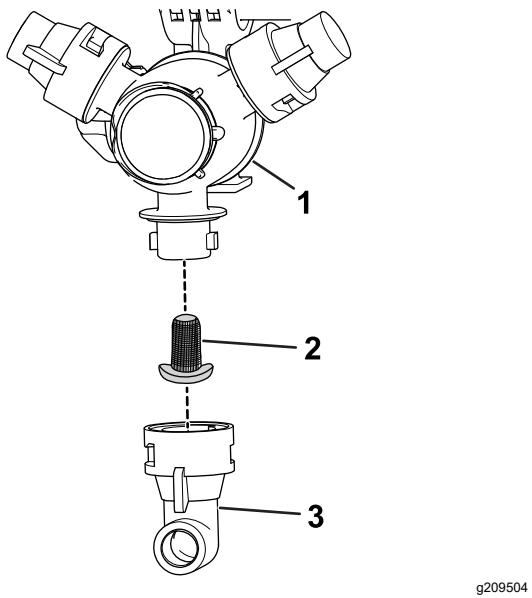

Obrázok 98

1. Hlava postrekovača      3. Dýza  
2. Filter dýzy

3. Vyberte filter dýzy (Obrázok 98).
4. Vyčistite filter dýzy čistou vodou.

**Dôležité:** Ak je filter poškodený alebo ho nemožno vycistiť, vymenťte ho.

5. Nainštalujte filter dýzy (Obrázok 98).
6. Namontujte dýzu na hlavu postrekovača (Obrázok 98).

**Poznámka:** Uistite sa, že je filter pevne zaistený na mieste.

## Úprava systému postrekovača

**Servisný interval:** Po každom použití—Systém postrekovača upravujte na konci každého pracovného dňa.

## Špecifikácia kondicionéra

**Špecifikácia kondicionéra:** propylénglykol, netoxickej protimrazová zmes RV s inhibítormi korózie

**Dôležité:** Používajte len propylénglykol s inhibítormi korózie.

Nepoužívajte recyklovaný propylénglykol.

Nepoužívajte protimrazovú zmes na báze etylénglykolu.

Propylénglykol nepoužívajte s pridanými rozpustnými alkoholmi (metanol, etanol alebo izopropanol) alebo slanou vodou.

## Príprava kondicionéra

1. Stroj presuňte na rovný povrch, zatiahnite parkovaciu brzdu, vypnite motor a vyberte kľúč.
2. Kondicionér do nádrže pridajte takto:
  - (Vopred namiešaný) protimrazový propylénglykol RV – do nádrže pridajte 38 l protimrazového propylénglykolu RV.
  - V prípade koncentrovaného protimrazového propylénglykolu RV vykonajte nasledujúce kroky:
    - A. Do nádrže postrekovača pridajte 38 l roztok protimrazového propylénglykolu RV a vody. Protimrazový roztok pripravte podľa pokynov výrobcu pre koncentráciu s menovitou minimálnou hodnotou  $-45^{\circ}\text{C}$ .

**Dôležité:** Pri čistení postrekovača používajte len čistú vodu.

- B. Naštartujte motor a prepínač čerpadla postrekovača nastavte do polohy ON (Zap.).
- C. Na zvýšenie otáčok motora stlačte plynový pedál.
- D. Prepínač miešania nastavte do polohy ON (Zap.).

Roztok kondicionéra a vody nechajte cirkulovať 3 minúty alebo dlhšie.

## Postrek s kondicionérom

**Odporučaný nástroj:** čistá záhytná nádoba.

1. Stroj presuňte na miesto s vypúšťacou podložkou a zatiahnite parkovaciu brzdu.
2. Spusťte vonkajšie sekcie rámu.
3. Prepínače ľavej, strednej a pravej sekcie a prepínač hlavnej sekcie nastavte do polohy ON (Zap.).
4. Nechajte systém postrekovača pracovať, kým sa cez dýzy nevypustí kondicionér.

**Poznámka:** Väčšinou je protimrazový propylénglykol RV ružový. Pomocou záhytnej nádoby otestujte prietok z postrekovača na niekoľkých dýzach.

5. Vypnite prepínač hlavnej sekcie, 3 prepínače sekcií, prepínač miešania, prepínač čerpadla postrekovača, motor a vyberte kľúč.

## Preprava alebo t'ahanie stroja

Informácie o preprave alebo t'ahaní stroja nájdete v *používateľskej príručke* k vozidlu Workman.

**Dôležité:** Vonkajšie sekcie postrekovača priviažte k prepravným vidliciam sekcií rámov.

# Údržba

**Poznámka:** Z lokality [www.Toro.com](http://www.Toro.com) si prevezmite bezplatnú kópiu schémy zapojenia elektrického alebo hydraulického systému a pomocou prepojenia zameraného na príručky na domácej stránke vyhľadajte svoj stroj.

**Poznámka:** Určite ľavú a pravú stranu stroja pri normálnej prevádzkovej polohe.

## Bezpečnosť pri údržbe

- Pred opustením sedadla operátora vykonajte nasledujúce opatrenia:
  - Stroj zastavte na rovnom povrchu.
  - Prevodovku preraďte do polohy NEUTRAL (NEUTRÁL) (manuálna) alebo do polohy PARK (PARKOVANIE) (automatická).
  - Zatiahnite parkovaciu brzdu.
  - Vypnite motor.
  - Vytiahnite kľúč.
  - Pred opustením stroja počkajte, kým sa nezastavia všetky pohyblivé časti.
- Údržby, opravy, nastavenia alebo kontroly stroja smie vykonávať len kvalifikovaný a autorizovaný personál.
- Pred vykonaním údržby postrekovač dôkladne vyčistite a vypláchnite.
- Chemické látky používané v systéme postrekovača môžu byť nebezpečné a toxické pre vás, okolostojace osoby, zvieratá, rastliny, pôdu alebo ďalší majetok.
  - Pozorne si prečítajte štítky s výstrahou týkajúcou sa chemických látok a karty bezpečnostných údajov materiálu pre všetky používané chemické látky, dodržiavajte ich a chráňte sa v súlade s odporúčaniami výrobcu chemických látok.
  - V blízkosti chemických látok si vždy chráňte pokožku. Pred kontaktom s chemickými látkami sa chráňte príslušnými osobnými ochrannými prostriedkami, ako sú napríklad:
    - ◊ bezpečnostné okuliare alebo tvárový štít,
    - ◊ chemický oblek,
    - ◊ respirátor alebo maska s filtrom,
    - ◊ rukavice odolné voči pôsobeniu chemických látok,
    - ◊ gumené čižmy alebo iná pevná obuv,
    - ◊ čisté náhradné oblečenie, mydlo a jednorazové utierky na očistenie.
  - Ak tieto informácie o bezpečnom používaní chemických látok nemáte k dispozícii, odmietnite postrekovač používať alebo na ňom pracovať.

- Stroj nenapíňajte, nekalibrujte ani nečistite, keď sa v danej oblasti nachádzajú ľudia, zvlášť deti, a zvieratá.
- S chemickými látkami manipulujte v dobre vetranom priestore.
- Zvlášť pri plnení nádrže postrekovača majte poruke čistú vodu.
- Pri práci v blízkosti chemických látok nejedzte, nepite ani nefajčite.
- Striekacie dýzy nečistite prefukovaním ani vkladaním do úst.
- Čo najskôr po práci s chemickými látkami si umyte ruky a ďalšie miesta, ktoré s nimi prišli do kontaktu.
- Chemické látky a výparы sú nebezpečné. Nikdy nevstupujte do nádrže ani nad otvor či do otvoru nádrže neumiestňujte hlavu.
- Pred vykonávaním servisu alebo úprav stroj zaparkujte na rovnom povrchu, zatiahnite parkovaciu brzdu, vypnite motor, vyberte kľúč a nechajte motor vychladnúť.
- Ak chcete zaručiť dobrý stav celého stroja, dbajte na to, aby boli všetky matice a skrutky správne utiahnuté.
- Ak chcete znížiť riziko požiaru, dbajte na to, aby sa v motorovom priestore nenachádzalo nadmerné množstvo maziva, chemických látok, trávy, listov a nečistôt.
- Ak musíte pri nastavení počas údržby spustiť motor, nepribližujte sa rukami, nohami, oblečením ani inými časťami tela k motoru ani iným pohyblivým časťiam. Všetky osoby musia byť v bezpečnej vzdialnosti.
- Neupravujte pojazdovú rýchlosť stroja. Ak chcete zaručiť bezpečnosť a presnosť, dajte pojazdovú rýchlosť skontrolovať autorizovanému distribútorovi spoločnosti Toro.
- Ak stroj vyžaduje väčšiu opravu alebo potrebujete technickú pomoc, obráťte sa na autorizovaného distribútoru spoločnosti Toro.
- Akékoľvek úpravy tohto stroja môžu ovplyvniť jeho prevádzku, výkon, odolnosť alebo používanie a môžu spôsobiť zranenie alebo smrť. Také používanie môže zrušiť platnosť záruky na produkt.

- Ak je to možné, nevykonávajte údržbu pri spustenom motore. Nepribližujte sa k pohyblivým časťam.
- V prípade potreby podpory stroja alebo komponentov použite stojany.
- Opatrne uvoľnite tlak z komponentov s uloženou energiou.

## Odporučaný harmonogram údržby

Servisný interval	Postup pri údržbe
Pri každom použití alebo denne	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skontrolujte popruhy nádrže.</li> <li>• Vyčistite sací filter.</li> <li>• Vyčistite tlakový filter.</li> </ul>
Po každom použití	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Systém postrekovača upravujte na konci každého pracovného dňa.</li> </ul>
Po každých 50 hodinách prevádzky	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Namažte čerpadlo.</li> </ul>
Po každých 100 hodinách prevádzky	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Namažte závesy rámu.</li> </ul>
Po každých 200 hodinách prevádzky	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skontrolujte všetky hadice a prípojky, či nie sú poškodené a či sú správne pripojené.</li> <li>• Vyčistite prietokomer (častejšie pri používaní práškov, ktoré možno navlhčiť).</li> </ul>
Po každých 400 hodinách prevádzky	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skontrolujte tesniace krúžky na zostavách valcov a v prípade potreby ich vymeňte.</li> <li>• Vymeňte sací filter.</li> <li>• Vymeňte tlakový filter.</li> <li>• Skontrolujte membránu čerpadla a v prípade potreby ju vymeňte.</li> <li>• Skontrolujte spätné klapky čerpadla a v prípade potreby ich vymeňte.</li> <li>• Skontrolujte nylonové otočné puzdrá.</li> </ul>
Každý rok	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kalibrujte obtokový premiešavací ventil.</li> <li>• Postrekovač vypláchnite čistou vodou.</li> </ul>

**Dôležité:** Informácie o ďalších postupoch údržby nájdete v používateľskej príručke k stroju a motoru.

# Kontrolný zoznam dennej údržby

Túto stranu skopírujte na účely pravidelného používania.

Položka kontrolného zoznamu údržby	Na týždeň:						
	Pondelok	Utorok	Streda	Štvrtok	Piatok	Sobota	Nedeľa
Skontrolujte prevádzku brzdy a parkovacej brzdy.							
Skontrolujte prevádzku rýchlosných stupňov/neutrál.							
Skontrolujte hladinu paliva.							
Pred naplnením nádrže skontrolujte hladinu motorového oleja.							
Pred naplnením nádrže skontrolujte hladinu prevodovkového oleja.							
Pred naplnením nádrže skontrolujte vzduchový filter.							
Pred naplnením nádrže skontrolujte rebrá chladiaceho systému motora.							
Skontrolujte všetky nezvyčajné zvuky motora.							
Skontrolujte všetky nezvyčajné zvuky pri prevádzke.							
Skontrolujte tlak pneumatík.							
Skontrolujte, či nedochádza k úniku kvapalín.							
Skontrolujte prevádzku nástrojov.							
Skontrolujte prevádzku plynového pedála.							
Vyčistite sitko nasávania.							
Skontrolujte zbiehavosť.							
Namažte všetky mazacie armatúry. <sup>1</sup>							
Opravte poškodený náter.							

<sup>1</sup>Ihneď po každom umytí bez ohľadu na uvedený interval

## Poznámky k problematickým oblastiam

Osoba, ktorá vykonalá kontrolu:		
Položka	Dátum	Informácie
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

# Postupy pred údržbou stroja

## ⚠ VÝSTRAHA

Ak necháte kľúč v štartovacom spínači, iná osoba by mohla náhodne naštartovať motor a vážne zraníť vás alebo okolostojace osoby.

Pred vykonávaním akejkoľvek údržby vyberte kľúč zo štartovacieho spínača a odpojte záporný kábel z batérie. Kábel batérie odložte nabok, aby sa náhodne nedostal do kontaktu s pólom batérie.

## Prístup k stroju

### Zdvihnutie zostavy nádrže


## ⚠ NEBEZPEČIE

Zostava nádrže postrekovača predstavuje riziko súvisiace s nahromadenou energiou. Ak sa pri montáži alebo demontáži zostavy nepostupuje správne, zostava by sa mohla pohnúť alebo spadnúť a zraníť vás alebo iné okolostojace osoby.

Na podopretie zostavy nádrže postrekovača s demontovanými úchytkami počas montáže, demontáže alebo inej údržby použite popruhy a portálový žeriav.

Zostavu nádrže môžete zdvihnúť, aby ste získali prístup k motoru a ďalším vnútorným komponentom. Nadstavec rámu otočte smerom dopredu, aby sa rovnomernejšie rozložila hmotnosť.

1. Vyprázdnite nádrž postrekovača.
2. Vozidlo zaparkujte na rovnom povrchu.
3. Pomocou ovládacích prepínačov rámu zdvihnite nadstavec rámu približne v uhle  $45^\circ$ .
4. Zatiahnite parkovaciu brzdu, vypnite motor a vyberte kľúč.
5. Z prednej časti plošiny demontujte bezpečnostné skrutky (Obrázok 99).

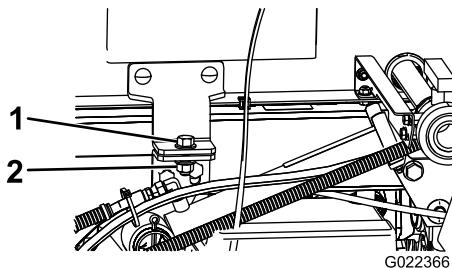


Obrázok 99

g022366

- 
1. Skrutka ( $\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{2}$  palca)      2. Poistná matica ( $\frac{1}{2}$  palca)

6. Nadstavce rámu zložte dopredu popri zostave nádrže, čím sa hmotnosť rozloží rovnomernejšie a predídeť tak preklopeniu zostavy dozadu.
7. Zdvíhajte zostavu nádrže, kým nebudú zdvívacie valce úplne roztiahnuté.
8. Podperu plošiny demontujte z odkladacích konzol v zadnej časti panela ochranného zariadenia proti prevráteniu (Obrázok 100).

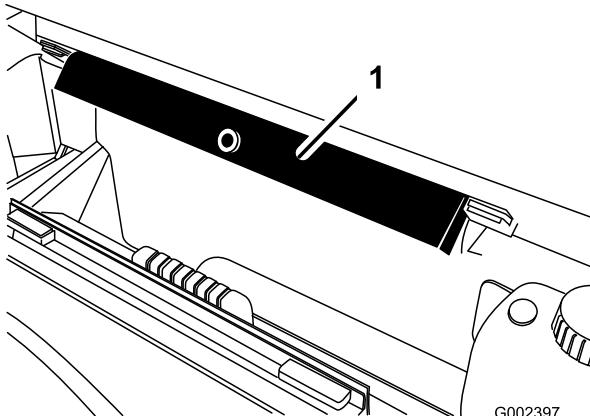


Obrázok 100

g002397

- 
1. Podpera plošiny
9. Zatlačte podperu plošiny do cylindrickej tyče, pričom dbajte na to, aby sa zarážky na koncoch

podpery nachádzali na konci povrchu valca a na konci tyče zdvíhacieho valca (Obrázok 101).

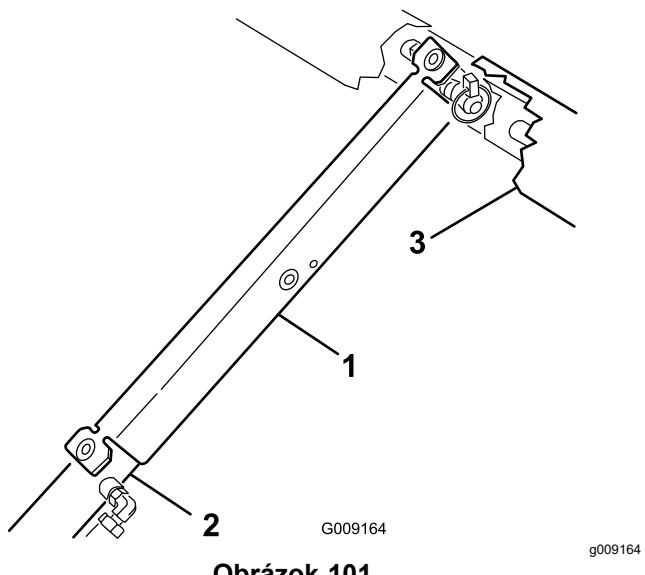

Obrázok 101

1. Podpera plošiny
2. Povrch valca
3. Plošina

## Mazanie


### Mazanie čerpadla postrekovača

**Servisný interval:** Po každých 50 hodinách prevádzky

**Typ maziva:** Mobil XHP 461

1. Nájdite na čerpadle postrekovača mazacie armatúry.

**Poznámka:** Čerpadlo sa nachádza v zadnej časti stroja.

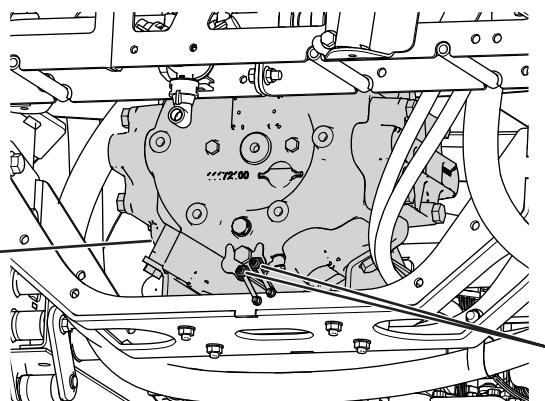

Obrázok 102

1. Čerpadlo postrekovača
2. Mazacia armatúra
2. 2 vzdialené mazacie armatúry utrite dočista.
3. Do každej vzdialenej mazacej armatúry napumpujte mazivo.
4. Prebytočné mazivo utrite.

### Spustenie zostavy nádrže

1. Keď ste pripravení spustiť zostavu nádrže, demontujte podperu plošiny z valca a zasuňte ju do konzol na zadnej časti panela ochranného zariadenia proti prevráteniu.
- Dôležité: Neskúšajte spustiť zostavu nádrže s bezpečnostnou podperou plošiny na valci.**
2. Stiahnutím zdvíhacích cylindrov opatrne spustite nádrž na rám.
3. Zostavu nádrže zaistite pomocou 2 pridržiavacích skrutiek a úchytiek.
4. Nadstavce rámu zložte dozadu do predĺženej polohy.
5. Pomocou ovládacích prepínačov rámu zdvihnite nadstavce rámu do PREPRAVNEJ polohy.


# Mazanie závesov rámu

**Servisný interval:** Po každých 100 hodinách prevádzky

**Dôležité:** Ak záves rámu umyjete vodou, vysušte všetku vodu, odstráňte nečistoty zo zostavy závesu a naneste naň čerstvé mazivo.

**Typ maziva:** Lítiové mazivo č. 2

1. Mazacie armatúry utrite dočista, aby sa do ložiska alebo puzdra nedostali cudzie látky.
2. Do ložiska alebo puzdra všetkých armatúr napumpujte mazivo [Obrázok 103](#).

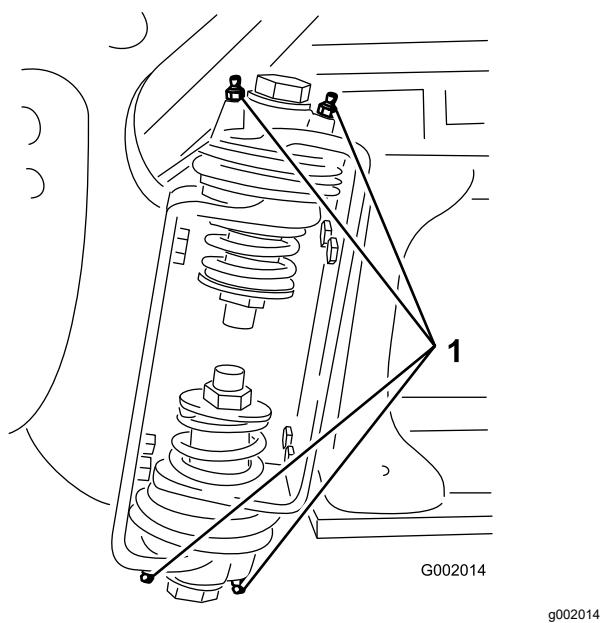

**Obrázok 103**  
Pravý rám

1. Mazacia armatúra
3. Prebytočné mazivo utrite.
4. Tento postup zopakujte pre všetky kíby rámu.

# Údržba systému postrekovača

## Kontrola hadíc

**Servisný interval:** Po každých 200 hodinách prevádzky

Po každých 400 hodinách prevádzky/Každý rok (podľa toho, čo nastane skôr)


Každú hadicu v systéme postrekovača skontrolujte, či nie je zlomená, prasknutá alebo inak poškodená. Zároveň skontrolujte prípojky a armatúry, či nie sú podobne poškodené. Všetky poškodené hadice a armatúry vymeňte.

## Výmena sacieho filtra

**Servisný interval:** Po každých 400 hodinách prevádzky

**Poznámka:** Určite správnu veľkosť sitka sacieho filtra, ktorú potrebujete na danú úlohu. Pozrite si časť [Výber sacieho filtra \(strana 51\)](#).


1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu, zatiahnite parkovaciu brzdu, vypnite čerpadlo a motor a vyberte kľúč.
2. Z vrchnej časti nádrže postrekovača demontujte úchytku, ktorá zaistuje armatúru hadice pripojenú k veľkej hadici, z puzdra filtra ([Obrázok 104](#)).

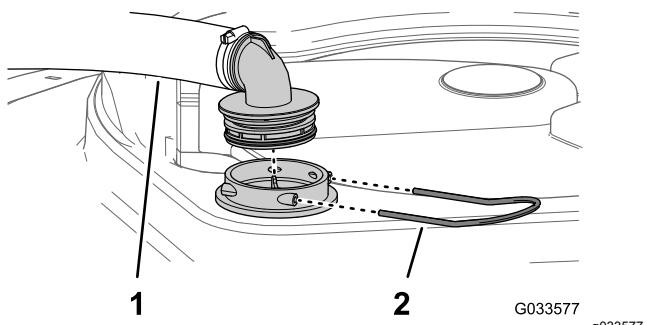

**Obrázok 104**

1. Nasávacia hadica
2. Úchytka
3. Hadicu a armatúru hadice demontujte z puzdra filtra ([Obrázok 104](#)).
4. Vyberte starý sací filter z puzdra filtra v nádrži ([Obrázok 105](#)).

**Poznámka:** Starý filter zlikvidujte.

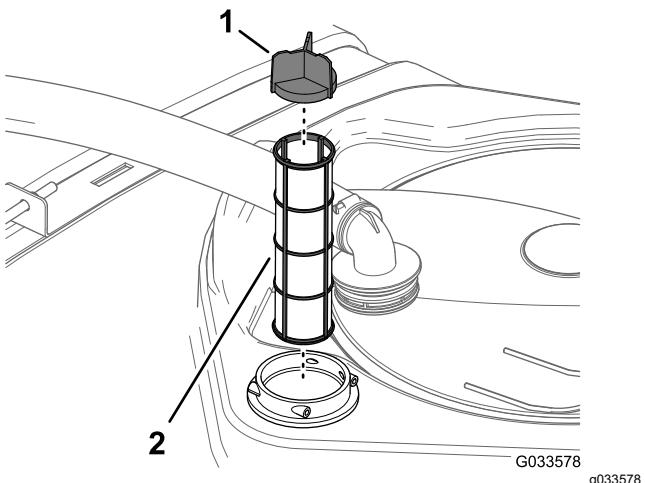


Obrázok 105

1. Lopatka sitka      2. Sací filter

5. Do puzdra zasuňte nový sací filter.

**Poznámka:** Uistite sa, že je filter pevne zaistený na mieste.

6. Zarovnajte hadicu a armatúru hadice k puzdrom filtra na vrchnej časti nádrže a armatúru a puzdro zaistite pomocou úchytky, ktorú ste demontovali v kroku 2.

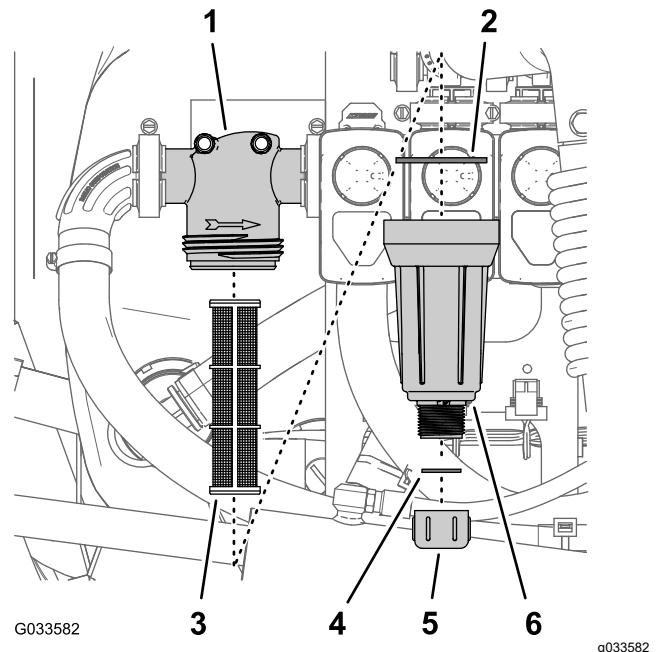

Obrázok 106

1. Hlava filtra      4. Tesnenie (vypúšťacia zátka)  
2. Tesnenie (miska)      5. Vypúšťacia zátka  
3. Vložka filtra      6. Miska

3. Vypúšťaciu zátku otočte proti smeru hodinových ručičiek a zložte ju z misky tlakového filtra (Obrázok 106).

**Poznámka:** Nechajte misku úplne vypustiť.

4. Otočte misku proti smeru hodinových ručičiek a zložte hlavu filtra (Obrázok 106).  
5. Vyberte starú vložku tlakového filtra (Obrázok 106).

**Poznámka:** Starý filter zlikvidujte.

6. Skontrolujte, či nie je poškodené a opotrebované tesnenie vypúšťacej zátky (nachádza sa vnútri misky) a tesnenie misky (nachádza sa vnútri hlavy filtra) (Obrázok 106).

**Poznámka:** Všetky poškodené alebo opotrebované tesnenia zátky, misky alebo oboch vymeňte.

7. Do hlavy filtra zasuňte novú vložku tlakového filtra (Obrázok 106).

**Poznámka:** Skontrolujte, či je vložka filtra pevne zasunutá v hlave filtra.

8. Na hlavu filtra nainštalujte misku a utiahnite ju rukou (Obrázok 106).  
9. Namontujte vypúšťaciu zátku na armatúru v spodnej časti misky a zátku utiahnite rukou (Obrázok 106).

## Výmena tlakového filtra

**Servisný interval:** Po každých 400 hodinách prevádzky


**Poznámka:** Určite správnu veľkosť sitka tlakového filtra, ktorú potrebujete na danú úlohu. Pozrite si časť Výber tlakového filtra (strana 52).

1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu, zatiahnite parkovaciu brzdu, vypnite čerpadlo postrekovača a motor a vyberte kľúč.
2. Pod tlakový filter zarovnajte záhytnú nádobu (Obrázok 106).

## Výmena filtra dýzy

**Poznámka:** Určite správnu veľkosť sitka filtra dýzy, ktorú potrebujete na danú úlohu. Pozrite si časť [Výber filtro špičky dýzy \(voliteľný\) \(strana 53\)](#).

1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu, zatiahnite parkovaciu brzdu, vypnite čerpadlo postrekovača a motor a vyberte kľúč.
2. Demontujte dýzu z hlavy postrekovača ([Obrázok 107](#)).

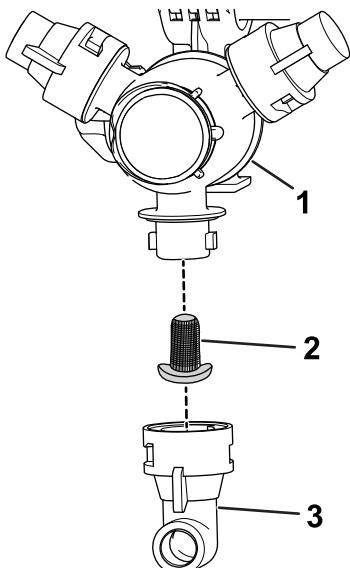

Obrázok 107

g209504

1. Hlava postrekovača      3. Dýza  
2. Filter dýzy

3. Vyberte starý filter dýzy ([Obrázok 107](#)).

**Poznámka:** Starý filter zlikvidujte.

4. Nainštalujte nový filter dýzy ([Obrázok 107](#)).

**Poznámka:** Uistite sa, že je filter pevne zaistený na mieste.

5. Namontujte dýzu na hlavu postrekovača ([Obrázok 107](#)).

## Kontrola čerpadla postrekovača

**Servisný interval:** Po každých 400 hodinách prevádzky/Každý rok (podľa toho, čo nastane skôr)—Skontrolujte membránu čerpadla a v prípade potreby ju vymeňte. (Navštívte autorizovaného distribútoru spoločnosti Toro.)

Po každých 400 hodinách prevádzky/Každý rok (podľa toho, čo nastane skôr)—Skontrolujte spätné klapky čerpadla a v prípade ich potreby ich vymeňte. (Navštívte autorizovaného distribútoru spoločnosti Toro.)

**Poznámka:** Nasledujúce komponenty stroja sa považujú za diely, ktoré sa spotrebúvajú pri používaní, ak sa nezistí, že sú chybné, a nevzťahuje sa na ne záruka platná pre tento stroj.

Požiadajte autorizovaného distribútoru spoločnosti Toro, aby skontroloval, či nie sú poškodené vnútorné komponenty čerpadla:


- Membránna čerpadla
- Zostavy spätných klapiek čerpadla

V prípade potreby komponenty vymeňte.

## Kontrola nylonových otočných puzdier


**Servisný interval:** Po každých 400 hodinách prevádzky/Každý rok (podľa toho, čo nastane skôr)

1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu, zatiahnite parkovaciu brzdu, vypnite čerpadlo a motor a vyberte kľúč.
2. Vonkajšie sekcie rámu roztahnite do polohy postreku a podoprite ich pomocou stojanov alebo popruhov a zdvíhacieho zariadenia.
3. Demontujte skrutku a maticu zaistujúce otočný čap a vyberte čap ([Obrázok 108](#)).

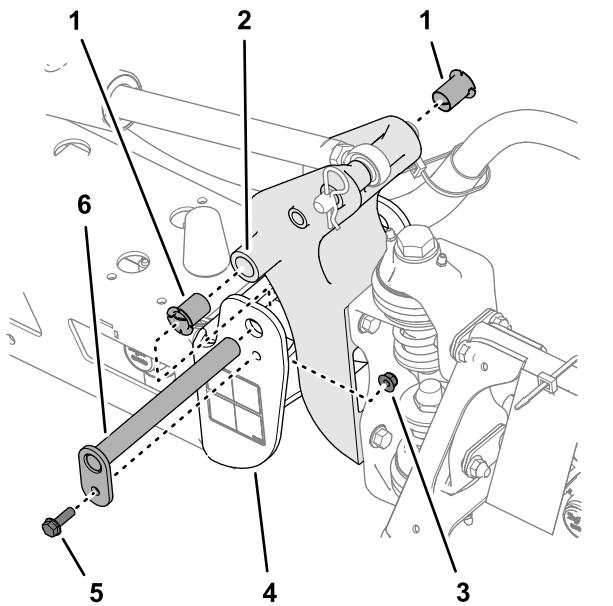

Obrázok 108

g242083

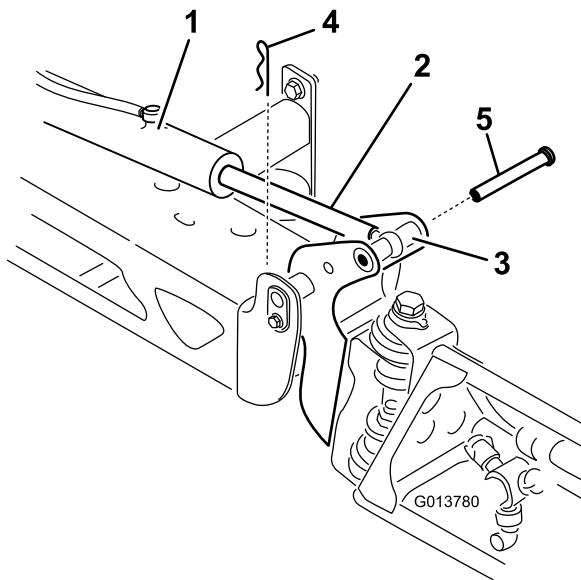

Obrázok 109

g013780

- |                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. Nylonové puzdrá           | 4. Koncová drážka (stredný rám) |
| 2. Otočná konzola            | 5. Skrutka s prírubou           |
| 3. Poistná matica s prírubou | 6. Otočný čap                   |

4. Demontujte zostavu rámu a otočnej konzoly z konkovej drážky stredného rámu, aby ste získali prístup k nylonovým puzdrám.
5. Demontujte a skontrolujte nylonové puzdrá z prednej a zadnej časti otočnej konzoly ([Obrázok 108](#)).

**Poznámka:** Vymeňte všetky opotrebované alebo poškodené puzdrá.

6. Nylonové puzdrá namažte malým množstvom oleja a namontujte ich na otočnú konzolu ([Obrázok 108](#)).
7. Zarovnajte otvory v otočnej konzole s otvormi v konkovej drážke ([Obrázok 108](#)).
8. Namontujte otočný čap a zaistite ho pomocou skrutky s prírubou a poistnej matici s prírubou, ktoré ste demontovali v kroku 3.
9. Kroky 2 až 8 zopakujte na druhej vonkajšej sekcií rámu.


- |                              |             |
|------------------------------|-------------|
| 1. Mechanizmus               | 4. Závlačka |
| 2. Tyč mechanizmu            | 5. Čap      |
| 3. Puzdro otočného čapu rámu |             |

3. Zdvihnite rám, vyberte čap ([Obrázok 109](#)) a pomaly spustite rám na zem.
4. Skontrolujte, či nie je čap poškodený a v prípade potreby ho vymenťte.
5. Pomocou kľúča znehybniť tyč mechanizmu na rovných stranach, potom uvoľnite poistnú maticu a nastavte tyč s očkom ([Obrázok 110](#)).

## Zarovnanie rámov

Nasledujúci postup môžete využiť na nastavenie mechanizmov na strednom ráme tak, aby boli ľavý a pravý rám zarovnané.

1. Roztiahnite rámy do polohy postreku.
2. Z otočného čapu vyberte závlačku ([Obrázok 109](#)).

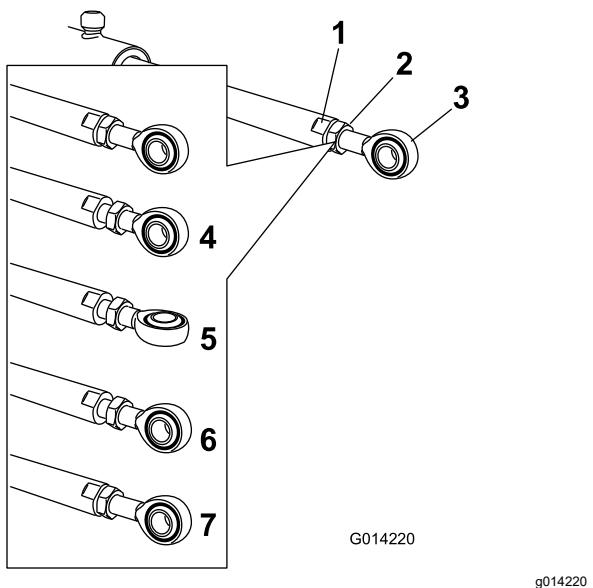

**Obrázok 110**

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1. Rovná strana tyče mechanizmu | 5. Nastavené očko                                     |
| 2. Poistná matica               | 6. Poloha očka v zostave                              |
| 3. Očko                         | 7. Utiahnutá poistná matica na zaistenie novej polohy |
| 4. Uvoľnená poistná matica      |   |

6. Otočením tyče s očkom v tyči mechanizmu skráťte alebo predlžíte mechanizmus do požadovanej polohy ([Obrázok 110](#)).

**Poznámka:** Tyč s očkom musíte otočiť do polovice alebo úplne, aby ste ju mohli namontovať na rám.


7. Po dosiahnutí požadovanej polohy utiahnite poistnú maticu, čím zaistíte mechanizmus a tyč s očkom.
8. Zdvihnutím rámu zarovnajte kĺb s tyčou mechanizmu.
9. Držte rám a zároveň zasúvajte čap cez kĺb rámu aj tyč mechanizmu ([Obrázok 109](#)).
10. Keď je čap na mieste, uvoľnite rám a čap zaistite závlačkou, ktorú ste predtým vybrali.
11. Tento postup v prípade potreby zopakujte s každým ložiskom tyče mechanizmu.

# Čistenie

## Čistenie prietokomera

**Servisný interval:** Po každých 200 hodinách prevádzky/Každý rok (podľa toho, čo nastane skôr) (častejšie pri používaní práškov, ktoré možno navlhčiť).

1. Dôkladne vypláchnite a vypustite celý systém postrekovača.
2. Demontujte prietokomer z postrekovača a vypláchnite ho čistou vodou.
3. Zložte poistný krúžok zo strany prívodu ([Obrázok 111](#)).

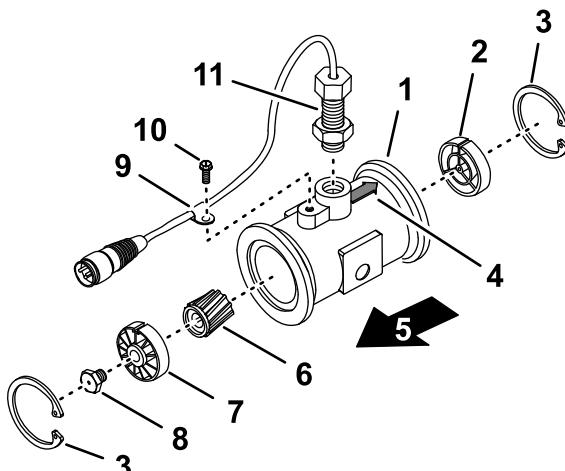

**Obrázok 111**

- |  |  |
|--|--|
| 1. Príuba (teleso prietokomera)          | 7. Rozbočovač prívodu a ložisko (so zárezom nahor) |
| 2. Rozbočovač výstupu (so zárezom nahor) | 8. Klin turbínny                                   |
| 3. Poistný krúžok                        | 9. Svorka káblového zväzku                         |
| 4. Šípka výstupu (teleso prietokomera)   | 10. Skrutka s prírubou                             |
| 5. Prívod                                | 11. Zostava snímača                                |
| 6. Rotor/magnet                          |  |

4. Vyčistite turbínu a rozbočovač turbíny a odstráňte tak kovové piliny a všetky prášky, ktoré možno navlhčiť.
5. Skontrolujte, či nie sú lopatky turbíny opotrebované.

**Poznámka:** Turbinu podržte v ruke a otáčajte ňou. Mala by sa otáčať voľne, len s malým odporom. V opačnom prípade ju vymeňte.

6. Zmontujte prietokomer.
7. Pomocou nízkotlakovej (50 kPa) vzduchovej dýzy sa uistite, že sa turbína voľne otáča.

**Poznámka:** Ak sa turbína neotáča voľne, uvoľňujte šesthranný klin v spodnej časti turbíny otáčaním o 1/16, kým sa nebude turbína otáčať voľne.

## Čistenie ventilov postrekovača


- Ak chcete vyčistiť regulačný ventil, pozrite si nasledujúce časti:
  1. Demontáž mechanizmu ventilu (strana 80)
  2. Demontáž regulačného ventilu rozsahu potrubia (strana 80)
  3. Čistenie ventilu potrubia (strana 85)
  4. Montáž ventilu potrubia (strana 86)
  5. Montáž regulačného ventilu rozsahu potrubia (strana 87)
  6. Montáž mechanizmu ventilu (strana 90)
- Ak chcete vyčistiť premiešavací ventil, pozrite si nasledujúce časti:
  1. Demontáž mechanizmu ventilu (strana 80)
  2. Demontáž premiešavacieho ventilu potrubia (strana 81)
  3. Čistenie ventilu potrubia (strana 85)
  4. Montáž ventilu potrubia (strana 86)
  5. Montáž premiešavacieho ventilu potrubia (strana 87)
  6. Montáž mechanizmu ventilu (strana 90)
- Ak chcete vyčistiť ventil hlavného rámu, pozrite si nasledujúce časti:
  1. Demontáž mechanizmu ventilu (strana 80)
  2. Demontáž ventilu hlavného rámu potrubia (strana 82)
  3. Čistenie ventilu potrubia (strana 85)
  4. Montáž ventilu potrubia (strana 86)
  5. Montáž ventilu hlavného rámu potrubia (strana 88)
  6. Montáž mechanizmu ventilu (strana 90)
- Ak chcete vyčistiť 3-cestné ventily, pozrite si nasledujúce časti:
  1. Demontáž mechanizmu ventilu (strana 80)
  2. Demontáž sekčného ventilu potrubia (strana 83)
  3. Čistenie ventilu potrubia (strana 85)
  4. Montáž ventilu potrubia (strana 86)
  5. Montáž sekčného ventilu potrubia (strana 89)
  6. Montáž mechanizmu ventilu (strana 90)

## Demontáž mechanizmu ventilu

1. Postrekovač umiestnite na rovný povrch, zatiahnite parkovaciu brzdu, vypnite čerpadlo a motor a vyberte kľúč.
2. 3-kolíkový konektor mechanizmu ventilu vyberte z 3-zásuvkového elektrického konektora káblového zväzku postrekovača.
3. Demontujte úchytku zaistujúcu mechanizmus na ventile potrubia pre regulačný ventil rozsahu, premiešavací ventil, ventil hlavnej sekcie alebo ventil konkrétnej sekcie (Obrázok 112).

**Poznámka:** Stlačte 2 ramená úchytky k sebe a zároveň ju zatláčajte nadol.

**Poznámka:** Mechanizmus a úchytku odložte – namontujete ich neskôr v časti Montáž mechanizmu ventilu (strana 90).

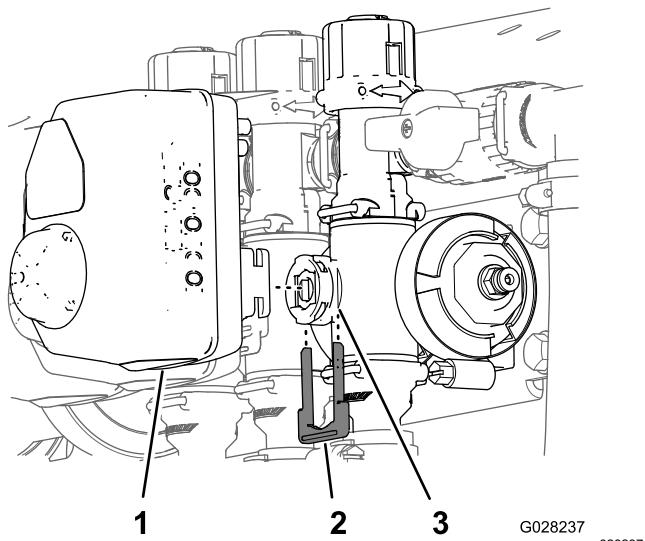

Obrázok 112


Zobrazený mechanizmus sekčného ventilu (mechanizmus premiešavacieho ventilu je podobný)

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. Mechanizmus ventilu (zobrazený sekčný ventil) | 3. Predný port |
| 2. Úchytka                                       |                |
- 
4. Demontujte mechanizmus z ventilu potrubia.

## Demontáž regulačného ventilu rozsahu potrubia

1. Demontujte 2 svorky s prírubou a 2 tesnenia zaistujúce potrubie pre regulačný ventil rozsahu (Obrázok 113) na tlakovom filtri a premiešavacom ventile.


**Poznámka:** Svorky s prírubou a tesnenia odložte – namontujete ich neskôr v časti Montáž regulačného ventilu rozsahu potrubia (strana 87).

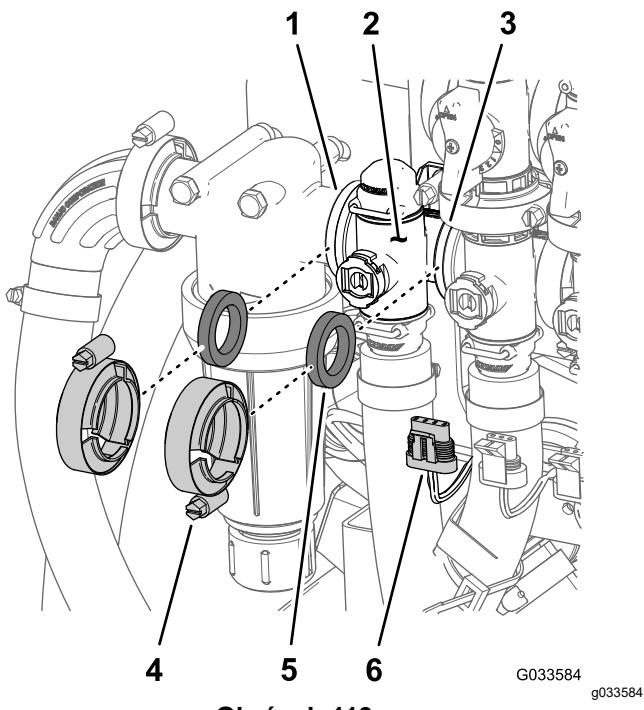

Obrázok 113

- |  |   |
|--|---|
| 1. Príruba (hlava tlakového filtra)    | 4. Svorka prírubi   |
| 2. Potrubie (regulačný ventil rozsahu) | 5. Tesnenie   |
| 3. Príruba (premiešavací ventil)       | 6. 3-kolíkový konektor (mechanizmus ventilu – regulačný ventil rozsahu) |
- 

2. Demontujte úchytku zaistujúcu armatúru výstupu na prípojke potrubia pre regulačný ventil rozsahu ([Obrázok 114](#)).

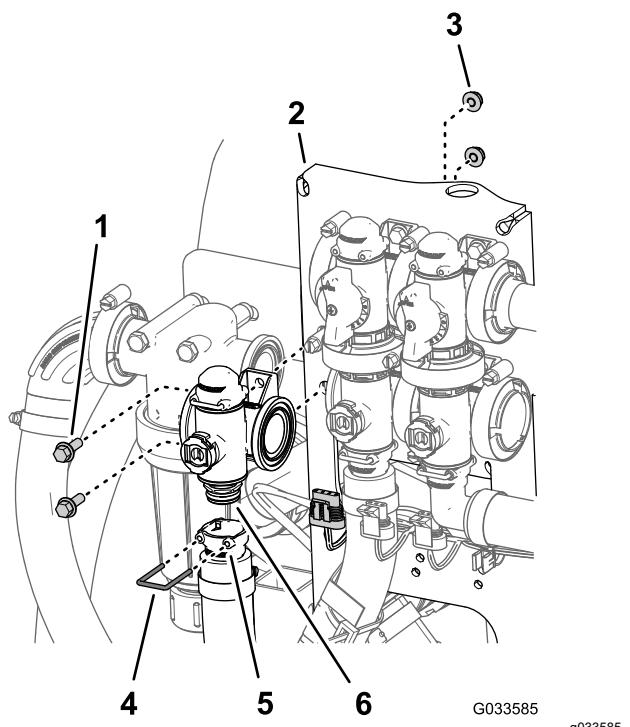

Obrázok 114

- |   |   |
|---|---|
| 1. Skrutka s prírubou ( $\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ palca) | 4. Úchytka  |
| 2. Držiak ventilu   | 5. Objímka (armatúra výstupu)                     |
| 3. Poistná matica s prírubou ( $\frac{1}{4}$ palca)             | 6. Prípojka (potrubie – regulačný ventil rozsahu) |
- 

3. Demontujte 2 skrutky s prírubou ( $\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$  palca) a 2 poistné matice s prírubou ( $\frac{1}{4}$  palca) zaistujúce regulačný ventil rozsahu na držiaku ventilu a demontujte zo stroja potrubie ventilu ([Obrázok 114](#)).


**Poznámka:** V prípade potreby uvoľnite montážny hardvér hlavy tlakového filtra, aby ste mohli jednoduchšie demontovať regulačný ventil rozsahu.

**Poznámka:** Skrutky s prírubou, poistné matice s prírubou a úchytku odložte – namontujete ich neskôr v časti [Montáž regulačného ventilu rozsahu potrubia \(strana 87\)](#).

## Demontáž premiešavacieho ventilu potrubia


1. Demontujte 3 svorky s prírubou a 3 tesnenia zaistujúce potrubie pre premiešavací ventil ([Obrázok 115](#)) na premiešavacom obtokovom ventile, regulačnom ventile rozsahu a ventile hlavného rámu.

**Poznámka:** Svorky s prírubou a tesnenia odložte – namontujete ich neskôr v časti [Montáž premiešavacieho ventilu potrubia \(strana 87\)](#).

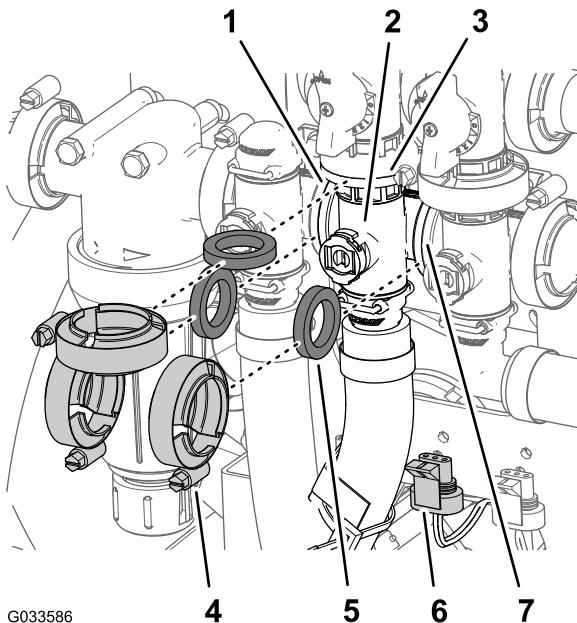

Obrázok 115

1. Príruba (hlava tlakového filtra)
2. Potrubie (premiešavací ventil)
3. Príruba (obtokový ventil – premiešavací ventil)
4. Svorka prírubi
5. Tesnenie
6. 3-kolíkový konektor (mechanizmus ventilu – premiešavací ventil)
7. Príruba (ventil hlavného rámu)

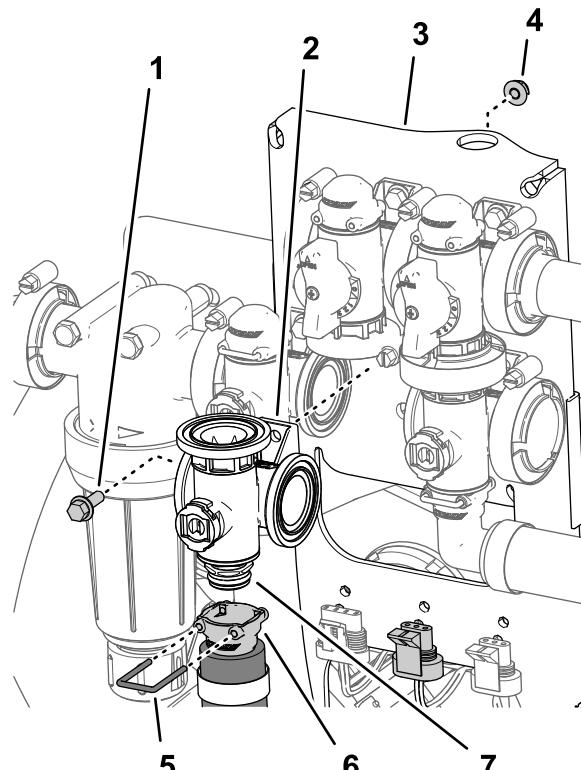

Obrázok 116

2. Demontujte úchytku zaistujúcu objímku na rýchle odpojenie na prípojke potrubia na rýchle odpojenie pre premiešavací ventil ([Obrázok 116](#)).

1. Skrutka s prírubou ( $\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$  palca)
2. Ventil potrubia (premiešavací ventil)
3. Držiak ventilu
4. Poistná matica s prírubou ( $\frac{1}{4}$  palca)
5. Úchytka
6. Armatúra na rýchle odpojenie (objímka)
7. Armatúra na rýchle odpojenie (prípojka)


3. Demontujte skrutku s prírubou ( $\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$  palca) a poistnú maticu s prírubou ( $\frac{1}{4}$  palca) zaistujúce premiešavací ventil na držiaku ventilu a demontujte zo stroja potrubie ventilu ([Obrázok 116](#)).

**Poznámka:** Skrutky s prírubou, poistnú maticu s prírubou a úchytku odložte – namontujete ich neskôr v časti [Montáž premiešavacieho ventilu potrubia \(strana 87\)](#).

## Demontáž ventilu hlavného rámu potrubia


1. Demontujte svorky s prírubou a tesnenia zaistujúce potrubie pre ventil hlavného rámu ([Obrázok 117](#)) na obtokovom ventile hlavného rámu, premiešavacom ventile a kolene s  $90^\circ$  uhlom (na konci hadice prietokomera).

**Poznámka:** Svorky s prírubou a tesnenia odložte – namontujete ich neskôr v časti [Montáž ventilu hlavného rámu potrubia \(strana 88\)](#).

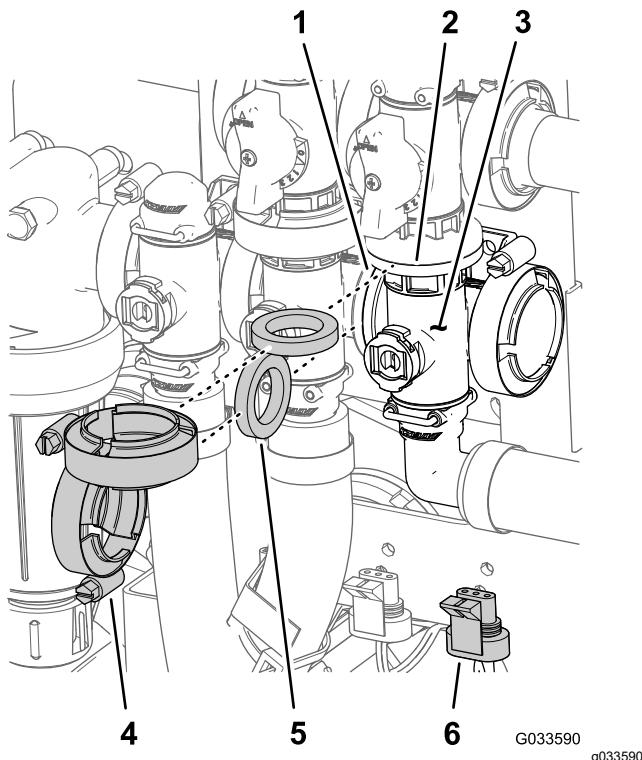

Obrázok 117

- |   |   |
|---|---|
| 1. Príruba (premiešavací ventil)          | 4. Svorka príraby   |
| 2. Príruba (obtok – ventil hlavného rámu) | 5. Tesnenie   |
| 3. Potrubie (ventil hlavného rámu)        | 6. 3-kolíkový konektor (mechanizmus ventilu – ventil hlavného rámu) |
- 
2. Demontujte úchytku zaisťujúcu armatúru výstupu s  $90^\circ$  uhlom na prípojke potrubia pre ventil hlavného rámu (Obrázok 118).

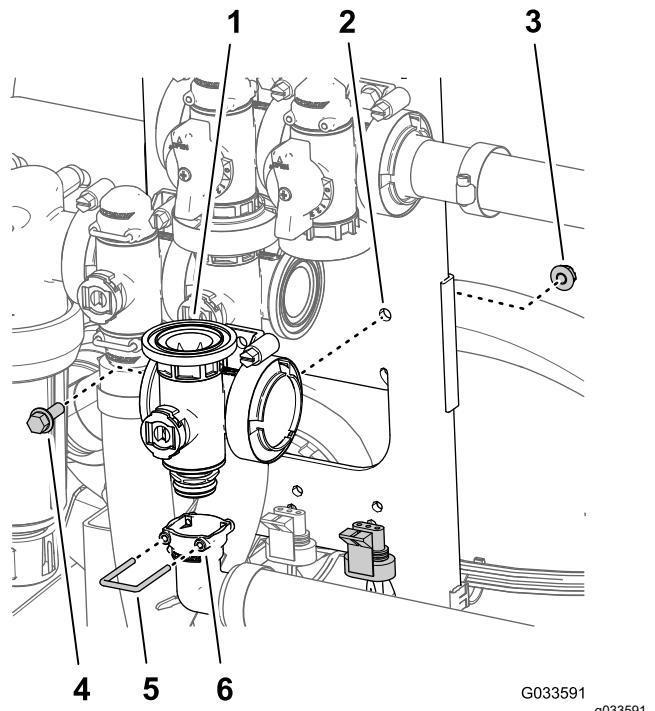


Obrázok 118

- |   |   |
|---|---|
| 1. Potrubie (ventil hlavného rámu)                  | 4. Skrutka s prírubou ( $\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ palca) |
| 2. Držiak ventilu                                   | 5. Úchytka  |
| 3. Poistná matica s prírubou ( $\frac{1}{4}$ palca) | 6. Objímka (armatúra výstupu s $90^\circ$ uhlom)                |
- 
3. Demontujte skrutku s prírubou ( $\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$  palca) a poistnú maticu s prírubou ( $\frac{1}{4}$  palca) zaisťujúce ventil hlavného rámu na držiaku ventilu a demontujte zo stroja potrubie ventilu (Obrázok 118).

**Poznámka:** Skrutku s prírubou, poistnú maticu s prírubou a úchytku odložte – namontujete ich neskôr v časti [Montáž ventilu hlavného rámu potrubia \(strana 88\)](#).

## Demontáž sekčného ventilu potrubia

1. Demontujte svorky a tesnenia zaisťujúce potrubie pre sekčný ventil (Obrázok 119) na susednom sekčnom ventile (v prípade ľavého sekčného ventilu a prípojky redukcie).

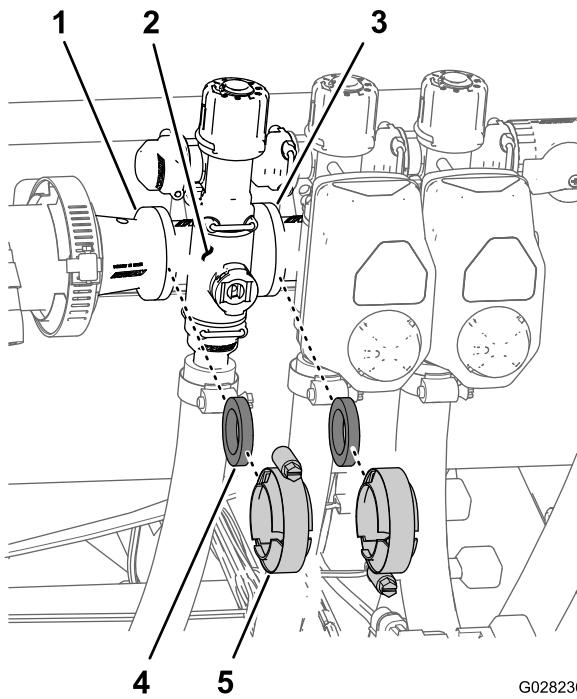


G028236  
g028236

Obrázok 119

- |                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| 1. Príruba (prípojka redukcie)     | 4. Tesnenie       |
| 2. Potrubie (sekčný ventil)        | 5. Svorka prírubi |
| 3. Príruba (susedný sekčný ventil) |                   |

2. Demontujte úchytky zaistujúce armatúru výstupu na potrubí sekčného ventilu a potrubie ventilu na armatúre obtoku ([Obrázok 120](#)).

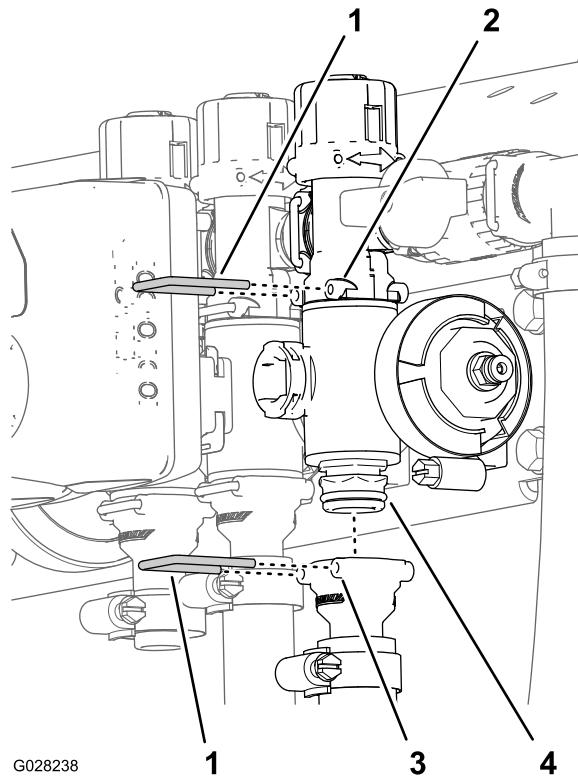


G028238

Obrázok 120


- |                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. Úchytka                   | 3. Objímka (armatúra výstupu) |
| 2. Objímka (armatúra obtoku) | 4. Zostava ventilu potrubia   |

3. V prípade ľavého alebo pravého sekčného ventilu rámu demontujte skrutky s prírubou a poistné matice s prírubou zaistujúce sekčné ventily na držiaku ventilu a demontujte zo stroja potrubia ventilov. V prípade stredného sekčného ventilu demontujte zo stroja potrubie sekčného ventilu ([Obrázok 121](#)).

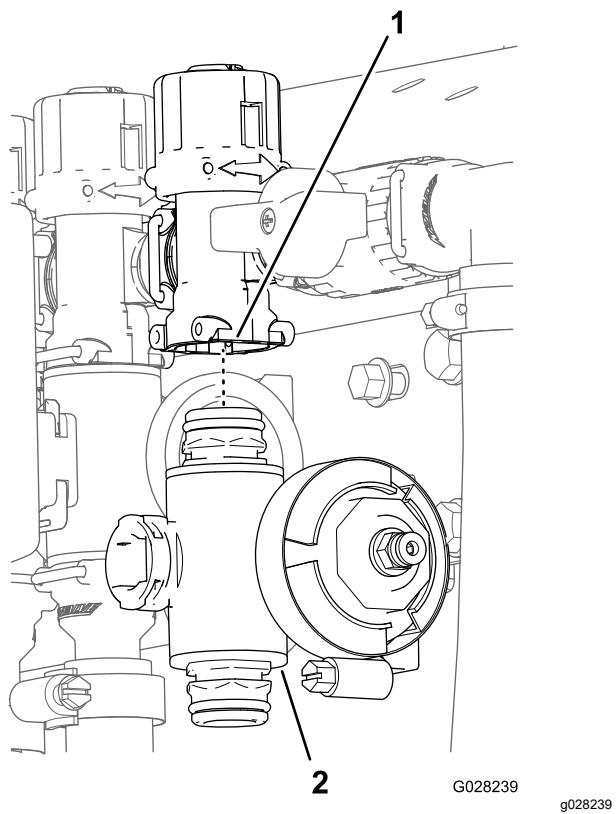

Obrázok 121

1. Armatúra obtoku      2. Potrubie sekčného ventilu

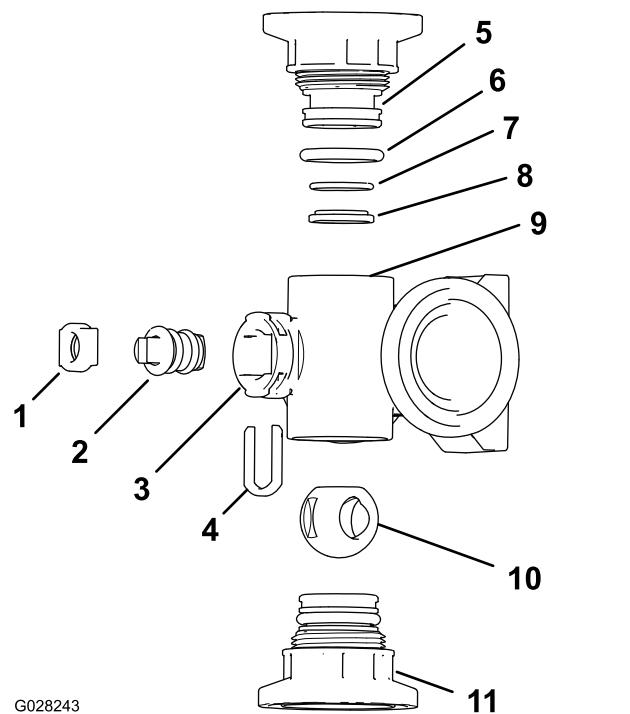


Obrázok 123

Potrubie premiešavacieho ventilu

- |  |   |
|--|---|
| 1. Úchytka driegu  | 7. Tesniaci krúžok zadného sedla (0,676 x 0,07 palca) |
| 2. Driek ventilu   | 8. Krúžok sedla ventilu                               |
| 3. Predný port   | 9. Teleso potrubia                                    |
| 4. Úchytka driegu  | 10. Guľový ventil                                     |
| 5. Armatúra koncového uzáveru                                    | 11. Zostava armatúry koncového uzáveru                |
| 6. Tesniaci krúžok sedla koncového uzáveru (0,796 x 0,139 palca) |   |


## Čistenie ventilu potrubia

- Driek ventilu umiestnite tak, aby bol v uzavretej polohe ([Obrázok 122B](#)).

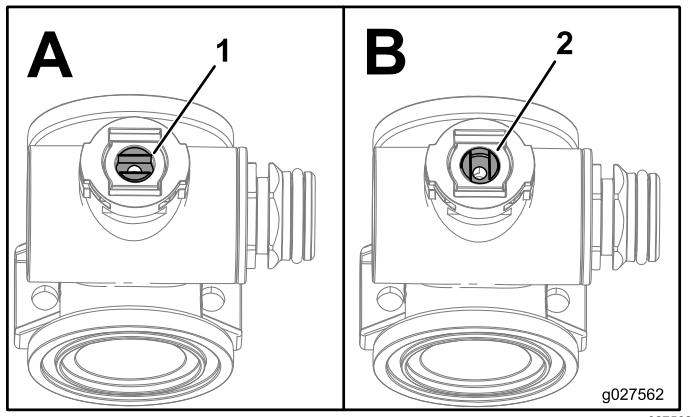

Obrázok 122

- Otvorený ventil      2. Zatvorený ventil
- Z každého konca telesa potrubia demontujte 2 zostavy armatúr koncových uzáverov ([Obrázok 123](#) a [Obrázok 124](#)).

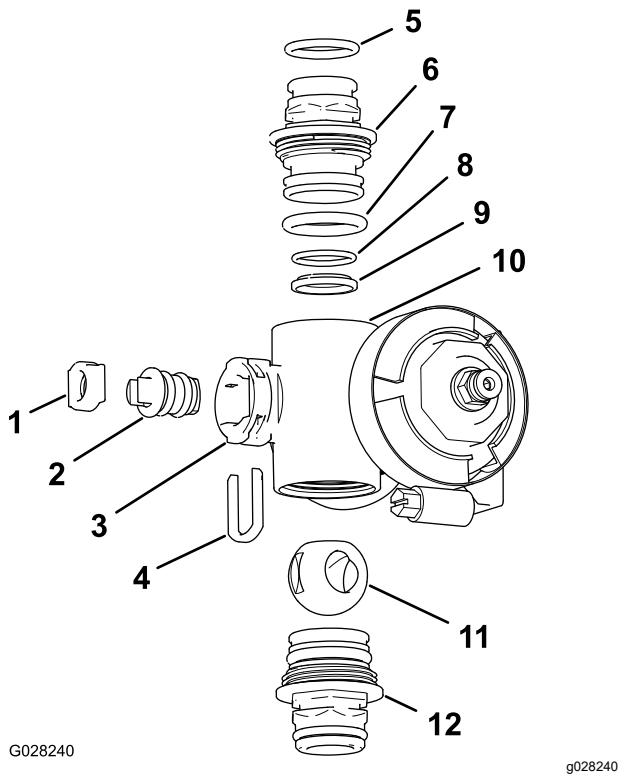

**Obrázok 124**  
Potrubie sekčného ventilu

- |   |  |
|---|--|
| 1. Sedlo drieku ventilu                                   | 7. Tesniaci krúžok koncového uzáveru (0,796 x 0,139 palca) |
| 2. Zostava drieku ventilu                                 | 8. Tesniaci krúžok zadného sedla (0,676 x 0,07 palca)      |
| 3. Predný port  | 9. Sedlo guľového ventilu                                  |
| 4. Úchytka drieku   | 10. Teleso potrubia  |
| 5. Tesniaci krúžok armatúry výstupu (0,737 x 0,103 palca) | 11. Guľový ventil  |
| 6. Prípojka (potrubie)                                    | 12. Zostava prípojky (potrubie)                            |

3. Driek ventilu otočte tak, aby bol guľový ventil v otvorennej polohe ([Obrázok 122A](#)).

- Poznámka:** Keď je driek ventilu paralelný s prietokom ventilu, guľôčka sa vysunie.
- Demontujte úchytku drieku z otvorov v prednom porte v potrubí ([Obrázok 123](#) a [Obrázok 124](#)).
  - Demontujte úchytku drieku a sedlo drieku ventilu z potrubia ([Obrázok 123](#) a [Obrázok 124](#)).
  - Siahnite do telesa potrubia a vyberte zostavu drieku ventilu ([Obrázok 123](#) a [Obrázok 124](#)).
  - Vyčistite vnútornú časť potrubia a vonkajšiu časť guľového ventilu, zostavu drieku ventilu, úchytku drieku a koncové armatúry.

## Montáž ventilu potrubia

**Materiál, ktorý dodáva operátor:** priehľadné silikónové mazivo.

**Dôležité:** Pri montáži ventilu používajte len silikónové mazivo.

- Skontrolujte stav tesniacich krúžkov armatúry výstupu (len potrubie sekčného ventilu), tesniace krúžky koncových uzáverov, tesniace krúžky zadného sedla a sedlo guľového ventilu, či nie sú poškodené alebo opotrebované ([Obrázok 123](#) a [Obrázok 124](#)).



**Poznámka:** Všetky poškodené alebo opotrebované tesniace krúžky alebo sedlá vymenťte.

- Na driek ventilu naneste silikónové mazivo a driek zasuňte do sedla drieku ventilu ([Obrázok 123](#) a [Obrázok 124](#)).
- Driek ventilu a sedlo namontujte do potrubia a zaistite ich úchytkou drieku ([Obrázok 123](#) a [Obrázok 124](#)).
- Uistite sa, či sú tesniaci krúžok zadného sedla a sedlo guľového ventilu zarovnané a pevne umiestnené v armatúre koncového uzáveru ([Obrázok 123](#) a [Obrázok 124](#))
- Zostavu armatúry koncového uzáveru montujte do telesa potrubia, kým sa príruba armatúry koncového uzáveru nedotkne telesa potrubia ([Obrázok 123](#) a [Obrázok 124](#)). Potom armatúru koncového uzáveru otočte ešte o 1/8 až 1/4 otočenia.

**Poznámka:** Postupujte opatrne, aby ste nepoškodili koniec armatúry.

- Do telesa ventilu zasuňte guľôčku ([Obrázok 125](#)).

**Poznámka:** Driek ventilu by mal zapadnúť do drážky guľôčky. Ak do nej driek ventilu nezapadne, upravte polohu guľôčky ([Obrázok 125](#)).

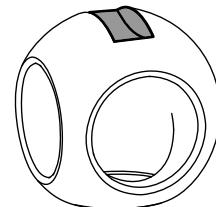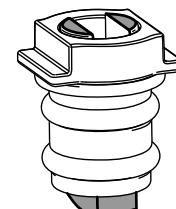

**Obrázok 125**


- Zostavu drieku ventilu otočte tak, aby sa ventil zatvoril ([Obrázok 122B](#))

- Kroky 4 a 5 zopakujte na druhej zostave armatúry koncového uzáveru.

## Montáž regulačného ventilu rozsahu potrubia

- Zarovnajte tesnenie medzi prírubami potrubia regulačného ventilu rozsahu a hlavy tlakového filtra (Obrázok 126A).

**Poznámka:** V prípade potreby uvoľnite montážny hardvér hlavy tlakového filtra a povoľte ju.

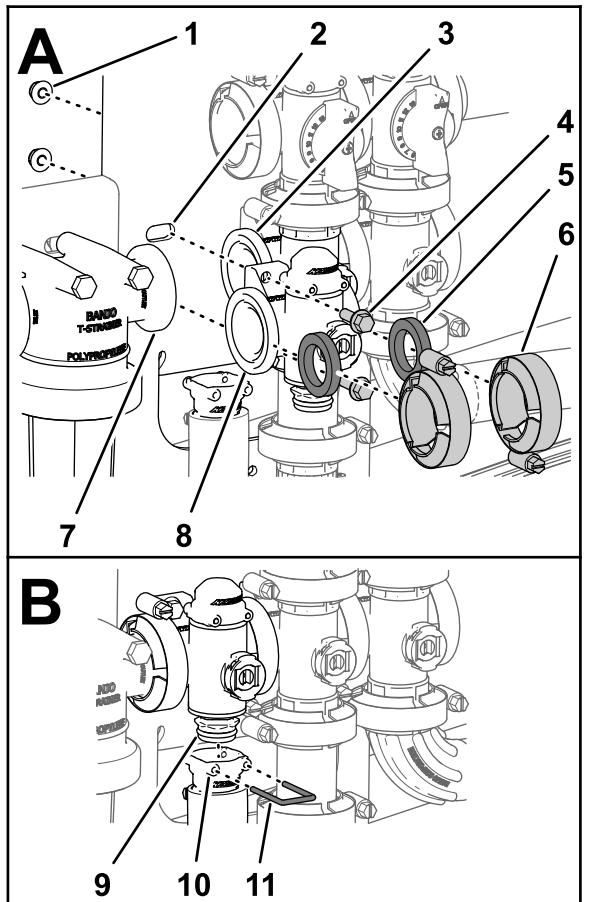

Obrázok 126

g238670

- |   |                                       |                                |
|---|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Poistná matica<br>( $\frac{1}{4}$ palca)                     | 5. Tesnenie                           | 9. Prípojka (ventil potrubia)  |
| 2. Držiak ventilu   | 6. Svorka príruba                     | 10. Objímka (armatúra výstupu) |
| 3. Príruba (premiešavací ventil)                                | 7. Príruba (hlava tlakového filtra)   | 11. Úchytka                    |
| 4. Skrutka s prírubou ( $\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ palca) | 8. Príruba (regulačný ventil rozsahu) |                                |

- Potrubie regulačného ventilu rozsahu, tesnenie a hlavu tlakového filtra zmontujte pomocou


svorky s prírubou a utiahnite ju rukou (Obrázok 126A).

- Zarovnajte tesnenie medzi prírubami regulačného ventilu rozsahu a potrubím premiešavacieho ventilu (Obrázok 126A).
- Potrubie regulačného ventilu rozsahu, tesnenie a potrubie premiešavacieho ventilu zmontujte pomocou svorky s prírubou a utiahnite ju rukou (Obrázok 126A).
- Regulačný ventil rozsahu namontujte na držiak ventilu pomocou 2 skrutiek s prírubou a 2 poistných matíc s prírubou (Obrázok 126A), ktoré ste demontovali v kroku 3 časti Demontáž regulačného ventilu rozsahu potrubia (strana 80), a utiahnite ich momentom 10 až 12 N·m.
- Armatúru výstupu namontujte na armatúru prípojky v spodnej časti potrubia pre regulačný ventil rozsahu (Obrázok 126B).
- Armatúru výstupu na armatúre prípojky zaistite vložením úchytky do objímky armatúry výstupu (Obrázok 126B).
- Ak ste uvoľnili montážny hardvér pre hlavu tlakového filtra, maticu a skrutku utiahnite momentom 10 až 12 N·m.

## Montáž premiešavacieho ventilu potrubia

- Zarovnajte príruba potrubia premiešavacieho ventilu, tesnenie a príruba premiešavacieho obtokového ventilu (Obrázok 127).


**Poznámka:** V prípade potreby uvoľnite montážny hardvér ventilu hlavného rámu a povoľte ho.

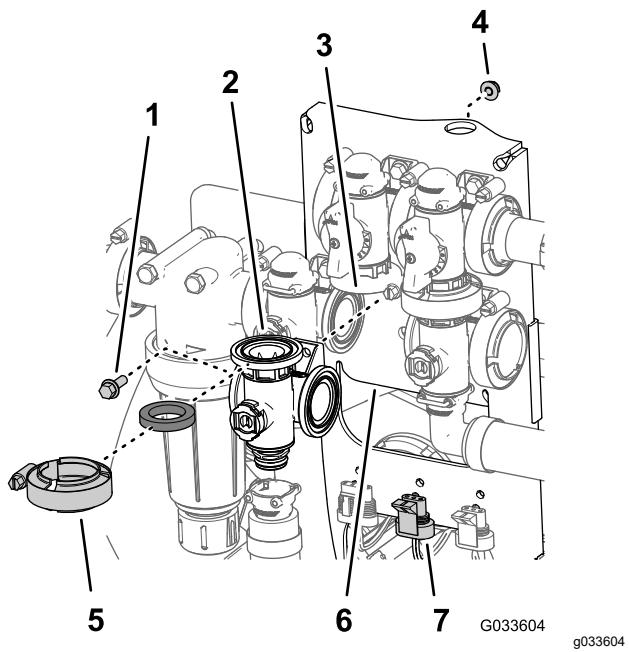

Obrázok 127

- |   |  |
|---|--|
| 1. Skrutka s prírubou<br>( $\frac{1}{4}$ x $\frac{3}{4}$ palca) | 5. Svorka príruba  |
| 2. Tesnenie   | 6. Držiak ventilu  |
| 3. Potrubie (premiešavací<br>ventil)                            | 7. 3-kolíkový konektor<br>(mechanizmus ventilu –<br>premiešavací ventil) |
| 4. Poistná matica s prírubou<br>( $\frac{1}{4}$ palca)          |  |

2. Premiešavací obtokový ventil, tesnenie a potrubie premiešavacieho ventilu zmontujte pomocou svorky s prírubou a utiahnite ju rukou ([Obrázok 128](#)).
3. Zarovnajte tesnenie medzi prírubami regulačného ventilu rozsahu a potrubím premiešavacieho ventilu ([Obrázok 128A](#)).

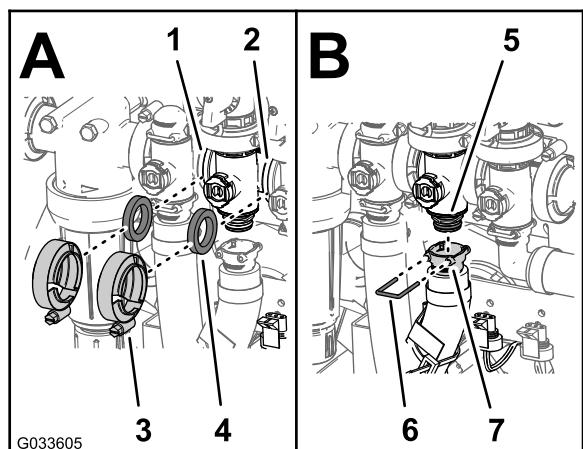


Obrázok 128

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| 1. Príruba (regulačný ventil<br>rozsahu) | 5. Prípojka (ventil potrubia)    |
| 2. Príruba (ventil hlavného<br>rámu)     | 6. Objímka (armatúra<br>výstupu) |
| 3. Svorka príruba                        | 7. Úchytka                       |
| 4. Tesnenie                              |                                  |
- 
4. Regulačný ventil rozsahu, tesnenie a potrubie premiešavacieho ventilu zmontujte pomocou svorky s prírubou a utiahnite ju rukou ([Obrázok 128A](#)).
  5. Zarovnajte tesnenie medzi prírubami potrubia premiešavacieho ventilu a ventilom hlavného rámu ([Obrázok 128A](#)).
  6. Potrubie premiešavacieho ventilu, tesnenie a ventil hlavného rámu zmontujte pomocou svorky s prírubou a utiahnite ju rukou ([Obrázok 128A](#)).
  7. Armatúru výstupu namontujte na armatúru prípojky v spodnej časti potrubia pre premiešavací ventil ([Obrázok 128B](#)).
  8. Armatúru výstupu na armatúre prípojky zaistite vložením úchytky do objímky armatúry výstupu ([Obrázok 128B](#)).
  9. Premiešavací ventil namontujte na držiak ventilu pomocou skrutky s prírubou a poistnej matici s prírubou ([Obrázok 127](#)), ktoré ste demontovali v kroku 3 časti [Demontáž premiešavacieho ventilu potrubia \(strana 81\)](#), a utiahnite ich momentom 10 až 12 N·m.
  10. Ak ste uvoľnili montážny hardvér pre ventil hlavného rámu, maticu a skrutku utiahnite momentom 10 až 12 N·m.

## Montáž ventilu hlavného rámu potrubia


1. Zarovnajte príruba potrubia ventilu hlavného rámu, tesnenie a príruba obtokového ventilu hlavného rámu ([Obrázok 129](#)).

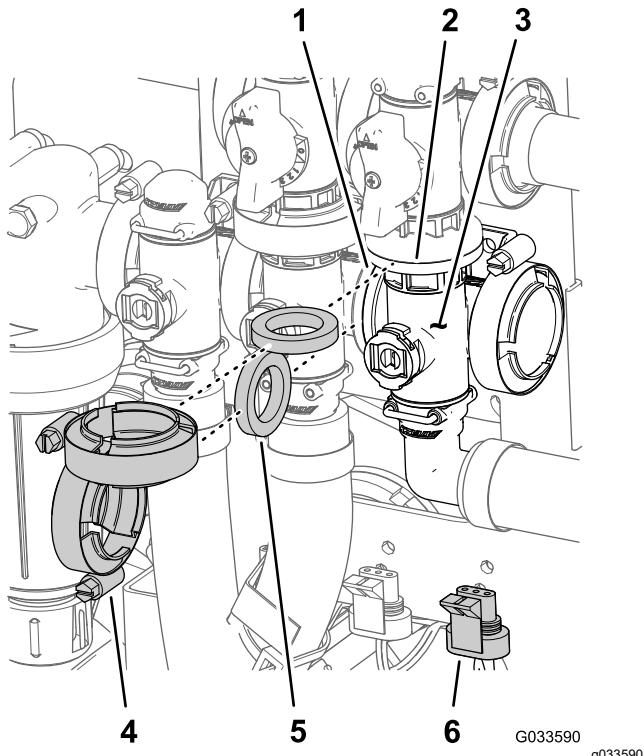

Obrázok 129

- |   |   |
|---|---|
| 1. Príruba (premiešavací ventil)          | 4. Svorka príraby   |
| 2. Príruba (obtok – ventil hlavného rámu) | 5. Tesnenie   |
| 3. Potrubie (ventil hlavného rámu)        | 6. 3-kolíkový konektor (mechanizmus ventilu – ventil hlavného rámu) |

G033590  
g033590

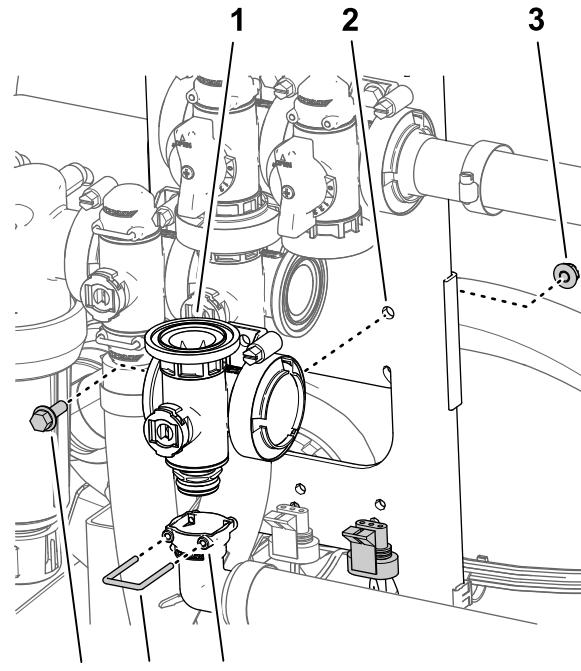


Obrázok 130

- |   |   |
|---|---|
| 1. Potrubie (ventil hlavného rámu)                  | 4. Skrutka s prírubou ( $\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ palca) |
| 2. Držiak ventilu                                   | 5. Úchytka  |
| 3. Poistná matica s prírubou ( $\frac{1}{4}$ palca) | 6. Objímka (armatúra výstupu s $90^\circ$ uhlom)                |
- 
6. Armatúru výstupu na armatúre prípojky zaistite vložením úchytky do objímky armatúry výstupu (Obrázok 130).
  7. Premiešavací ventil namontujte na držiak ventilu pomocou skrutky s prírubou a poistnej matici s prírubou (Obrázok 129), ktoré ste demontovali v kroku 3 časti Demontáž ventilu hlavného rámu potrubia (strana 82), a utiahnite ich momentom 10 až 12 N·m.

## Montáž sekčného ventilu potrubia

1. Vrchnú armatúru koncového uzáveru zasuňte do ventilu potrubia na prípojke obtoku (Obrázok 131A).

**Poznámka:** V prípade potreby uvoľnite montážny hardvér prípojky obtoku a povoľte ju.

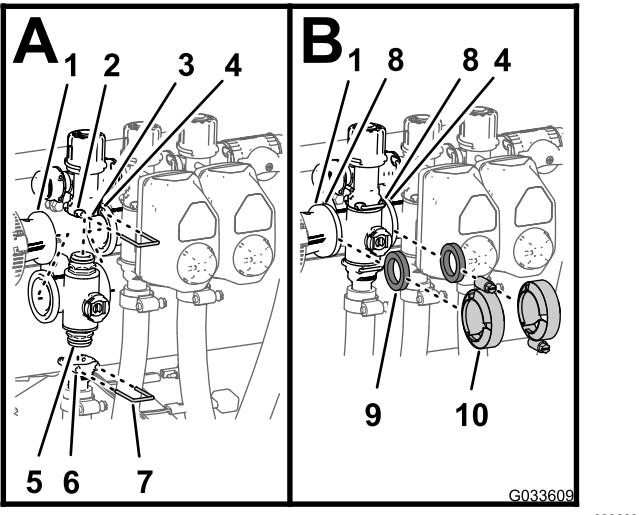

Obrázok 131

g033609

- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| 1. Príruba (prípojka redukcie)                           | 6. Objímka (armatúra výstupu)         |
| 2. Objímka (armatúra obtoku)                             | 7. Úchytka                            |
| 3. Armatúra obtoku                                       | 8. Príruba (potrubie – sekčný ventil) |
| 4. Príruba (susedné potrubie – premiešavací ventil)      | 9. Tesnenie                           |
| 5. Armatúra koncového uzáveru (zostava ventilu potrubia) | 10. Svorka príraby                    |

2. Armatúru koncového uzáveru na prípojke obtoku zaistite vložením úchytky do objímky armatúry obtoku ([Obrázok 131A](#)).
3. Armatúru výstupu namontujte na spodnú armatúru koncového uzáveru ventilu potrubia ([Obrázok 131A](#)).
4. Armatúru koncového uzáveru na prípojke výstupu zaistite vložením úchytky do objímky armatúry výstupu ([Obrázok 131A](#)).
5. Zarovnajte tesnenie medzi prírubami prípojky redukcie a potrubím sekčného ventilu ([Obrázok 131B](#)).
6. Prípojku redukcie, tesnenie a potrubie sekčného ventilu zmontujte pomocou svorky a utiahnite ju rukou ([Obrázok 131B](#)).
7. Ak montujete 2 sekčné ventily úplne vľavo, zarovnajte tesnenie medzi prírubami 2 susedných potrubí sekčných ventilov ([Obrázok 131B](#)).
8. 2 susedné potrubia sekčných ventilov a tesnenie zmontujte pomocou svorky a utiahnite ju rukou ([Obrázok 131B](#)).
9. V prípade ľavého a pravého sekčného ventilu rámu namontujte ventily na držiak ventilu pomocou skrutky s prírubou a poistnej matici s prírubou, ktoré ste demontovali v kroku 3 časti

[Demontáž sekčného ventilu potrubia \(strana 83\)](#), a utiahnite ich momentom 10 až 12 N·m.

10. Ak ste uvoľnili montážny hardvér pre prípojku obtoku, maticu a skrutku utiahnite momentom 10 až 12 N·m.

## Montáž mechanizmu ventilu

1. Mechanizmus zarovnajte s ventilom potrubia ([Obrázok 112](#)).
2. Mechanizmus a ventil zaistite pomocou úchytky, ktorú ste demontovali v kroku 3 časti [Demontáž mechanizmu ventilu \(strana 80\)](#).
3. Pripojte 3-kolíkový konektor káblového zväzku mechanizmu ventilu k 3-zásuvkovému konektoru káblového zväzku postrekovača.

# Uskladnenie

- Pred opustením stroj zaparkujte na rovnom povrchu, zatiahnite parkovaciu brzdu, vypnite čerpadlo postrekovača a motor, vyberte kľúč a počkajte, kým sa všetky časti neprestanú pohybovať.
- Poznámka:** V prípade modelov Workman série HD a HDX s manuálnou prevodovkou deaktivujte pomocný hriadeľ.
- Odstráňte nečistoty a hlinu z celého stroja vrátane vonkajších rebier hlavy valcov motora a plášťa dúchadla.
- Dôležité:** Stroj môžete umývať jemným čistiacim prostriedkom a vodou. Stroj nečistite vysokým tlakom vody. Umývanie vysokým tlakom vody môže poškodiť elektrický systém alebo vymyť potrebné mazivo na trecích bodoch. Vyhnite sa nadmernému používaniu vody, a to najmä v blízkosti ovládacieho panela, svetlometov, motora a batérie.
- Systém postrekovača upravujte takto:
  - Vypustite nádrž na čerstvú vodu.
  - Systém postrekovača vypustite čo najviac.
  - Podľa pokynov výrobcu roztoku pripravte protimrazový roztok RV bez obsahu alkoholu na ochranu pred koróziou.
  - Do nádrže na čerstvú vodu a nádrže postrekovača pridajte protimrazový roztok RV.
  - Na niekoľko minút pustite čerpadlo postrekovača, aby protimrazový roztok RV cirkuloval po systéme postrekovača a celom namontovanom príslušenstve postrekovača. Pozrite si časť [Čerpadlo postrekovača \(strana 39\)](#).
  - Nádrž na čerstvú vodu a systém postrekovača vypustite čo najviac.
- Na zdvihnutie rámov použite prepínače zdvívania rámov. Rámy zdvívajte, kým sa úplne nepresunú do prepravných vidlíc rámov, teda do prepravnej polohy v tvare písmena X, a kým sa úplne nestiahnu valce rámov.
- Poznámka:** Uistite sa, že sú valce rámov úplne stiahnuté, aby ste predišli poškodeniu tyče mechanizmu.
- V prípade krátkodobého alebo dlhodobého skladovania vykonajte tieto kroky údržby:
  - Krátkodobé skladovanie** (menej ako 30 dní) – vyčistite systém postrekovača.

Pozrite si časť [Čistenie postrekovača \(strana 66\)](#).

- Dlhodobé skladovanie** (viac ako 30 dní) – vykonajte tieto kroky:
    - Vyčistite ventily postrekovača. Pozrite si časť [Čistenie ventilov postrekovača \(strana 80\)](#).
    - Namažte postrekovač. Pozrite si časť [Mazanie \(strana 74\)](#).
    - Skontrolujte a utiahnite všetky západky, matice a skrutky.
- Poznámka:** Všetky opotrebované alebo poškodené diely opravte alebo vymeňte.
- Skontrolujte stav všetkých hadíc.
  - Poznámka:** Všetky opotrebované alebo poškodené hadice vymeňte.
  - Utiahnite všetky armatúry hadíc.
  - Všetky poškriabané alebo nenatreté kovové povrhy natrite farbou od autorizovaného distribútoru spoločnosti Toro.
  - Stroj skladujte v čistej a suchej garáži alebo skladovacom priestore.
  - Vyberte kľúč zo štartovacieho spínača a odložte ho na bezpečné miesto mimo dosahu detí.
  - Stroj zakryte, aby ste ho chránili, a udržiavajte ho v čistote.

## Demontáž postrekovača a plošiny nádrže

**Nosnosť zdvívacieho zariadenia:** 408 kg

### **⚠ NEBEZPEČIE**


Zostava nádrže postrekovača predstavuje riziko súvisiace s nahromadenou energiou. Ak sa pri montáži alebo demontáži zostavy nepostupuje správne, zostava by sa mohla pohnúť alebo spadnúť a zraníť vás alebo okolostojace osoby.

Na podopretie zostavy nádrže postrekovača s demontovanými úchytkami počas montáže, demontáže alebo inej údržby použite popruhy a portálový žeriav.

## Príprava strednej konzoly


- Odpojte káble z batérie. Pozrite si časť [6 Odpojenie batérie \(strana 17\)](#).

- Oddeľte blok poistiek postrekovača od bloku poistiek stroja a odpojte vodiče medzi 2 blokmi poistiek. Pozrite si časť [11 Montáž bloku poistiek postrekovača \(strana 22\)](#).
- Demontujte káblový zväzok z J-svoriek. Pozrite si časť [Vedenie zadných elektrických kálových zväzkov postrekovača k riadiacej konzole \(strana 21\)](#).
- Uvoľnite ručný gombík, ktorý sa nachádza pod konzolou, a vyberte závlačku. Pozrite si časť [Montáž riadiacej konzoly na stroj \(strana 20\)](#).
- Odpojte svorky vodičov, ktoré spájajú blok poistiek postrekovača s blokom poistiek stroja. Pozrite si časť [11 Montáž bloku poistiek postrekovača \(strana 22\)](#).
- Oddeľte blok poistiek postrekovača od bloku poistiek stroja. Pozrite si časť [11 Montáž bloku poistiek postrekovača \(strana 22\)](#).
- Demontujte konzolu z montážnej konzoly na paneli stroja a zarovnajte otočný čap na riadiacej konzole so skladovacou konzolou v prednej časti popruhu nádrže ([Obrázok 132](#)). Pozrite si časť [Montáž riadiacej konzoly na stroj \(strana 20\)](#).

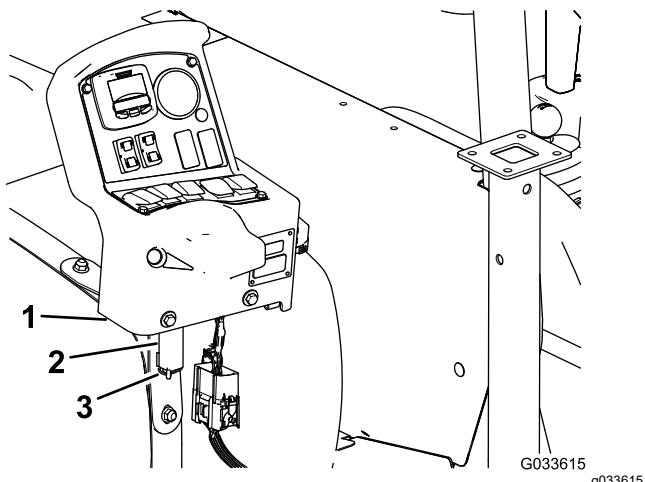

**Obrázok 132**

- |  |          |
|--|----------|
| 1. Riadiaca konzola  | 3. Spona |
| 2. Skladovacia konzola<br>(predná časť popruhu<br>nádrže postrekovača) |          |
- 
- Konzolu namontujte na druhú konzolu a otočný čap na konzole zaistite závlačkou ([Obrázok 132](#)).

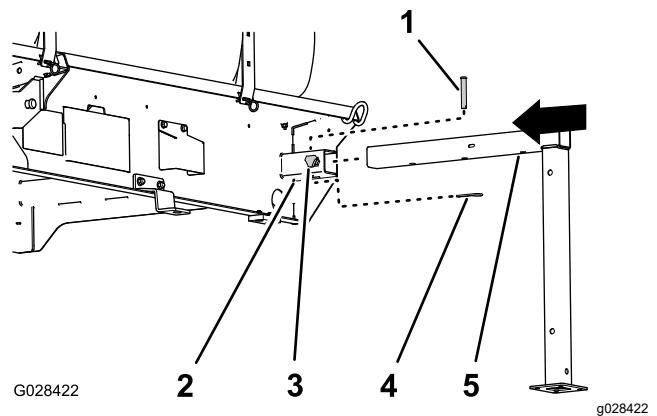

**Obrázok 133**


- |                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Vidlicový čap (1/2 x 3 palce) | 4. Závlačka<br>(5/32 x 2-5/8 palca) |
| 2. Puzdro stojana                | 5. Predný stojan                    |
| 3. Poistný gombík                |                                     |

- Stojan zasúvajte do puzdra, kým sa stredný otvor vo vodorovnej rúrke stojana nezarovná s otvorom vo vrchnej časti puzdra ([Obrázok 133](#)).
- Vidlicový čap (1/2 x 3 palce) zasuňte do otvorov v stojane a puzdre a zaistite ho závlačkou (5/32 x 2-5/8 palca).
- Naskrutkujte poistný gombík na puzdro a utiahnite ho rukou ([Obrázok 133](#)).
- Zadný stojan zarovnajte s puzdrom zadného stojana ([Obrázok 134](#)).

## Montáž stojanov

**Nosnosť zdvíhacieho zariadenia:** 408 kg

- Zarovnajte predný stojan s puzdrom stojana na prednej časti nádrže ([Obrázok 133](#)).

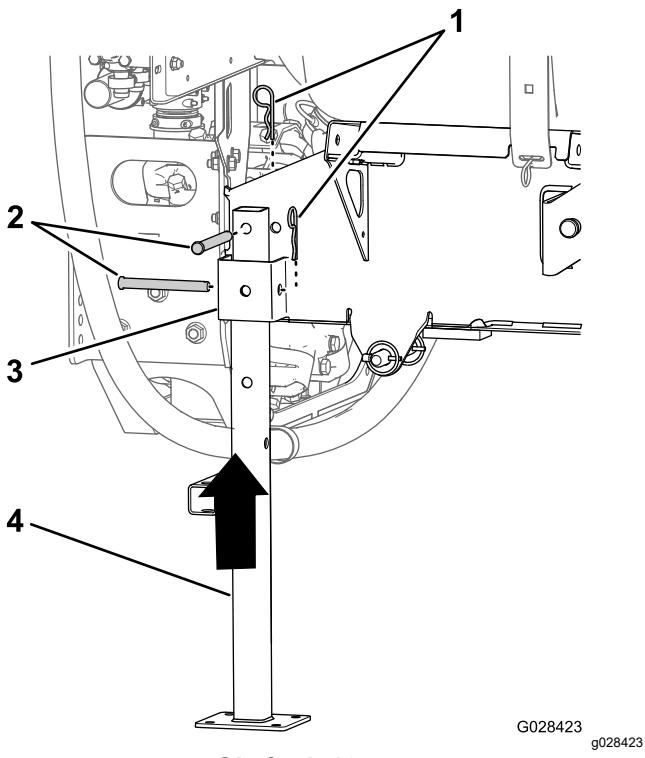


Obrázok 134

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1. Závlačka<br>(5/32 x 2- $\frac{5}{8}$ palca)                | 3. Puzdro stojana |
| 2. Vidlicový čap<br>( $\frac{1}{2}$ x 4- $\frac{1}{2}$ palca) | 4. Zadný stojan   |

6. Zarovnajte otvor vo vrchnej časti stojana s otvorom v ráme plošiny nádrže ([Obrázok 134](#)).
7. Stojan na puzdre a ráme zaistite pomocou 2 vidlicových čapov ( $\frac{1}{2}$  x 4- $\frac{1}{2}$  palca) a 2 závlačiek (5/32 x 2- $\frac{5}{8}$  palca), ako je znázornené na [Obrázok 134](#).
8. Kroky 1 až 7 zopakujte pre predný a zadný stojan na druhej strane plošiny nádrže.

## Demontáž plošiny postrekovača

1. Spusťte rámy približne v uhle 45° a potom ich otočte dopredu ([Obrázok 135](#)).

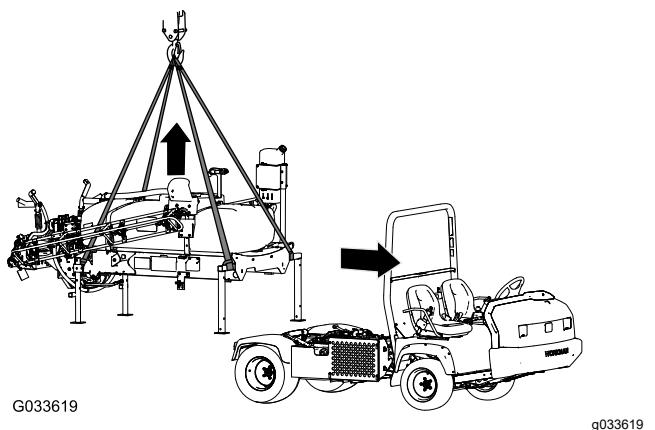

Obrázok 135

2. Demontujte 2 skrutky ( $\frac{1}{2}$  x 1- $\frac{1}{2}$  palca) a 2 poistné matice ( $\frac{1}{2}$  palca) zaistujúce pridržiavaci konzolu zostavy plošiny nádrže na konzole plošiny na ráme na oboch stranach stroja. Pozrite si časť [13 Spustenie plošiny nádrže \(strana 26\)](#).

3. Zdvíhnite plošinu nádrže pomocou zdvívacích valcov, namontujte cylindrický zámok a vykonajte tieto kroky:

**Poznámka:** Pozrite si časť [Zdvihnutie zostavy nádrže \(strana 73\)](#).

- V prípade modelov Workman série HD a HDX s manuálnou prevodovkou odpojte pomocný hriadeľ z prevodovky pomocného hriadeľa. Informácie o úprave postrekovača na trávniky Multi Pro WM pre úžitkové vozidlá Manual Workman nájdete v pokynoch na montáž.
- V prípade modelov Workman série HDX s automatickou prevodovkou odpojte hadice na paneli hydrauliky s vysokým prietokom a na armatúry nasadte uzávery. Informácie o úprave na úpravu postrekovača na trávniky Multi Pro WM pre úžitkové vozidlá Automatic Workman nájdete v pokynoch na montáž.
- Odpojte kábelový zväzok snímača rýchlosťi. Pozrite si časti [Pripojenie kábelového zväzku snímača rýchlosťi \(modely série HD s manuálnou prevodovkou\) \(strana 18\)](#) a [Pripojenie kábelového zväzku snímača rýchlosťi \(model HDX-Auto\) \(strana 18\)](#).

4. Demontujte cylindrický zámok a pomocou zdvívacích valcov spusťte plošinu nádrže. Pozrite si časť [Spustenie zostavy nádrže \(strana 74\)](#).
5. Zdvívacie zariadenie pripojte k vodorovným rúrkam predných stojanov a zvislému stípku zadných stojanov ([Obrázok 135](#)).

6. Zostavu nádrže zdvihnite 7,5 až 10 cm a demontujte svorníky a vidlicové čapy zaistujúce zdvívacie valce na zostave nádrže.
7. Plošinu nádrže zdvihnite zo stroja dostatočne vysoko na vytiahnutie plošiny zo stroja ([Obrázok 135](#)).
8. Opatrne presuňte vozidlo dopredu a mimo plošiny nádrže.
9. Pomaly spusťte plošinu nádrže na zem.

# Odstraňovanie závad

Závada	Možné príčiny	Zpôsob opravy
Sekcia nestrieka.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Elektrická prípojka na sekčnom ventile je znečistená alebo odpojená.</li> <li>2. Vypálila sa poistka.</li> <li>3. Hadica je pricviknutá.</li> <li>4. Sekčný obtok je nesprávne nastavený.</li> <li>5. Sekčný ventil je poškodený.</li> <li>6. Elektrický systém je poškodený.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ventil vypnite manuálne. Odpojte elektrický konektor na ventile, vyčistite všetky vodiče a potom ho znova pripojte.</li> <li>2. Skontrolujte poistiky a v prípade potreby ich vymeňte.</li> <li>3. Hadicu opravte alebo vymeňte.</li> <li>4. Upravte sekčný obtok.</li> <li>5. Obráťte sa na autorizovaného distribútoru spoločnosti Toro.</li> <li>6. Obráťte sa na autorizovaného distribútoru spoločnosti Toro.</li> </ol>
Sekcia sa nevypína.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekčný ventil je poškodený.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rozoberte sekčný ventil. Pozrite si časť Čistenie ventilov postrekovača. Skontrolujte všetky diely a všetky poškodené vymeňte.</li> </ol>
Na sekčnom ventile dochádza k úniku.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tesnenie alebo sedlo ventilu je opotrebované alebo poškodené.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rozoberte ventil a pomocou súpravy na opravu ventilov vymeňte tesnenia. Obráťte sa na autorizovaného distribútoru spoločnosti Toro.</li> </ol>
Ked' sú prepínače sekcií vypnuté, striekacie dýzy kvapkajú.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Medzi telesom dýzy a membránou spätnej klapky sa nahromadili nečistoty.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vyčistite teleso dýzy a membránu. Pozrite si časti Čistenie telesa dýzy a membrány spätnej klapky.</li> </ol>
Po zapnutí rámu dochádza k poklesu tlaku.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Obtokový ventil rámu je nesprávne nastavený.</li> <li>2. V telesu ventilu rámu je nejaká prekážka.</li> <li>3. Filter dýzy je poškodený alebo upchatý.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Upravte obtokový ventil rámu.</li> <li>2. Demontujte vstupnú a výstupnú prípojku ventilu rámu a odstráňte všetky prekážky.</li> <li>3. Demontujte a skontrolujte všetky dýzy.</li> </ol>

# Schémata

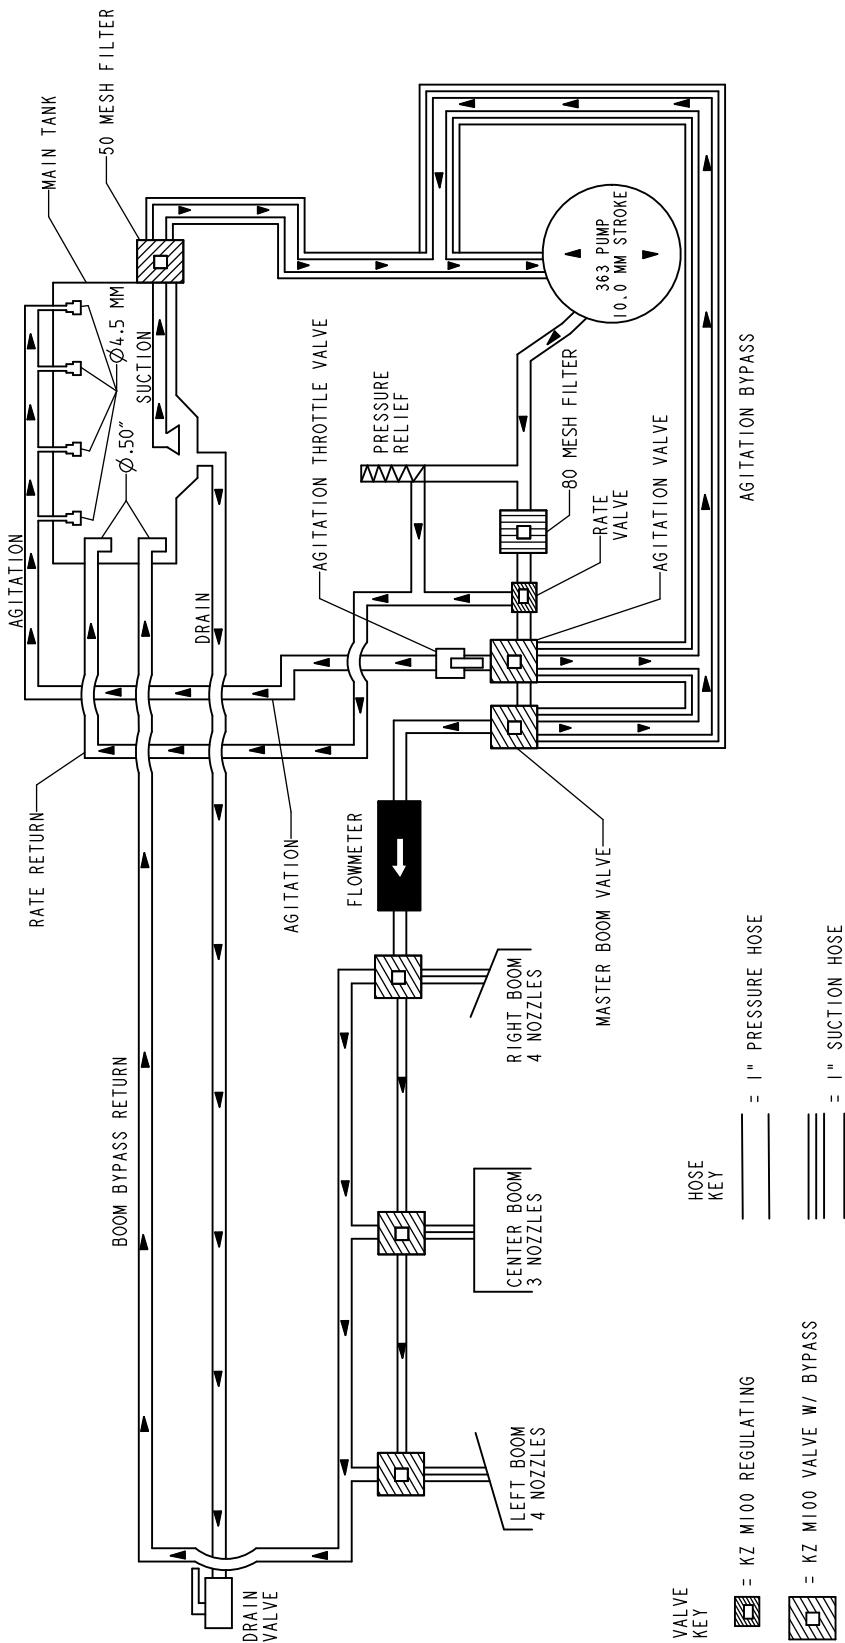


Schéma prietoku, systém postrekovača (Rev. B)

**Diagram—Flow, Sprayer**  
Model 41240

Sheet 1 of 1 | DWG 125-0699 | Rev B

g209531

# Poznámky:

# Poznámky:

## **Oznámenie o ochrane osobných údajov v Európe**

Údaje zhromažďované spoločnosťou Toro

Záruka spoločnosti Toro (Toro) zohľadňuje ochranu vašich osobných údajov. Žiadame vás, aby ste nám priamo alebo prostredníctvom miestnej spoločnosti alebo predajcu spoločnosti Toro poskytli niektoré osobné údaje, na základe ktorých budeme môcť spracovať vaše reklamácie v záručnej lehote a spojiť sa s vami v prípade stiahnutia výrobku z trhu.

Záručný systém spoločnosti Toro hostujú servery v USA. Zákony o ochrane osobných údajov v USA nemusia poskytovať rovnakú ochranu osobných údajov, akú zabezpečujú zákony vašej krajiny.

**KEĎ NÁM POSKYTNETE OSOBNÉ ÚDAJE, ZÁROVEŇ VYJADRUYTE SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV SPÔSOBOM UVEDENÝM V TOMTO OZNÁMENÍ O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV.**

Spôsob použitia osobných údajov spoločnosťou Toro

Spoločnosť Toro môže používať vaše osobné údaje na spracovanie reklamácií v záručnej lehote, na kontaktovanie sa s vami v prípade stiahnutia produktu z predaja a z akýchkoľvek iných dôvodov, o ktorých vás budeme informovať. V súvislosti s ktoroukoľvek z týchto aktivít môže spoločnosť Toro poskytnúť vaše údaje svojim pobočkám, predajcom alebo iným obchodným partnerom. Vaše osobné údaje nebudem predávať žiadnej inej spoločnosti. Vyhradzujeme si právo sprístupniť osobné údaje, ak to vyžadujú platné zákony a na požiadanie príslušných úradov, ak je to potrebné na správnu prevádzku našich systémov alebo z dôvodu vašej ochrany alebo ochrany iných používateľov.

Uchovávanie vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme uchovávať, kým ich budeme potrebovať na účely, na ktoré boli pôvodne získané alebo na iné oprávnené účely (ako je dodržiavanie predpisov) alebo podľa požiadaviek platných zákonov.

Záväzok spoločnosti Toro týkajúci sa bezpečnosti vašich osobných údajov

Prijíname všetky primerané bezpečnostné opatrenia, aby sme zabezpečili vaše osobné údaje. Prijíname tiež všetky opatrenia na zachovávanie presnosti a aktuálnosti vašich osobných údajov.

Prístup k osobným údajom a ich oprava

Ak chcete skontrolovať alebo opraviť svoje osobné údaje, obráťte sa na nás zaslaním e-mailu na adresu [legal@toro.com](mailto:legal@toro.com).

## **Austráliske spotrebiteľské právo**

Austrálski zákazníci nájdú podrobnosti týkajúce sa austráliskeho spotrebiteľského práva buď vo vnútri škatule, alebo u miestneho predajcu značky Toro.

# Záruka od spoločnosti Toro

## Dvojročná obmedzená záruka

### Podmienky a príslušné výrobky

Spoločnosť Toro Company a jej sesterská spoločnosť Toro Warranty Company na základe vzájomnej dohody spoločne zaručujú, že váš komerčný produkt značky Toro (ďalej uvádzané ako „produkt“) nemá žiadne chyby materiálov a spracovania na obdobie dvoch rokov alebo 1500 prevádzkových hodín\* podľa toho, čo nastane skôr. Táto záruka sa vzťahuje na všetky produkty s výnimkou prevzdušňovačov (pozrite si samostatné vyhlásenie o záruke na tieto produkty). Keď nastane okolnosť krytá zárukou, bezplatne opravíme produkt vrátane diagnostiky, práce, dielov a prepravy. Platnosť tejto záruky začína dátumom doručenia produktu pôvodnému kupujúcemu.

\* Produkt vybavený hodinovým počítadlom.

### Pokyny na získanie záručného servisu

Nesiete zodpovednosť za okamžité upozornenie distribútoru komerčných produktov alebo autorizovaného predajcu komerčných produktov, od ktorého ste si kúpili produkt, na vznik okolnosti krytej zárukou. Ak potrebujete pomoc pri vyhľadaní distribútoru komerčných produktov alebo autorizovaného predajcu, prípadne ak máte otázky týkajúce sa vašich práv alebo povinností vyplývajúcich zo záruky, obráťte sa na nás:

Toro Commercial Products Service Department

Toro Warranty Company

8111 Lyndale Avenue South

Bloomington, MN 55420-1196

952-888-8801 alebo 800-952-2740

E-mail: commercial.warranty@toro.com

### Povinnosti majiteľa

Ako majiteľ produktu ste zodpovední za povinnú údržbu a nastavenia uvedené v používateľskej príručke. Nevykonávanie požadovanej údržby a nastavení môže byť dôvodom na zrušenie nároku na záruku.

### Položky a podmienky, ktoré nie sú zahrnuté

Nie všetky poruchy alebo nesprávna činnosť produktu, ktoré sa vyskytnú počas záručnej doby, sú chybami materiálov alebo vyhotovenia. Táto záruka sa nevzťahuje na nasledujúce okolnosti:

- Poruchy produktu spôsobené používaním náhradných dielov od iného výrobcu ako spoločnosť Toro alebo montáž a používanie doplnkov, prípadne upraveného príslušenstva a produktov od iného výrobcu ako spoločnosť Toro. Výrobca môže na tieto položky poskytovať samostatnú záruku.
- Poruchy produktu v dôsledku nevykonania odporúčanej údržby alebo nastavení. Nedodržanie správnej údržby produktu spoločnosťou Toro podľa odporúčaných úkonov údržby uvedených v používateľskej príručke môže viesť k zamietnutiu nárokov na záruku.
- Poruchy produktu v dôsledku prevádzky produktu nesprávnym, nedbalým alebo nebezpečným spôsobom.
- Diely, ktoré podliehajú bežnému opotrebeniu počas používania, ak neboli uznané ako chybne. Príklady dielov opotrebovaných používaním pri bežnej prevádzke produktu okrem iného zahŕňajú brzdové doštičky a obloženia, obloženia spojky, čepele, kotúče, valce a ložiská (utesnené alebo mazateľné), nože plošiny, zapaľovacie sviečky, samonastavovacie kolieska a ložiská, pneumatiky, filtre, remene a určité komponenty postrekovača, napríklad membrány, dýzy, spätné klapky atď.
- Poruchy spôsobené vonkajšími vplyvmi. Vonkajšie vplyvy okrem iného zahŕňajú počasie, spôsoby uskladnenia, znečistenie, používanie neschválených palív, chladiaci kvapalín, mazív, aditív, hnojív, vody alebo chemických látok atď.
- Poruchy alebo problémy s výkonom v dôsledku používania palív (napríklad benzínu, dieselu alebo biodieselu), ktoré nesplňajú príslušné priemyselné normy.

### Iné krajiny ako Spojené štaty alebo Kanada

Zákazníci, ktorí si kúpili produkty od spoločnosti Toro dovezené z USA alebo Kanady, by sa mali obrátiť na svojho distribútoru (predajcu) spoločnosti Toro a oboznámiť sa so zásadami týkajúcimi sa záruky platnými vo vašej krajine, provincii alebo štáte. Ak z nejakého dôvodu nie ste spokojní so servisom vášho distribútoru alebo máte problémy so získavaním informácií o záruke, obráťte sa na dovozcu spoločnosti Toro.

- Bežný hluk, vibrácie, opotrebovanie a poškodenie.
- Bežné opotrebovanie okrem iného zahŕňa poškodenie sedadiel v dôsledku opotrebovania alebo odretia, poškodený náter povrchov, poškriabané štítky alebo okná atď.

### Diely

Na diely určené na výmenu podľa požadovanej údržby sa vzťahuje záruka na časové obdobie až do plánovanej výmeny tohto dielu. Na diely vymenenej v rámci tejto záruky sa záruka vzťahuje počas trvania platnosti pôvodnej záruky na produkt a stávajú sa majetkom spoločnosti Toro. Spoločnosť Toro prijme konečné rozhodnutie o tom, či opraví existujúci diel alebo zostavu, alebo ich vymení. Spoločnosť Toro môže pri záručných opravách používať recyklované diely.

### Záruka na trakčné a lítium-iónové batérie:

Trakčné a lítium-iónové batérie majú špecifikovaný celkový počet kilowatthodín, ktoré môžu počas svojej životnosti poskytnúť. Techniky prevádzky, dobijania a údržby môžu životnosť batérie predĺžiť alebo skrátiť. Keďže batérie v tomto produkte sa spotrebúvajú, množstvo užitočnej práce medzi intervalmi nabijania sa bude pomaly znižovať, kým sa batéria úplne neopotrebuje. Výmena opotrebovaných batérií z dôvodu bežnej spotreby je zodpovednosťou majiteľa produktu. Počas bežnej záručnej lehoty produktu sa môže vyzádovať výmena batérie na náklady majiteľa. Poznámka: (len lítium-iónová batéria): pre lítium-iónovú batériu platí predĺžená záruka vzťahujúca sa len na diely od 3 do 5 rokov podľa času používania a opotrebovaných kilowatthodín. Dodatočné informácie nájdete v používateľskej príručke.

### Údržba vykonávaná majiteľom na vlastné náklady

Medzi bežné povinné servisy produktov od spoločnosti Toro na náklady majiteľa patrí optimalizácia motora, mazanie, čistenie a leštenie, výmena filtrov a chladiacej kvapaliny a vykonávanie odporúčanej údržby.

### Všeobecné podmienky

V rámci tejto záruky je vašou jedinou náhradou oprava vykonaná autorizovaným distribútorom alebo predajcom spoločnosti Toro.

**Ani Toro Company ani Toro Warranty Company nie je zodpovedná za nepriame, náhodné alebo následné škody vzniknuté v súvislosti s použitím produktov Toro, na ktoré sa vzťahuje táto záruka, vrátane akýchkoľvek nákladov alebo nákladov na poskytnutie náhradného vybavenia alebo služieb počas primeraného obdobia poruchy alebo nepoužívania až do dokončenia opráv v rámci tejto záruky. S výnimkou záruky na emisie uvedenej nižšie (ak platí) neexistuje žiadna ďalšia výslovňa záruka. Všetky predpokladané záruky obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel sú obmedzené na lehotu trvania tento výslovnej záruky.**

Niekteré štáty neumožňujú vylúčenie náhodných alebo následných škôd ani obmedzenie dĺžky predpokladanej záruky, takže sa vyššie uvedené vylúčenia a obmedzenia na vás nemusia vzťahovať. Táto záruka vám poskytuje špecifické zákonné práva a môžete mať aj ďalšie práva, ktoré sa líšia v závislosti od konkrétneho štátu.

### Poznámka k záruke na motor:

Na systém čistenia výfukových plynov vo vašom produkte sa môže vzťahovať samostatná záruka, ktorá splňa požiadavky Agentúry na ochranu životného prostredia USA (EPA) alebo Výboru štátu Kalifornia pre kvalitu ovzdušia (CARB). Hodinové obmedzenia uvedené vyššie sa nevzťahujú na záruku na systém kontroly emisií. Detaily nájdete vo vyhľásení o záruke na kontrolu výfukových plynov motora dodanom s vaším produkтом alebo uvedenom v dokumentácii výrobcu motora.